





NÁVOD NA POUŽITIE

**utáhovák TWIN HAMMER typ WFI-3070
sada utáhovacia typ WF-002A**

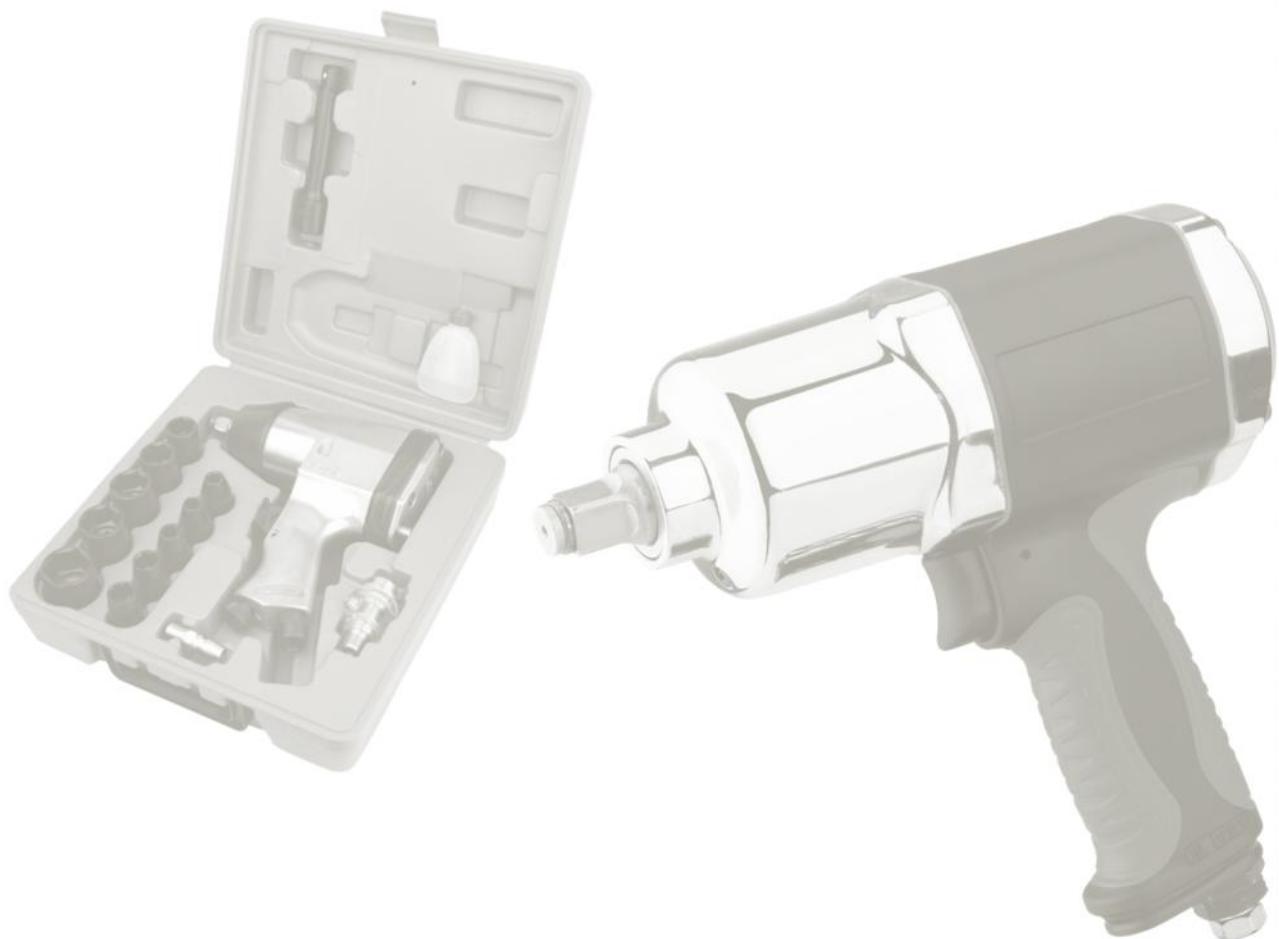

Odkazy na štítk a piktogramy

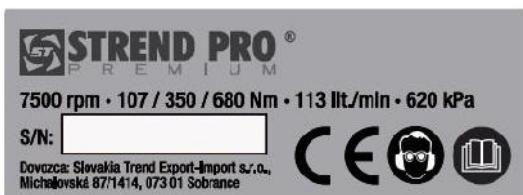



Bezpečnostné pokyny:

- Uťahovák nepoužívajte, ak ste unavený, pod vplyvom alkoholu, alebo iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Nedovoľte používať náradie deťom, nepoučeným alebo duševne a fyzicky nespôsobilým osobám. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare na ochranu pred letiacimi predmetmi, rukavice na ochranu pred rizikom vzniku pomliaždení a vibráciami, vhodnú pracovnú nekľazivú obuv, vhodnú ochranu sluchu, pretože vystavovanie sa hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Ďalej v prípadnú vhodnú ochranu dýchacích ciest, pretože pri práci môže vŕtiť prach alebo iné nečistoty vyfukovaným vzduchom z náradia, ktorý je zdraviu škodlivý. Ak by mohol na pracovisku vŕtiť prach, zo zdravotných dôvodov prach pred prácou odstráňte. V priebehu práce zabráňte vstupu osobám bez ochranných pomôcok a zvieratám.
- Vyfukovaný vzduch nedýchajte, pretože obsahuje pneumatický olej.
- Vyfukovaný vzduch nesmerujte na seba ani na osoby a zvieratá, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Vyfukovaný vzduch môže zanechať mastné stopy na oblečení. Tlakový vzduch môže spôsobiť poranenie.
- Pred prácou odložte hodinky, šperky, zaistite voľné kusy odevov, dlhé vlasy atď., aby nemohlo dôjsť k ich zachyteniu rotujúcimi časťami.
- Pri práci udržujte príjemný ale stabilný postoj, pretože pri uťahovaní/povolovaní vznikajú reakčné rázy, ktoré môžu viest' k nestabilite obsluhy. Z tohto dôvodu uťahovák nepoužívajte na rebríkoch, stoličkách, lešení alebo na inom nebezpečne stabilnom podklade napr. ak pri prechode z jedného miesta na druhé je treba použiť lešenie, schody, rebríky alebo strešné dosky atď.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Nedotýkajte sa rotujúcich častí, mohlo by dôjsť k poranieniu. Udržujte ruky (ruku) v dostatočnej vzdialnosti od pracovného miesta.
- Pred prácou skontrolujte nástroj (orech), či nie je poškodený.
- Uťahovák nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu.
- Neprenášajte uťahovák, ak je zapnutý.
- Prevádzkový spínač nesmie byť z bezpečnostných dôvodov zaistený v stlačenej polohe.
- V priebehu práce môže dôjsť k zahriatiu nástroja a skrutky alebo matice. Budte veľmi opatrní, aby nedošlo ku vzniku popálenín.
- Pri práci kontrolujte hladký chod prístroja, pri každom neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď prístroj vypnite a zistite príčinu tohto neštandardného stavu. Ak sa Vám poruchu nepodarí odstrániť bez toho, aby bol nutný zásah do prístroja, zverte jeho opravu autorizovanému servisu značky STREND PRO.
- Nikdy uťahovák nepoužívajte na iné účely, než na tie ku ktorým je určený.
- Na prácu používajte iba nepoškodené a neopotrebované nástroje a nadstavce. Znížia sa tak vibrácie a riziko poranenia. Vždy používajte nástroje a nadstavce určené pre tento typ náradia.
- Na pohon uťahováka používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík alebo iné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu pre uťahovák (6,2 bar).
- Uťahovák pripájajte ku kompresoru iba tlakovou vzduchovou hadicou s rýchlospojkami.
- Ak k uťahováku pripájate vzduchovú hadicu, dbajte na to, aby prevádzkový spínač bol v polohe „vypnuté“.
- Tlak vzduchu regulejte iba cez redukčný ventil.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržíte, aby nemohla švihnúť.
- Pred výmenou nástroja, opravami alebo údržbou odpojte uťahovák od zdroja stlačeného vzduchu.
- Nenechávajte uťahovák bežať naprázdno.
- Neprenášajte uťahovák v chode.
- Pred odložením uťahováka počkajte, kým sa unášač nezastaví.
- Zabráňte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hranami alebo vysokými teplotami. Ak dôjde k poškodeniu hadice, vymeňte ju.
- Nikdy uťahovák neťahajte za vzduchovú hadicu a spoje neropzájajte ťahom za hadicu.
- Nikdy uťahovák neprenášajte držaním za vzduchovú hadicu.
- Uťahovák vždy držte za rukoväť, pretože zaručuje najbezpečnejší spôsob držania pri práci a tiež ochranu pred prípadným úrazom elektrickým prúdom, pretože ak dôjde k zasiahnutiu elektrického vedenia, môžu byť kovové časti uťahováka pod napäťom.
- Držanie uťahováka za rukoväť by nemalo byť kŕčovité, pretože pri silnejšom stlačení sa na ruku obsluhy viac prenášajú vibrácie.
- Nedržte uťahovák mokrou alebo mastnou rukou, pretože by mohlo dôjsť k skíznutiu uťahováka z ruky.
- Uťahovák nepoužívajte v stiesnených priestoroch, pretože by mohlo dôjsť k pomliaždeniu ruky z dôvodu prípadného vzniku reakčných momentov.
- Ak by pri práci mohlo dôjsť k zasiahnutiu skrytých rozvodov vedení elektrického prúdu, plynu, vody, par atď., použite na vyhľadanie vhodný detektor kovu a elektrického prúdu. Pri zasiahnutí týchto vedení môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, pretože kovové časti uťahováka budú pod napäťom, ďalej k výbuchu alebo k vzniku hmotných škôd. Umiestnenie rozvodov porovnajte s výkresovou dokumentáciou, ak existuje.
- Vyvarujte sa zoslabeniu konštrukcie alebo poškodeniu náradia napr. razením alebo rytím, úpravami, ktoré neboli schválené výrobcom, vedením pozdiž šablón vyrobených z tvrdého materiálu, napr. z ocele, pádom na podlahu alebo strkaním po podlahe, použitím ako kladiva alebo použitím akéhokoľvek násilia.
- Pri používaní uťahováka môže mať obsluha nepríjemné pocity v rukách, pažiach, ramenách alebo v inej časti tela z dôvodu vibrácií. Ak obsluha počas práce cíti obtiaže napr. nepravidelný pulz, brnenie, zbelie pokožky, necitlivosť v určitej časti tela, pocity pálenia a stuhnutie atď., ukončite prácu a obtiaže konzultujte s lekárom. Pôsobiace vibrácie majú vplyv na nervy a cievky v rukách a pažiach. Pri práci v chladnom prostredí používajte teplé oblečenie a udržujte ruky v teple a suchu.
- Hodnoty akustického tlaku a výkonu uvedené v technických údajoch sa vzťahujú na náradie a nereprezentujú vzniknutý hluk na mieste použitia. Vzniknutý hluk na mieste použitia závisí napr. od pracovného prostredia, polotovaru, podkladu polotovaru, počtu zaradení atď. V závislosti od podmienok a umiestnenia polotovaru vykonajte opatrenia na zníženie hluku, napr. položením polotovaru na podložku, ktorá znižuje hladinu hluku, zníženie vibrácií polotovaru uchytením alebo zakrytím, nastavením najmenšieho požadovaného tlaku pre konkrétny prípad práce atď.

Popis nástroja

Pneumatické príklepové uťahováky sú určené na rýchle a spoľahlivé uťahovanie a povoľovanie skrutiek alebo matíc napr. pri opravách automobilov, pričom pôsobia veľkou krútiacou silou, ktorá je umožnená príklepovým systémom „**ROCKING DOG**“ u modelu WF-002A a systémom „**TWIN HAMMER**“ u modelu **WFI3070**

Systém príklepového mechanizmu „**ROCKING DOG**“ sa používa pre uťahováky s nižším krútiacim momentom, ktoré sú určené hlavne pre kutilov.

V prípade systému „**TWIN HAMMER**“ sa jedná o sústavu dvoch kladív, ktoré za príklepu vyvíjajú krútiaci silu súčasne na opačných stranach vretena, čím je dosiahnutý veľký rovnomerne pôsobiaci krútiaci moment a zároveň ochrana skrutkového spoja pred poškodením. Tento systém sa používa pre uťahováky s vyšším krútiacim momentom a je určený hlavne na profesionálne použitie.

Možnosť prispôsobiť silu uťahovacieho momentu veľkosti skrutky/matky chráni spoj pred odtrhnutím.

Vďaka kompozitnej časti tela má uťahovák nižšiu hmotnosť pre pohodlnejšie držanie a menej únavnú prácu.

Pogumovaná rukoväť na príjemnejšie držanie

Súčasti a ovládacie prvky

1. Unášač nástroja (Obr. 1)
2. Prepínač smeru otáčania
3. Vstup vzduchu
4. Výstup vzduchu
5. Rukoväť
6. Prevádzkový spínač

Ostatné modely sa líšia vzhľadom, ale ovládacie prvky majú rovnakú funkciu.

Prepínačom smeru otáčania je možné podľa modelu nastavovať jednotlivé stupne pre uťahovanie alebo povoľovanie odlišujúce sa krútiacim momentom a rýchlosťou. Krútiace momenty jednotlivých stupňov pre uťahovanie a povoľovanie sú uvedené v tabuľke s technickými údajmi. Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazený rozdiel v počte nastavení stupňov pre uťahovanie a povoľovanie.



Obr.1



Obr. 2

Používanie uťahováka

NASTAVENIE SMERU OTÁČANIA/REGULÁCIA OTÁČOK A KRÚTIACEHO MOMENTU

Otáčanie unášača nástroja doľava nastavíte prepnutím prepínača smeru otáčania (obr.2, pozícia 2) doľava. Otáčanie unášača doprava nastavíte prepnutím prepínača doprava. **Prepínačom nastavte rýchlosťny výkonnostný stupeň otáčania.**

Uťahovák má tri rýchlosťné výkonnostné stupne na uťahovanie a dva stupne (u modelu) alebo jeden stupeň (u modelu WFI-3070) na povoľovanie, k aktivácii príklepu dôjde automaticky pri zatažení.

UPOZORNENIE

Zmenu nastavenia smeru otáčania a rýchlosťného stupňa neprevádzajte za chodu uťahováka. Pred zmenou nastavenia vždy uvoľnite prevádzkový spínač.

UVEDENIE DO CHODU/ZASTAVENIE

Uťahovák uvedte do chodu stlačením prevádzkového spínača Skôr než začnete pracovať, zaistite polotovar (ak nie je dostatočne stabilný vlastnou váhou) pomocou vhodného upínacieho zariadenia. Nikdy polotovar nezaistujte zovretím medzi kolenami alebo nohami. Skôr než začnete pracovať vyskúšajte bezchybnú funkčnosť utťahováka na skúšobnom utiahnutí/povolení jedného alebo dvoch skrutkovacích spojov. Ak sa objaví akákoľvek porucha, prístroj nepoužívajte a nechajte ho opraviť v autorizovanom servise značky Utťahovák zastavíte uvoľnením toho istého spínača.

Uloženie pri dlhodobom nepoužívaní

Pred každou údržbou a čistením odpojíte uťahovák od prívodu vzduchu tak, že vypnete kompresor, odpojíte prívod vzduchu (vzduchovú hadicu).


Pred dlhšou pracovnou prestávkou alebo skončením práce prevedte nasledujúce úkony:

- 1. Vypnite kompresor, regulátor tlaku kompresora nastavte na minimum a vypúšťacím ventilom zo vzduchového kanálika a rozvodného systému vzduchu (vzduchovej hadice) vypustíte vzduch.**
- 2. Vzduchovú sústavu pre prívod vzduchu demontujte.**
- 3. Z nádobky filtra (odlučovača kondenzátu zo vzduchu) a tlakovej nádoby kompresora vypustíte kondenzát (pri ukončení práce).**

1/2" Rázový pneumatický utáhovák

Charakteristika:

Rozsah skrutiek	14mm (9/16")	Vzduch vstup	1/4"
Voľnobežné otáčky	7 000 ot./min	Tlak vzduchu	90PSI (6,3kg/cm ²)
Spotreba vzduchu	8,5 m ³ /hod/ 90 PSI	Hmotnosť	2,2kg
Max. moment	312NM	Výstup vzduchu	predný

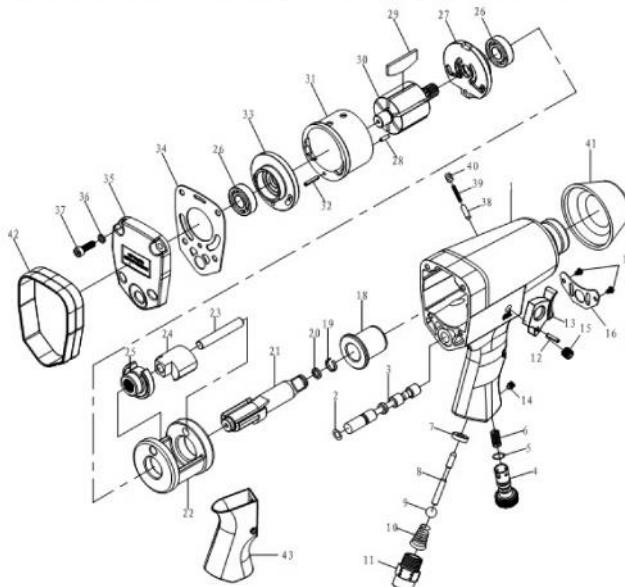


Ref.	Part#	Description	Q' TY	Ref.	Part#	Description	Q' TY
1	WFI-1070A-01	Housing	1	23	WFI-1070-15	Pin	1
2	O RING 6.4*1.9	O-Ring	1	24	WFI-1070-16	Hammer Dog	1
3	WFI-1070-02	Reversal Regulator	1	25	WFI-1070-17	Drive Cam	1
4	WFI-1070-03	Flow Regulator	1	26	GB/T276-1994 6001-2Z	Bearing	2
5	JB/T6659-2007 8*2	O-Ring	1	27	WFI-1070-18	Front Cylinder Head	1
6	WFI-1070-04	Regulator Spring	1	28	GB/T879.2-2000 3*10	Straight Pin	1
7	WFI-1070-05	Bushing	1	29	WFI-1070-19	Blade	6
8	WFI-1070A-02	Pin	1	30	WFI-1070-20A	Rotor	1
9	GB/T308-2002 9.525	Steel Ball	1	31	WFI-1070-21	Cylinder	1
10	WFI-1070-07	Taper Spring	1	32	GB/T879.2-2000 3*16	Straight Pin	1
11	WFI-1070-08	Air Inlet Connector	1	33	WFI-1070-22	Back Cylinder Head	1
12	GB/T879.2-2000 3*14	Straight Pin	1	34	WFI-1070A-03	Sealing Gasket	1
13	WFI-1070-09	Trigger	1	35	WFI-1070A-04	Real Cover	1
14	GB/T79-2000 M5*8	Screw	1	36	GB/T93-1987 5	Spring Gasket	4
15	GB/T77-2000 M8*6	Screw	1	37	GB/T70.1-2000 M5*16	Screw	4
16	WFI-1070-10	Steel Disc Cover	1	38	WFI-1070-25	Pin	1
17	Screw ST3.2*6	Screw	2	39	WFI-1070-26	Spring	1
18	WFI-1070-11	Oily Bushing	1	40	GB/T70.1-2000 M5*6	Screw	1
19	WFI-1070-12	Anti-off Circle	1	41	WFI-1070-27	Front Jacket	1
20	GB/T3452.1-1992 6*1.8	O-Ring	1	42	WFI-1070-28	Back Jacket	1
21	WFI-1070-13A	Drive Shaft	1	43	WFI-1070A-05	Handle Jacket	1
22	WFI-1070-14	Hammer Cage	1				

WFI-3070 Pneumatický rázový úťahovák (systém TWIN HAMMER) PROFESSIONAL

Technické špecifikácie:

Rozsah skrutiek.....	1/2"	Odporučaná hadica.....	3/8"
Voľnobej.....	7.500+-10%	Pracovný tlak.....	90 PSI
Priemerná spotreba vzduchu.....	9 m3/h PSI	Hmotnosť.....	2,42kg
Max krút moment	680 NM	Vzduch vývod.....	na rukoväti

Zoznam dielov:

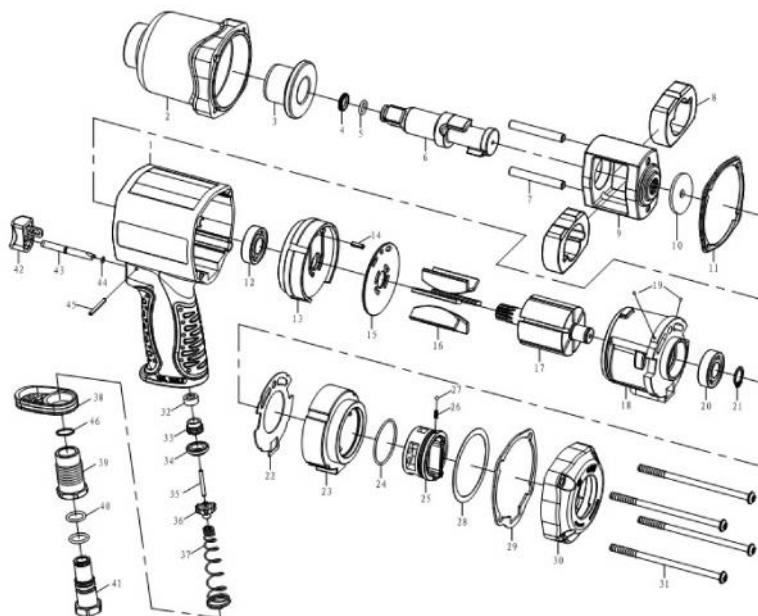

Ref.	Part#	Description	Q'TY	Ref.	Part#	Description	Q'TY
1	WFI-3070-01	HOUSING	1	24	JB/T6659-1993 28*1.5	O-Ring	1
2	WFI-3070-02	Front Housing	1	25	WFI-3070-10	Adjustment Knob	1
3	WFI-2070-30	Oily Bushing	1	26	WFI-3070-11	Spring	1
4	WFI-1070-12	Anti-off Circle	1	27	GB/T308-2002 2.5	steel ball	1
5	JB/T6659-1993 6*1.8	O-Ring	1	28	WFI-3070-12	Sealing Gasket	1
6	WFI-2070-27	Driving Shaft	1	29	WFI-3070-13	Rear Gasket	1
7	WFI-2070-26	Pin	2	30	WFI-3070-14	Cap	1
8	WFI-2070-25	Hammer Dog	2	31	GB/T2672 M5*92	Screw	4
9	WFI-2070-24	Hammer Cage	1	32	WFI-3070-15	Bushing	1
10	WFI-2070-23	Gasket	1	33	WFI-3070-16	Screw	1
11	WFI-3070-03	Front Gasket	1	34	WFI-3071-04	Eye ring	1
12	Bearing R8-2Z	Bearing	1	35	WFI-5070-08	Valve pole	1
13	WFI-3070-04	Front Cylinder Head	1	36	WFI-3071-06	Valve	1
14	GB/T879.1-2000 3*10	Straight pin	1	37	WFI-3071-07	Spring	1
15	WFI-3070-05	Gasket	1	38	WFI-3070-17	Muffle Cover	1
16	WFI-2070-18	Blade	6	39	WFI-3070-18	Air inlet setting	1
17	WFI-3070-06	Rotor	1	40	JB/T6659-1993 10*2	O-Ring	2
18	WFI-3070-07	Cylinder	1	41	WFI-3070-19	Air inlet connector	1
19	GB/T308-2002 2	Steel Ball	2	42	WFI-3070-20	Trigger	1
20	GB/T276-1994 6001-2Z	Bearing	1	43	WFI-3070-21	Pin	1
21	GB 894.1-86 12	Retainer Ring	1	44	JB/T6659-1993 3*1	O-Ring	1
22	WFI-3070-08	Sealing Gasket	1	45	GB/T879.1-2000 2.5*24	Straight pin	1
23	WFI-3070-09	Reversal Regulator Base	1	46	GB/T895.2-19 86-12.5	Retainer Ring	1

UPOZORNENIE

Pred akoukoľvek údržbou odpojte uťahovák od zdroja stlačeného vzduchu. Ak vaša brúška prestala pracovať správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ sa vám nepodarilo poruchu odstrániť podľa tabuľky, obráťte sa na autorizovaný servis značky

Skladovanie

Uťahovák skladujte riadne vyčistený na suchom mieste, kde teplota neklesne pod +5 °C a zaistite, aby bol uťahovák mimo dosahu detí.



Likvidácia

Náradie odovzdajte na príslušných zbernych miestach na ekologickú likvidáciu.

Podmienky záruky

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja.
2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
3. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnu manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejmé preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, osetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže previesť obsluhu a sú uvedené v návode na obsluhu, nespadajú do rozsahu záruky.
6. Za bežné opotrebenie dielov sa pouvažuje hlavné opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých časti, rezných časti a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy bŕzd a spojok, dezény pneumatiík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapáľovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie časti patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky ma vlastník výrobku, pokiaľ tak urobi najneskôr v posledný deň záručnej doby.
9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Upozornenie! V prípade, že reklamácia výrobku bude zo strany autorizovaného strediska posúdená ako neoprávnená, reklamujúci bude znášať všetky náklady spojené s diagnostikou výrobku, manipuláciou a dopravou, vynaložené na vybavenie takejto reklamácie.

Dodávateľ: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01, SR. Telefón: (056) 652-3195 (6) (7)

Fax: (056) 652-2329, www.strendpro.sk.

Záručný list/Warranty

Výrobok:	Výrobca:
Typ:	Podpis a pečiatka predajcu:
Výrobné číslo:	
Modelové číslo:	
Dátum predaja:	
Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):
Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletné.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamáciách – záručných opravách				
Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácii)	

ES VYHLÁSENIE O ZHODE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Firma/Company: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/ hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Pneumatický úťahovák / Air Ratchet wrench WFI-3070 max air (max vzduch tlak) 6,3 bar 7500/min

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:
EN ISO11148-6:2012

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):
2014/30/EU EMCD
2006/42 ES; MD

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu /EC declaration of conformity issued on the basis of certificate:
MD Nr. SH111101232-001+A1+A2+A3 Intertek Testing Services Shanghai, China

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 17

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 S O B R A N C E
IČO: 46512250
DIČ/ 2023409371

Sobrance 8.2.2017
Dátum a miesto vydania vyhlásenia
Place and date of issue

Vydał/Issued by. Peciatka/Stamp, Signaturę/Signature
Ing. Slavomír Čižmár, sales director/obch.riaditeľ