



R7237A-F

SK

Brúska na sasrokartón

CZ

Bruska na sádrokarton

HU

Gipszkarton csiszoló

RO

Mașină de șlefuit pereți

EN

Drywall sander



-
- **Návod na pouzite**
 - **Návod k pouziti**
 - **Használati utasítás**
 - **Instrucțiuni de utilizare**
 - **Instruction manual**
-



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod na použitie uchovávajte v blízkosti zariadenia.

1. POPIS ZARIADENIA

Zariadenie je určené na brúsenie sadrokartónov, stropov, vnútorných a vonkajších stien, odstraňovanie zvyškov z podlahy, náterov, lepidiel, omietky a pod.

Zariadenie nie je vhodné na opracovávanie objektov, ktoré obsahujú azbest.



Počas užívania zariadenia dodržujte bezpečnostné opatrenia. Aby sa predišlo úrazom, alebo škodám je potrebné si prečítať návod na použitie pred použitím zariadenia.

Návod na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste, tak aby bol stále k dispozícii. Každý užívateľ zariadenia sa musí pred prvým použitím zariadenia oboznámiť so zariadením prečítaním návodu na použitie.

Dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody, alebo škody spôsobené ignorovaním návodu na použitie a bezpečnostných pokynov.

2. TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	R7237A-F
VÝKON	600 W
OTÁČKY	600-1500 / min
PRIEMER BRÚSENIA	215 mm
PRIEMER BRÚSNEHO PAPIERA	225 mm
PRIEMER TRUBICE	32 mm
DĹŽKA (BEZ PREDĹŽOVACEJ TRUBICE)	1,10 / 1,35 m
DĹŽKA (S PREDĹŽOVACOU TRUBICOU)	1,65 m
VÁHA (BEZ PREDĹŽOVACEJ TRUBICE)	3,5 kg
VÁHA (S PREDĹŽOVACOU TRUBICOU)	3,8 kg
TRIEDA OCHRANY	▣ / II

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V tomto návode na obsluhu sa nachádzajú nasledujúce symboly:



Označuje riziko zranenia, ohrozenia života a poškodenia zariadenia ak nie sú dodržané bezpečnostné pokyny.



Označuje riziko zranenia elektrickým prúdom.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Zoznámte sa s funkciami a spôsobom použitia. Pre zabezpečenie správnej prevádzky, používajte zariadenie v súlade s pokynmi. Návod na použitie a s tým súvisiace dokumenty udržiavajte v blízkosti zariadenia.

Pri používaní elektrického zariadenia je nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby bola zabezpečená ochrana pred úrazmi elektrickým prúdom, zranením a požiaru. Prečítajte si bezpečnostný pokyny pred použitím zariadenia a následne ich stále dodržiujte.



Vždy skontrolujte, či napätie elektrické zdroja je zhodné s parametrami na typovom štítku.



Zariadenie je v súlade s normou EN60745, preto nie je potrebné uzemňovať zariadenie.

Používajte vhodný napájací zdroj: Parametre napájacieho zdroja musí byť zhodné s údajmi na typovom štítku zariadenia.

Používajte správny predlžovací kábel: Používajte predlžovací kábel, ktorý je vhodný pre napájanie zariadenia. Priemer napájacieho kábla musí byť minimálne 1,5 mm². Ak používate kábel z navíjacieho kábla, je potrebné ho úplne rozvinúť, aby nedošlo k prehriatiu.

Zariadenie vypnite ak:

1. Je porucha v zástrčke, v napájacom kábli, alebo ak je poškodený.
2. Vypínač je pokazený.
3. Pri výskyte zápachu, alebo dymu spálenej izolácie.

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre používanie.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiar, alebo vážne zranenie.

Uschovajte všetky upozornenia a pokyny pre prípad potreby v budúcnosti.

Termín „elektrické zariadenie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše elektrické náradie, ktoré je napájané prívodným káblom, alebo batériou.

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA:

- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete rušení, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:

- Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripájajte rozdvojkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitou sieťovou šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.
- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB:

- Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčite.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.
- Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených častí el. náradia.
- Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.

4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA:

- Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Poškodený vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.
- Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia.
- Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Starostlivo udržiavajte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré

môžu ohroziť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistíte jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.

- Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naoštrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzkanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS:

Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

5. OPATRENIA PRI UŽÍVANÍ BRÚSKY NA SADROKARTÓN

Pozor! Je nutné dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, poraneniu, alebo k požiaru počas užívania elektrického zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Tieto pokyny uschovávajte na bezpečnom mieste v blízkosti zariadenia.

- Zariadenie sa nesmie nikdy používať v prostredí, kde je nebezpečenstvo výbuchu
- Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal akejkoľvek časti tela.
- Používajte predlžovací kábel vhodný pre dané pracovné prostredie.
- Nepoužívajte zariadenie na prácu, na ktorú nie je určený ako je napríklad hrubé brúsenie, kefovanie a pod., ohrozovali by ste tým seba, blízke osoby a majetok.
- Používajte iba originálne náhradné diely. V opačnom prípade nie je zaručená bezpečná prevádzka zariadenia.
- Používané príslušenstvo musí byť vhodné na použitie v maximálnej rýchlosti zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k zlomeniu, alebo prasknutiu príslušenstva po prekročení jeho maximálneho zaťaženia.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvá. Pred každým použitím ich skontrolujte. Napríklad skontrolujte brúsnu podložku či nie je prasknutá. Zabezpečte prázdny priestor a zapnite brúsku na maximálnu rýchlosť na jednu minútu, čím otestujete stav používaného príslušenstva.
- Nepokladajte zariadenie kým nie je úplne zastavené. V opačnom prípade stratíte kontrolu nad zariadením.
- Pravidelne čistite zariadenie.
- Počas prevádzky pevne držte zariadenie oboma rukami pre zabezpečenie maximálne bezpečnej práce.
- Na brúsenie nepoužívajte príliš veľký brúsny papier. Pri výbere brúsneho kotúča dodržujte pokyny výrobcu. Brúsny papier mimo odporúčané hodnoty môže spôsobiť zranenie, rezanie, alebo zaseknutie.
- Zariadenie môže byť pripojené maximálne k jednému predlžovaciemu káblu.
- Odporúča sa stále používať bezpečnostné ochranné rukavice a okuliare.
- Odev musí byť priliehavý. Voľný odev, vlasy a iné voľné predmety sa môžu zachytiť do rotujúcich častí a spôsobiť zranenie.
- Používajte respirátor pre ochranu pred nebezpečným prachom a vhodný priemyselný vysávač.

6. AKO POUŽÍVAŤ BRÚSKU NA SADROKARTÓN



Pred zapnutím, opravou, alebo údržbou zariadenia sa musí najprv vypnúť a napájací kábel vytiahnuť z elektrickej siete.

Pred prvým použitím

- Skontrolujte či parametre napájacieho zdroja sú zhodné s parametrami uvedenými na typovom štítku.
- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.

6.1 Montáž

- Zložte prednú a zadnú časť spolu (viď obrázok 1-1, 1-2). Vytlačte páku do strany a zatlačte k napájanému dielu (viď obrázok 1-2). Potom pritlačte páku k rukoväti (viď obrázok 1-3). Pre rozloženie rukoväte vytlačte páku smerom von.

Obr. 1-1




Obr. 1-2



Obr. 1-3




- Pripojte brúsny papier k brúsnej podložke (viď Obr.2)

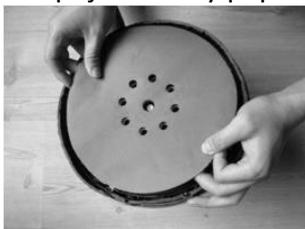

Uistite sa, že diery na brúsnom kotúči sadli presne k brúsnej podložke

Montáž najdlhšej časti


Na koniec zariadenia pripojte prídavnú rukoväť. Upevnite zaskrutkovaním poriadne natesno (Obr. 3).

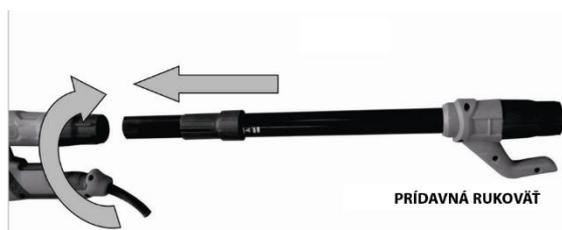

Obr. 3

6.2 Elektrické ovládanie:

Popis zariadenia:

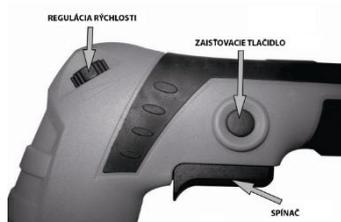

zariadenia.

- **Nastaviteľná rýchlosť**
Regulačným kolieskom je možné nastavovať rýchlosť od 600 do 1500 rpm (Obr. 4). Týmto spôsobom je možné nastaviť rýchlosť otáčok podľa brúseného povrchu.
- **Konštantné nastavenie rýchlosti**
Udržujte rovnakú rýchlosť otáčok bez ohľadu na zmenu zaťaženia

Obr. 4

6.3 Výmena brúsnej podložky

Obr. 5



- Priložte šesťhranný kľúč (veľkosť 5) k šesťhrannej skrutke na brúsnej podložke (Obr. 5)
- Pevne držte brúsnu podložku a kľúčom vytáčajte skrutku pre demontáž podložky.
- Novú podložku upevnite opačným postupom.

Upozornenie: Na zariadenie montujte iba špecifikovanú brúsnu podložku.

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu by malo byť zariadenie zapnuté na nízku rýchlosť na niekoľko minút, aby brúsna podložka poriadne zapadla a dokonale priliehala k povrchu. Počas tejto operácie sa môžu objaviť vychádzajúce čiastočky peny z brúsnej hlavy. Daný úkaz nepoškodzuje zariadenie.

6.4 Dve možnosti odsávania prachu

Odsávanie prachu je možné zabezpečiť vnútorne (6-1), alebo externe (6-2). Vnútorný odsávací systém zhromažďuje jemné prachové častice priliehajúce k stropu a múrom, čím získate dokonalý efekt extrakcie prachu.

Obr. 6




6.5 Pripojenie k vysávaču

Inhalácia prachu je zdraviu škodlivá! Počas práce, pri ktorej je produkovaný prach stále používajte respirátor.

- Uvoľnite zaistovaciu maticu.
- Hadicu vysávača pripojte k vývodu na rukoväti (Obr. 7)

Obr. 7

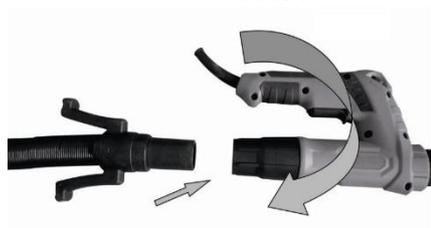

- Druhý koniec hadice musí byť pripojený k vysávaču.

7. POUŽITÉ ZARIADENIA

- Neovládajte hlavu zariadenia.
- Zariadenie držte s oboma rukami.
- Pred použitím zariadenia uistite sa, že je každý spoj rukoväte pevne uzatvorený, utiahnutý.
- Zariadenie pripojte do elektrickej siete.
- Pred zapnutím zariadenia udržiavajte brúsnu hlavu mimo opracovávaný povrch.

- Zapnite zariadenie pre požadovanú prácu.
- Pri brúsení blízkych povrchov, alebo v úzkych priestoroch používajte zariadenie v krátkom zložení.
- Pri brúsení vysokých stien používajte strednú dĺžku.
- Pri brúsení stropov používajte najdlhšiu variantu zloženia.
- Nepreťažujte zariadenie pritláčaním! Prítlak musí byť primeraný pre dosiahnutie lepšieho brúsneho výsledku. Kvalita a výkon brúsenia závisí najmä na výbere vhodného brúsneho materiálu.
- Po ukončení brúsnych prác vypnite zariadenie.

8. ÚDRŽBA



Pred vykonávanými nastaveniami, servisom, alebo údržbou vypojte zariadenie zo zásuvky.

Zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie. Zariadenie skladujte na suchom mieste. V prípade poškodeného napájacieho kábla, ponechajte výmenu na výrobcu, alebo kvalifikované servisné stredisko.

Čistenie

Bezpečnostné prvky, ventilačné otvory a kryt motora udržiavajte tak čisté bez prachu a špiny, ako je len možné. Zariadenie čistite utretím čistou handrou, alebo ofúknite kompresorom s nízkym tlakom vzduchu. Zariadenie čistite po každom použití. Na čistenie používajte vlhkú handru s trochou mydla. Nepoužívajte čistiace prostriedky, alebo rozpúšťadla, tie by mohli poškodiť plastové diely vnútri zariadenia. Taktiež musíte zabezpečiť, aby sa nikdy žiadna voda nedostala do zariadenia.

Uhlíky

Ak dôjde k nadmernému iskreniu, je potrebné ponechať kontrolu uhlíkov kvalifikovanej osobe. Upozornenie! Výmenu uhlíkov môže zabezpečiť len kvalifikovaná osoba, alebo servisné stredisko.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

(1) Spínač je zapnutý, ale motor nefunguje.

- Zástrčka napájacieho kábla, alebo predlžovacieho kábla je uvoľnená.

Skontrolujte zapojenie zástrčky, prípadne ponechajte opraviť zásuvku, alebo zástrčku.

- Spínač je pokazený.

Nechajte vymeniť spínač.

(2) Spínač je v zapnutej polohe, ale je počuť nezvyčajné zvuky, motor nepracuje, alebo len veľmi pomaly.

- Kontakty spínača sú poškodené.

Nechajte vymeniť spínač.

- Zaseknutý diel.

Nechajte zariadenie skontrolovať, alebo opraviť.

- Zvýšené zaťaženie, čoho výsledkom je zasekávanie motora.

Používajte primeraný tlak.

(3) Horúci motor.

- V motore sa nachádzajú cudzie telesá.

Nechajte cudzie telesá odstrániť.

- Malé množstvo mazania.

Nechajte mazanie doplniť, alebo vymeniť.

- Vysoký tlak.

Vykonávajte primeraný tlak.

(4) Časté, alebo silné iskry komutátora.

- Skrat na komutátore.

Výmena komutátora.

- Uhlíky sú vyhorené, alebo upchaté.

Kontrola uhlíkov.

- Hrubý chod komutátora.

Povrch komutátora vyčistiť, alebo uzemniť.

Pre vlastnú bezpečnosť nikdy neodstraňujte diely, alebo príslušenstvo počas prevádzky zariadenia.

V prípade zlyhania, alebo poškodenia zariadenia ponechajte opravu na výrobcu, alebo kvalifikované servisné stredisko.

10. VÝZNAM ZNAKOV

V	Volt	Hz	Hertz
	Striedavý prúd	W	Watt
n₀	Otáčky na prázdno	/min alebo min ⁻¹	Opakovania za minútu
	Trieda ochrany II		Pred použitím zariadenia je užívateľ povinný si najprv prečítať návod na použitie
	Použiť ochranu sluchu		Použiť ochranné okuliare

11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.



**ES VYHLÁSENIE O ZHODE
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

vydané/issued by

Firma/Company: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/ hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Bruska na sadrokarton / Disc type sander with pole, 600W, Ø215
Typ/Type: R7237A-F

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami / was constructed and produced in compliance with following standards:

EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2006/A1+A2
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 60745-1:2009+A11:2010: CL 23.1
EN 60745-2-3:2011+A2: 2013+A11: 2014: CL 21.18

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

2014/30/EU EMCD
2006/42/EC MD
GS AfPS EK9-BE-88:2014

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu /EC declaration of conformity issued on the basis of certificate:

EMC: 11050429 - 001 Intertek, Hangzhou
GS a/and MD No 130500537HZH-001 Intertek Hangzhou

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou

CE: 16

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250
DIČ: 2023403371



Sobrance 1.9.2016

Dátum a miesto vydania vyhlásenia

.....
meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu /dovozcu
Ing. Slavomír Čižmár, obchodný riaditeľ



Záručný list / Warranty

Výrobné číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletne.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamáciách- záručných opravách

Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácie)	Pečiatka servisného technika:

Podmienky záruky

- Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. Záruka na batérie je 12 mesiacov.
- Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
- Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzkajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
- Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
- Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejme preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže viesť k obsluhu a sú uvedené v návode na obsluhu, nespádajú do rozsahu záruky.
- Za bežné opotrebenie dielov sa považuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých častí, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy brzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapalovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
- Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
- Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky má vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
- Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
- Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzkané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporúčenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácií čistý výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňové doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektorej z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DOVOZCA

Dovozca: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
 Fax: (056) 652-2329 Tel.: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Výrobca: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
 South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, P.R.China

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod k použití uchovávejte v blízkosti zařízení.

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení je určeno k broušení sádrokartonů, stropů, vnitřních a vnějších stěn, odstraňování zbytků z podlahy, nátěrů, lepidel, omítky a pod.

Zařízení není vhodné pro opracovávání objektů, které obsahují azbest.



Během užívání zařízení dodržujte bezpečnostní opatření. Aby se předešlo úrazům, nebo škodám je třeba si přečíst návod k použití před použitím zařízení.

Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě, tak aby byl stále k dispozici. Každý uživatel se musí před prvním použitím zařízení seznámit se zařízením přečtením návodu k použití.

Dovozce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené ignorováním návodu k použití a bezpečnostních pokynů.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	R7237A-F
VÝKON	600 W
OTÁČKY	600-1500 / min
PRŮMĚR BROUŠENÍ	215 mm
PRŮMĚR BRUSNÉHO PAPIRŮ	225 mm
PRŮMĚR TRUBICE	32 mm
DÉLKA 1 (BEZ PRODLUŽOVACÍ TRUBICE)	1,10 / 1,35 m
DÉLKA 2 (S PRODLUŽOVACÍ TRUBICÍ)	1,65 m
VÁHA (BEZ PRODLUŽOVACÍ TRUBICE)	3,5 kg
VÁHA (S PRODLUŽOVACÍ TRUBICÍ)	3,8 kg
TŘÍDA OCHRANY	▣ / II

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V tomto návodu k obsluze se nacházejí následující symboly:



Označuje riziko úrazu, ohrožení života a poškození zařízení pokud nejsou dodrženy bezpečnostní pokyny.



Označuje riziko zranění elektrickým proudem.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Seznamte se s funkcemi a způsobem použití. Pro zajištění správného provozu, používejte zařízení v souladu s pokyny. Návod k použití a s tím související dokumenty udržujte v blízkosti zařízení.

Při používání elektrického zařízení je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna ochrana před úrazy elektrickým proudem, zraněním a požárem. Přečtěte si bezpečnostní pokyny před použitím zařízení a následně je stále dodržujte.



Vždy zkontrolujte, zda napětí elektrické zdroje je shodné s parametry na typovém štítku.



Zařízení je v souladu s normou EN60745, proto není třeba uzemňovat zařízení.

Používejte vhodný napájecí zdroj: Parametry napájecího zdroje musí být shodné s údaji na typovém štítku zařízení.

Používejte správný prodlužovací kabel: Použijte prodlužovací kabel, který je vhodný pro napájení zařízení. Průměr napájecího kabelu musí být minimálně 1,5 mm². Pokud používáte kabel z navíjecího kabelu, je třeba ho úplně rozvinout, aby nedošlo k přehřátí.

Zařízení vypněte pokud:

1. Je porucha v zástrčce, v napájecím kabelu, nebo pokud je poškozen.
2. Vypínač je zkažený.
3. Při výskytu zápachu nebo kouře spálené izolace.

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání. *Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.*

Uchovejte všechny upozornění a pokyny pro případ potřeby v budoucnosti.

Termín "elektrické zařízení" ve všech upozorněních odkazuje na Vaše elektrické nářadí, které je napájeno napájecím kabelem, nebo baterií.

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Pracoviště je třeba udržovat v čistotě a dobré osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického nářadí zamezte v přístupu dětem a dalším osobám. Pokud budete rušeni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy, jakýmkoliv způsobem neupravujte el. přívodní kabel. Nářadí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nezapojte rozbojky nebo jinými adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu el. proudem. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se síťová šňůra poškodí, musí se nahradit osobitou síťovou šňůrou, kterou lze dostat u výrobce nebo jeho obchodního zástupce.
- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je např. potrubí, těleso ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhkosti nebo vodě. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama. Elektrické nářadí nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořte do vody.
- Kabel se nesmí nadměrně zatěžovat. Kabel nikdy nepoužívejte na přenášení, tahání nebo vytahování vidlice elektrického nářadí. Kabel nesmí být vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený elektrický kabel, případně vidlici nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozeno.

- Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používáte-li elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem „ proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „ jistič unikajícího proudu (ELCB)“.
- Držte elektrické ruční nářadí výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího, zda vrtacího příslušenství se skrytým řidičem nebo vlastní šňůrou.

3) BEZPEČNOST OSOB

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková pozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s elektrickým nářadím nejezte, nepijte a nekouřte.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky, jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují riziko poranění osob.
- Vyvarujte se neúmyslnému zapnutí el. nářadí. Nepřenášejte el. nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napětí se ujistěte, zda vypínač nebo spoušť jsou v poloze vypnuto. Přenášení el. nářadí s prstem na vypínači nebo připojování vidlice el. nářadí do zásuvky ze zapnutým vypínačem může být příčinou vážných úrazů.
- Před nastartováním nástroje odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Nastavovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení.
- Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.
- Připojte elektrické nářadí k odsávání prachu. Pokud má elektrické nářadí možnost připojení zařízení na zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití takových zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- Pevně upevníte obrobek. Použijte truhlářskou svorku nebo svěrák pro upevnění obrobku, který budete obrábět.
- Nepoužívejte jakékoliv jiné nářadí, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných, či návykových látek. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že se nehrají se zařízením.

4) POUŽITÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ:

- Elektrické nářadí vždy odpojte od elektrické sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a ukončení činnosti. Nikdy nepracujte s elektrickým nářadím, pokud je jakýmkoli způsobem poškozené.
- Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže s ním budete pracovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Vhodné nářadí bude dobré a bezpečně vykonávat práci, pro kterou bylo vyrobeno.

- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím vypínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Poškozený vypínač musí být opraven certifikovaným servisem.
- Odpojte nářadí od elektrické sítě předtím, než začnete provádět jeho nastavení, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření omezí nebezpečí nahodilého spuštění.
- Nepoužívané elektrické nářadí uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí uschovejte na suchém a bezpečném místě.
- Pečlivě udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohyblivých se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte, zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.
- Řezací stroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí úrazu a práce s nimi se lépe kontroluje. Použití jiného příslušenství než toho, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučené dovozce může způsobit poškození nářadí a být příčinou úrazu. Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí pro jiné účely, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím

5) SERVIS:

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi. Mohou se používat pouze náhradní díly. Zaručíte tak, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

5. OPATŘENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ BRUSKY NA SÁDROKARTONY

Pozor! Je nutné dodržovat následující základní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, poranění nebo k požáru během užívání elektrického zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte následující pokyny a dodržujte je. Tyto pokyny uchovávejte na bezpečném místě v blízkosti.

- Zařízení se nesmí nikdy používat v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal jakékoliv části těla.
- Používejte prodlužovací kabel vhodný pro dané pracovní prostředí.
- Nepoužívejte zařízení na práci, na kterou není určen, jako je například hrubé broušení, kartáčování apod., ohrožovaly byste tím sebe, blízké osoby a majetek.
- Používejte pouze originální náhradní díly. V opačném případě není zaručen bezpečný provoz zařízení.
- Používané příslušenství musí být vhodné pro použití v maximální rychlosti zařízení. V opačném případě může dojít ke zlomení nebo prasknutí příslušenství po překročení jeho maximálního zatížení.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím je zkontrolujte. Například zkontrolujte brusnou podložku zda není prasklá. Zajistěte prázdný prostor a zapněte brusku na maximální rychlost na jednu minutu, čímž otestujete stav používaného příslušenství.
- Nepokládejte zařízení dokud není úplně zastaveno. V opačném případě ztratíte kontrolu nad zařízením.
- Pravidelně čistěte zařízení.
- Během provozu pevně držte zařízení oběma rukama pro zajištění maximálně bezpečné práce.
- Na broušení nepoužívejte příliš velký brusný papír. Při výběru brusného kotouče dodržujte pokyny výrobce. brusný papír mimo doporučené hodnoty může způsobit zranění, řezání nebo zaseknutí.
- Zařízení může být připojeno maximálně k jednomu prodlužovacímu kabelu.
- Doporučuje se stále používat bezpečnostní ochranné rukavice a brýle.
- Oděv musí být přiléhavý. Volný oděv, vlasy a jiné volné předměty mohou zachytit do rotujících částí a způsobit zranění.
- Používejte respirátor pro ochranu před nebezpečným prachem a vhodný průmyslový vysavač.

6. JAK POUŽÍVAT BRUSKU NA SÁDROKARTON



Před zapnutím, opravou, nebo údržbou zařízení se musí nejprve vypnout a napájecí kabel vytáhnout z elektrické sítě.

Prvotní provoz

- Zkontrolujte, zda parametry napájecího zdroje jsou shodné s parametry uvedenými na typovém štítku.
- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.

6.1 Montáž

Složte přední a zadní část spolu (viz obrázek 1-1, 1-2). Vytiskněte páku do strany a zatlačte k napájenému dílu (viz obrázek 1-2). Potom přitlačte páku k rukojeti (viz obrázek 1-3). Pro rozložení rukojeti vytiskněte páku směrem von.

Obr. 1-1



Obr. 1-2



Obr. 1-3




- Připojte brusný papír k brusné podložce (viz Obr.2)



Ujistěte se, že díry na brusném kotouči sedly přesně k brusné podložce.

Montáž nejdelší části

Na konec zařízení připojte přídatnou rukojeť. Upevněte zašroubováním pořádně natěsno (Obr. 3).

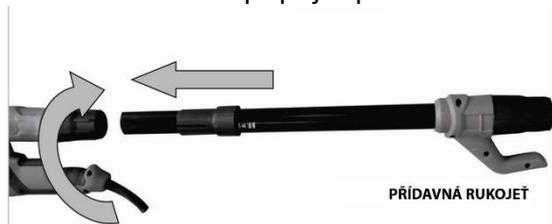

Obr. 3

6.2 elektrické ovládání

Popis zařízení



Obr. 4

- **Nastavitelná rychlost**

Regulačním kolečkem je možné nastavovat rychlost od 600 do 1500 rpm (Obr. 4). Tímto způsobem je možné nastavit rychlost otáček podle brusného povrchu.

- **Konstantní nastavení rychlosti**

Udržujte stejnou rychlost otáček bez ohledu na změnu zatížení zařízení.

6.3 Výměna brusné podložky

Obr. 5



- Přiložte šestihranný klíč (velikost 5) k šestihranné šroubu na brusné podložce (Obr. 5).

- Pevně držte brusnou podložku a klíčem vytáchejte šroub pro demontáž podložky.

- Novou podložku upevněte opačným postupem.

Upozornění: Na zařízení montujte pouze specifikovanou brusnou podložku.

Pro zajištění optimálního výkonu by mělo být zařízení zapnuto na nízkou rychlost několik minut, aby brusná podložka pořádně zapadla a dokonale přiléhala k povrchu. Během této operace se mohou objevit vycházející částičky pěny z brusné hlavy. Daný úkaz nepoškozuje zařízení.

6.4 Dvě možnosti odsávání prachu

Odsávání prachu je možné zajistit vnitřně (6-1), nebo externě (6-2). Vnitřní odsávací systém shromažďuje jemné prachové částice přiléhající ke stropu a zdí, čímž získáte dokonalý efekt extrakce prachu.

Obr. 6



6.5 Připojení k vysavači

Inhalace prachu je zdraví škodlivá! Během práce, při níž produkován prach stále používejte respirátor.

- Uvolněte zajišťovací matici.
- Hadici vysavače připojte k vývodu na rukojeti (Obr. 7).

Obr. 7



- Druhý konec hadice musí být připojen k vysavači.

7. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

- Neovládejte hlavu zařízení.
- Zařízení držte s oběma rukama.
- Před použitím zařízení ujistěte se, že je každý spoj rukojeti pevně uzavřený, utažený.
- Zařízení připojte do elektrické sítě.
- Před zapnutím zařízení udržujte brusnou hlavu mimo opracovávaný povrch.
- Zapněte zařízení pro požadovanou práci.
- Při broušení blízkých povrchů, nebo v úzkých prostorech použijte zařízení v krátkém složení.
- Při broušení vysokých stěn používejte střední délku.
- Při broušení stropů používejte nejdelší variantu složení.
- Nepřetěžujte zařízení otřením! Přítlak musí být přiměřený pro dosažení lepšího brusného výsledku. Kvalita a výkon broušení závisí zejména na výběru vhodného brusného materiálu.
- Po ukončení brusných prací vypněte zařízení.

8. ÚDRŽBA



Před prováděnými nastaveními, servisem nebo údržbou vypojte zařízení ze zásuvky.

Zařízení nevyžaduje žádné dodatečné mazání. Skladujte na suchém místě. V případě poškozeného napájecího kabelu, ponechte výměnu na výrobce nebo kvalifikované servisní středisko.

Čištění

Bezpečnostní prvky, ventilační otvory a kryt motoru udržujte tak čisté bez prachu a špíny, jak je jen možné. Zařízení čistěte otřením čistým hadrem nebo ofúkníte kompresorem s nízkým tlakem vzduchu. Zařízení čistěte po každém použití. K čištění používejte vlhký hadr s trochou mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla, ty by mohly poškodit plastové díly uvnitř zařízení. Také musíte zajistit, aby se nikdy žádná voda nedostala do zařízení.

Uhlíky

Pokud dojde k nadměrnému jiskření, je třeba ponechat kontrolu uhlíků kvalifikované osobě. Upozornění! Výměnu uhlíků může zajistit pouze kvalifikovaná osoba, nebo servisní středisko.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

(1) Spínač je zapnutý, ale motor nefunguje.

- Zástrčka napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu je uvolněná.

Zkontrolujte zapojení zástrčky, případně ponechte opravit zásuvku nebo zástrčku.

- Spínač je porouchaný.

Nechte vyměnit spínač.

(2) Spínač je v poloze zapnuto, ale je slyšet neobvyklé zvuky, motor nepracuje, nebo jen velmi pomalu.

- Kontakty spínače jsou poškozeny.

Nechte vyměnit spínač.

- Zaseknutý díl.

Nechte zařízení zkontrolovat nebo opravit.

- Zvýšené zatížení, čehož výsledkem je zasekávání motoru.

Používejte přiměřený tlak.

(3) Horký motor.

- V motoru se nacházejí cizí tělesa.

Nechte cizí tělesa odstranit.

-Malé množství mazání.

Nechte mazání doplnit, nebo vyměnit.

-vysoký tlak.

Provádějte přiměřený tlak.

(4) Časté nebo silné jiskry komutátoru.

- Zkrat na komutátoru.

Výměna komutátoru.

- Uhlíky jsou vyhořelé nebo ucpané.

Kontrola uhlíků.

- Hrubý chod komutátoru.

Povrch komutátoru vyčistit nebo uzemnit.

Pro vlastní bezpečnost nikdy neodstraňujte díly nebo příslušenství během provozu zařízení. V případě selhání nebo poškození zařízení ponechte opravu na výrobce nebo kvalifikované servisní středisko.

10. VÝZNAM ZNAKŮ

V	Volt	Hz	Hertz
	Střídavý proud	W	Watt
n₀	Otáčky na prázdno	/min nebo min ⁻¹	Opakování za minutu
	Třída ochrany II		Před použitím zařízení uživatel je povinen si nejprve přečíst návod na použití
	Použít ochranu sluchu		Použít ochranné brýle

11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.





Záruční list / Warranty

Výrobní číslo:	Dátum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

Meno zákazníka (název firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu bylo zařízení předvedeno a vysvětleno, že byl seznámen s návodem k obsluze, nasazením a užíváním stroje a že mu zařízení bylo vydáno kompletní.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamacích – záručních opravách

Dátum přijetí reklamace:	Datum ukončení reklamace:	Evidenční číslo reklamace:	Podpis převedené záruční opravy (Záznam o neoprávněné reklamace)	Razítko servisního technika:

Podmínky záruky

- Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu uvedenou v tomto záručním listu za podmínek dodržení způsobu používání a skladování výrobku v souladu s platnými podmínkami a normami, jako i návodem k obsluze. Záruční doba začíná běžet od data prodeje. Záruka na baterie je 12 měsíců.
- Prodoužená záruční doba 5 let se poskytuje na výrobek za podmínek, že tento výrobek je dodavatelem označený v seznamu výrobků s prodouženou zárukou, konečným zákazníkům je spotřebitel a výrobek nebude používán na komerční nasazení. Prodoužená záruka je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisních střediscích dodavatele.
- Záruční doba se prodoužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a je o tom uveden záznam v seznamu o záručních opravách tohoto záručního listu. Právo na záruční opravu si spotřebitel může uplatnit v některém autorizovaném servisním středisku, podle příloženého seznamu A servisních středisek. Servisní střediska B převádějí záruční opravy pouze na produkty, které byly prodány v jejich provozech. Seznam servisních středisek je pravidelně aktualizován u prodejců a na stránce dovozu: www.strendpro.sk.
- Servisní středisko je povinné zajistit záruční opravu v zákonem stanovené lhůtě. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po datu přijetí reklamace v servisním středisku..
- Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována pokud jde o poruchy, které byly způsobeny používáním výrobku v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením, běžným mechanickým opotřebením dílů způsobeným provozem stroje, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávněným zásahem do výrobku, poruchy zapříčiněné použitím nevhodných náhradních dílů, použitím nevhodného paliva, a zřejmě přetížení stroje v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Práce spojené s čištěním, základní údržbou, ošetřováním nebo nastavením zařízení, které může převést obsluha a jsou uvedeny v návodu k obsluze, nespádají do rozsahu záruky.
- Za běžné opotřebením dílů se zváží hlavně opotřebením: všech rotujících a pohyblivých částí, řezných částí a jejich krytů, střížných šroubů a klínů, převodových a klínových řemenů, řetězových převodů, třecí plochy brzd a spojek, dezény pneumatik a díly běžné údržby jako jsou: vzduchové, hydraulické a olejové filtry, zapalovací svíčky, olejové a chladicí náplně.
- Z prodoužené záruky jsou vyjmuty části strojů a zařízení, na které je konkrétní výrobce poskytuje kratší záruku jako dodavatel na samotný výrobek, ve kterém jsou namontovány. Do této kategorie částí patří: akumulátory, žárovky a podobně.
- Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky má vlastník výrobku, pokud tak učiní nejpozději v poslední den záruční doby.
- Při reklamacích se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
- Servisní prohlídky, které jsou podmínkou prodoužené 5 leté záruky, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku dodavatele, v pravidelných intervalech a období mezi jednotlivými prohlídkami nesmí překročit dobu 12 měsíců. První servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců od data prodeje výrobku. Servisní prohlídky provádějí servisní střediska v období posledních tří a prvních dvou měsíců kalendářního roku. Každá servisní prohlídka musí být zaznamenána v tomto záručním listě s uvedeným datem prohlídky, podpisem a razítkem servisního střediska. Servisní prohlídkou se rozumí kontrola stroje, výměna náplní a filtrů dle doporučení výrobce, výměna opotřebených a poškozených dílů, které mohou ovlivnit poškození nebo opotřebením jiných dílů a samotné nastavení stroje. Úkon servisní prohlídky a použitý materiál se účtuje dle platného ceníku servisního střediska.

Při uplatňování reklamace je reklamující povinen předložit k reklamaci čistý a kompletní výrobek, doklad o koupi nebo vyplněný a potvrzený záruční list. V případě prodoužené záruky, záznamy o servisních prohlídkách a daňové doklady za jednotlivé prohlídky. Při nesplnění některé z podmínek prodoužené záruky uvedené v tomto záručním listu, se na výrobek poskytuje záruční doba 2 roky.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ DOVOZCE

Dovozce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
 Fax: (056) 652-2329 Tel.: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Výrobce: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
 South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, P.R.China

Használat előtt alaposan olvassa el az utasításokat. Tartsa a használati utasításokat a közelben.

1. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készüléket gipszkarton, mennyezetek, belső és külső falak csiszolására tervezték, a padlóról a törmelékeket, festékeket, ragasztókat, vakolókat és hasonlókat eltávolítására.

Az eszköz nem alkalmas azbeszttartalmú tárgyak megmunkálására.



A készülék használata közben vegye figyelembe az óvintézkedéseket. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében olvassa el az üzemeltetési utasítást az eszköz használata előtt.

Tartsa az utasításokat biztonságos helyen, hogy még mindig rendelkezésre álljon. A készülék minden felhasználójának ismernie kell a készüléket az első használat előtt történő használat előtt.

A importőr nem vállal felelősséget a használati utasítás és a biztonsági utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő balesetekért vagy károkért.

2. TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MODELL	R7237A-F
TELJESÍTMÉNY	600 W
FORDULATSZÁM	600-1500 / min
ÁTLAGOS CSISZOLÁS	215 mm
CSISZOLÓPAPIR ÁTMÉRŐJE	225 mm
PRIEMER TRUBICE	32 mm
HOSSZA (HOSSZABBÍTÓ CSŐ NÉLKÜL)	1,10 / 1,35 m
HOSSZA (HOSSZABBÍTÓ CSŐVEL)	1,65 m
SÚLY (HOSSZABBÍTÓ CSŐ NÉLKÜL)	3,5 kg
SÚLY (HOSSZABBÍTÓ CSŐVEL)	3,8 kg
VÉDELMI OSZTÁLY	□/ II

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezek az üzemeltetési utasítások a következő jeleket tartalmazzák:



Jelzi a sérülés, életveszély és a berendezés károsodásának veszélyét, ha a biztonságot nem tartják be.



Jelzi az áramütés veszélyét.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót az eszköz használata előtt. Tudjon meg többet a szolgáltatásokról és a használatról. A megfelelő működés érdekében használja az eszközt az utasításoknak megfelelően. A használati útmutatót és a kapcsolódó dokumentumokat tartsa közel a készülékhez.

Elektromos berendezések használata során az alábbi biztonsági utasításokat kell követni az áramütés, sérülés és tűz elleni védelem érdekében. Olvassa el a biztonsági utasításokat a készülék használata előtt, majd kövesse azokat.



Mindig ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán szereplő paramétereknek.



A készülék megfelel az EN60745 szabványnak, ezért nem szükséges földelni az eszközt.

Használjon megfelelő tápegységet: A tápfeszültség paramétereinek meg kell egyezniük a készülék adattábláján szereplő adatokkal.

Használja a megfelelő hosszabbító kábelt: Olyan hosszabbító kábelt használjon, amely alkalmas az eszköz bekapcsolására. A tápkábel átmérőjének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie. Ha a kábelt a tekercskábelről használja, teljesen le kell csavarni a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Kapcsolja ki a készüléket, ha:

1. A dugó, a tápkábel hibája vagy sérült.
2. A hálózati kapcsoló megszakadt.
3. Szag vagy füst égett szigetelés esetén.

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELEM! Lásd az összes biztonsági utasítást és használati utasítást.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Tartson minden figyelmeztetést és utasítást szükség esetén a jövőben.

Az "elektromos eszköz" kifejezés minden figyelmeztetésben az elektromos kéziszerszámra vagy akkumulátorra táplált elektromos szerszámra utal.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG:

- *A munkaterület legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkaterület könnyen balesetet okozhat.*
- *Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, ami meggyújthatja a port vagy a gőzt.*
- *Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti irányítást.*

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG:

- *Az elektromos szerszám csatlakozódugója illeszkedjen a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. A szerszámot, amelynek a hálózati kábel csatlakozódugóján védő dugasz van, soha ne csatlakoztassa elosztókhoz vagy más adapterekhez. Az eredeti csatlakozó és a megfelelő dugaszolóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét.*
- *A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a egyéni tápkábelre, amely rendelkezésre áll a gyártónál vagy annak képviselőjénél.*
- *A kezelő nem érintkezhet földelt felületekkel – például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrényvel. Az áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.*
- *Esőtől, nedvességtől, víztől tartsa távol az elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámokhoz soha ne érjen nedves kézzel. Az elektromos szerszámot soha ne mossa folyó víz alatt és ne merítse vízbe. - Kábel nem overextend. Soha ne használja a kábelt szállítására, húzására vagy dugója az elektromos kéziszerszámot.*
- *A kábelt tilos túlterhelni. Ne használja a kábelt az elektromos készülék hordozására, felakasztására vagy a csatlakozó aljzathoz történő kihúzására. Tartsa távol a készülék részeit hőtől, olajtól, éles peremektől vagy mozgó alkatrészeketől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát.*

- Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. Kiseb az áramütés veszélye, ha kültérre alkalmas hosszabbító kábelt használ.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata, használjon áramvédőkapcsolót. Az áram-védő- kapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Az „áram-védőkapcsoló (RCD)“ fogalom helyettesítendő az „áramkör főmegszakító (GFCI)“ vagy a „földzárlat megszakító (ELCB)“ fogalmával.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak szigetelt markolási felületeknél fogva szabad tartania, mert használat közben a csiszológép rejtett kábellel vagy saját csatlakozózsínjével érintkezhet.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG:

- Legyen elővigyázatos, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásjon az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Nem használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol, gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben akár a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést és védőszemüveget. Csökkenti a sérülés kockázatát, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt.
- Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, illetve felemeli vagy szállítja azt. Balesethez vezethet, ha az elektromos szerszám szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy a szalagcsiszolót bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. A forgó készülékrészben maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat.
- Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy stabilan álljon és ne veszítse el az egyensúlyát. Soha ne becsülje túl saját erejét. Ne használja az elektromos szerszámot ha fáradt.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a mozgó elemektől haját, ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszúhaját.
- Csatlakoztassa az elektromos szerszámot a porszivóhoz. Ha felszerelhető porszivó vagy -felfogó berendezés, győződjön meg róla, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatja és használja. A porszivás használata a porral kapcsolatos kockázatokat csökkenti.
- Biztosítsa ki a munkadarabot. Befogószerkezettel vagy satuval biztosabban tartható a munkadarab, mint kézzel. Rögzítse a munkadarabot egy stabil alaplapon.
- Ne használjon bármilyen szerszámot ha alkohol, kábítószert, gyógyszerek vagy más anyagok hatása alatt ál. Ez a készülék alkalmatlan olyan személyek (belértve gyerekek) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességűek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak nem álnak felügyelet alatt, vagy utasításokat nem kaptak felhasználását illetően olyan személytől, aki a biztonságért felel. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE:

Húzza ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból a szalagcsiszoló bármilyen meghibásodása esetén, a munka befolyezése után, vagy bármilyen tisztítás, karbantartási munkák, vagy a szerszám áthelyezés előtt.

- Ha az eszköz rendellenes hangot vagy szagot bocsájt ki, azonnal fejezze be munkáját.
- Az elektromos szerszámot ne terhelje. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog működni, ha azon fordulatszámra fog vele dolgozni amelyre meglett tervezve. Használjon megfelelő eszközt, amely az adot célra voltszánva. A megfelelő eszközök a jó és biztonságos munkát eredményezik, amelyenekre tervezve voltak.

- Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója. Az az elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, ezért javításra szorul. A meghibásodot kapcsolót csakis igazolt szervízben javítsa.
- A készülék beállítása, alkatrészcsere és a készülék elrakása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen elindítását.
- A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják az eszközt, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja őket. Az elektromos szerszámot száraz, biztonságos helyen tartsa.
- Ügyeljen az elektromos szerszámok alapos gondozására. Rendszeresen ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek, nincs-e rajtuk olyan törés vagy olyan sérülés, amely hátrányosan befolyásolja az elektromos szerszám működését. A készülék használata előtt javíttassa meg a sérült részeket. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.
- Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóélel kevésbé akadnak és könnyebben haladnak. A csomaghoz tartozó, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja, más tartozékok kárt okozhatnak vagy személyes sérülést.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, behelyező szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja. Mindeközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes körülményekhez vezethet.

5) SERVICZ:

- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett javítóműhelynek kell javítania. Csak ugyanazok a pótalkatrészek használhatók. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kéziszerszám biztonsága megmaradjon.

5. INTÉZKEDÉSEK A GIPSZKARTON CSISZOLÓ HASZNÁLATÁHOZ

Vigyázat! A következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell követni a villamos berendezés használata során keletkező áramütés, sérülés vagy tüzet elkerülése érdekében. Olvassa el és kövesse az utasításokat az eszköz használata előtt. Tartsa ezeket az utasításokat egy biztonságos helyen az eszköz közelében.

- Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben
- Ne engedje, hogy a zsinór megérintse a test bármely részét.
- Használjon hosszabbító vezetékét a munkakörnyezethez
- Ne használjon olyan berendezést olyan munkához, amely nem alkalmas durva csiszolásra, kefélésre, stb., Veszélyeztetné a csapatot, a közeli személyeket és a vagyont.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ellenkező esetben a készülék biztonságos működése nem garantált.
- Az alkalmazott berendezésnek alkalmasnak kell lennie a készülék maximális sebességére való használatra. Ellenkező esetben a maximális terhelés túllépése esetén törés vagy feltörő tartozékok léphetnek fel.
- Ne használjon sérült tartozékokat. Ellenőrizze őket minden használat előtt. Ellenőrizze például a csiszolópárnát vagy a csiszolást. Bizonyosodjon meg egy üres helyről és fordítsa el a csiszológépet a maximális sebességre egy percig, hogy ellenőrizze a használt tartozék állapotát.
- Ne tegye le a készüléket ameddig teljesen le nem áll. Ellenkező esetben az eszköz irányítását elveszíti.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- Működés közben tartsa a készüléket mindkét kezével a maximális biztonság érdekében.
- Ne használjon túl sok csiszolópapírt csiszoláshoz. A csiszolókorong kiválasztásakor kövesse a gyártó utasításait. A csiszolópapír a javasolt értékeken kívül sérülést, vágást vagy zavarokat okozhat.
- A készülék legfeljebb egy hosszabbító kábellel csatlakoztatható.
- Ajánlott mindig biztonsági kesztyűt és szemüveget használni.

- A ruhadarabnak szorosnak kell lennie. A szabad ruházat, a haj és egyéb laza tárgyak forgó alkatrészekben csapódhatnak és sérülést okozhatnak.
- Porvédő légzőkészüléket és megfelelő ipari porszívót kell használni.

6. HOGYAN HASZNÁLJUNK GIPSZKARTON CSISZOLÓT?



A készülék bekapcsolása, javítása vagy karbantartása előtt először le kell kapcsolnia, és a tápkábelt ki kell húzni a hálózatról.

Kezdeti működés

- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség paraméterei megegyeznek-e a típustáblán látható értékekkel.
- Óvatosan olvassa el az üzemeltetési utasításokat az eszköz használata előtt.

6.1 Összeszerelés

- Helyezze el az első és a hátsó részt (lásd az 1-1., 1-2. Ábrákat). Nyomja felfelé a kart az oldalra és nyomja meg a motoros részt (lásd az 1-2. Ábrát). Ezután nyomja meg a kart a fogantyúhoz (1-3. Ábra). A fogantyú kibontásához tolja a kart kifelé.

Ábra 1-1



Ábra 1-2



Ábra 1-3




- Csatlakoztassa a csiszolópapírt a csiszolópárnehoz (lásd az 2. Ábrát)



Ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong furatai pontosan illeszkedjenek a csiszolópárnához

Szerelje fel a leghosszabb részt

Csatlakoztasson egy további fogantyút a készülék végénél. Csavarja be a csavarokat (3. ábra).

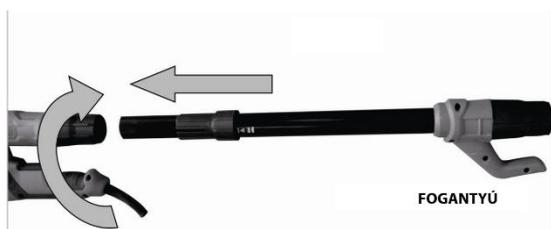

Ábra. 3

6.2 Elektromos vezérlés:

A létesítmény leírása:



meg.

- **Állítható sebesség**

A vezérlőkerék segítségével a sebesség 600 és 1500 ford / perc között állítható (4. ábra). Ily módon lehetséges a forgási sebesség beállítása az őrlési felületnek megfelelően.

- **Állandó fordulatszám beállítás**

Az eszköz terhelési változásától függetlenül ugyanazt a sebességet tartsa

Ábra. 4

6.3 Csiszolópárna cseréje

Ábra. 5



- Csatlakoztassa a hatlapú kulcsot (5-ös méret) a csiszolótányér hatlapú csavarjához (5. ábra).
- Tartsa erősen a köszörűsapkát, és tárcsázza az alátétleválasztó csavart.
- Használja az ellenkező eljárást az új betét rögzítéséhez.

Vigyázat: Csak a megadott őrlőlapot telepítse a készülékre.

Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket néhány percreg alacsony sebességgel kell bekapcsolni, hogy a csiszolópálca a helyére illeszkedjen és tökéletesen illeszkedjen a felülethez. E művelet során megjelenhetnek a felszaporodó habrészek a csiszolófejéből. Ez a jelenség nem károsítja a készüléket.

6.4 Két porelszívási lehetőség

A porelszívás belülről (6-1) vagy kívülről (6-2) biztosítható. A belső porelszívó rendszer finom porrészecskéket gyűjt össze a mennyezeten és a falon, így tökéletes porelszívást biztosít.

Ábra. 6



6.5 Csatlakoztatás a porszívóhoz

A por belélegzése káros az egészségre! Ne használjon légzőkészüléket porral végzett munka közben.

- Oldja ki a reteszelő anyát.
- Csatlakoztassa a porszívó tömlőjét a fogantyú aljzatához (7. ábra)

Ábra. 7



- A tömlő másik végét csatlakoztatni kell a porszívóhoz.

7. KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ne irányítsa a készülék fejét.
- Tartsa a készüléket mindkét kezével.
- A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy a fogantyú minden egyes csuklója szorosan rögzítve van.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóhoz.
- A gép bekapcsolása előtt tartsa a köszörűfejet a munkafelületen kívül.
- Kapcsolja be a készüléket a kívánt munkához.
- Ha a felületek vagy a szűk területeken csiszolják, használjon rövid formájú eszközt.
- A magas falak csiszolásakor közepes hosszúságú legyen.
- Használja a leghosszabb változatát a kompozíciónál a mennyezet csiszolásakor.
- Ne terhelje túl a készüléket! A túlnyomásnak elegendőnek kell lennie a jobb csiszolási eredmény eléréséhez. Az őrlés minősége és teljesítménye elsősorban a megfelelő csiszolóanyag kiválasztásán múlik.
- Kapcsolja ki a gépet a csiszoló befejezése után.

8. KARBANTARTÁS



A beállítások, a szerviz vagy a karbantartás elvégzése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Az eszköz nem igényel további kenést. A készüléket száraz helyen tárolja. A sérült hálózati kábelt hagyja a gyártónak vagy egy szakképzett szervizközpontnak.

Megtisztítás

Tartsa tisztán a biztonsági elemeket, a szellőzőnyílásokat és a motor fedelét, a por és a szennyeződésektől mentes legyen. Tisztítsa meg a készüléket tiszta ruhával, vagy kisnyomású kompresszorral fújja le. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Használjon nedves ruhát kis szappannal a tisztításhoz. Ne használjon olyan tisztítószer vagy oldószert, amely károsíthatja a készülék belsejében lévő műanyag alkatrészeket. Biztosítani kell azt is, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.

Szénatomok

Ha túlzott méretezés következik be, meg kell őrizni a képzett személy szénkefét. Figyelem! A szén cserét csak szakképzett személy végezheti el.

9. HIBAE LHÁRÍTÁS

(1) A kapcsoló be van kapcsolva, de a motor nem működik.

- A tápkábel vagy a hosszabbító kábelének dugója laza.
Ellenőrizze a dugaszolóaljzatot, vagy javítsa meg a csatlakozóaljzatot vagy dugót.
- A kapcsoló megszakadt.
Módosítsa a kapcsolót.

(2) A kapcsoló be van kapcsolva, de szokatlan hangok hallatszanak, a motor nem működik vagy nagyon lassú.

- A kapcsolók érintkezése sérült.

Módosítsa a kapcsolót.

- Elakadt darab.

Ellenőrizze vagy javítsa az eszközt.

- Megnövelt terhelés, ami motorelakadást okoz.

Használjon megfelelő nyomást.

(3) forró motor.

- Idegen testek vannak a motorban.

Engedje meg az idegen testek eltávolítását.

- Könnyű kenés.

Hagyja, hogy a törlést feltöltsék vagy kicseréljék.

- Magas nyomás.

Végezze el a megfelelő nyomást.

(4) gyakori vagy erős kommutátor szikrák. - Kommutátor parancsikonja.

Kapcsoló kapcsoló.

- A faszén égett vagy eltömődött.

Szén-kontroll.

- durva működés.

Tisztítsa meg vagy földelje a kapcsoló felületét.

Saját biztonsága érdekében soha ne távolítsa el az alkatrészeket vagy a tartozékokat az eszköz működése közben. A berendezés meghibásodása vagy károsodása esetén javíttassa meg a készüléket vagy a szakképzett szervizközpontot.

10. A KARAKTEREK JELENTÉSE

V	Volt	Hz	Hertz
	Alternatív áram	W	Watt
n₀	Fordulat üresben	/min alebo min ⁻¹	Ismétlés percenként
	II védelmi osztály		A készülék használata előtt először olvassa el a használati utasítást
	Használjon hallásvédőt		Használjon szemvédőt

11. KÖRNYEZETVÉDELEM:



Ne dobja a normál háztartási hulladékot. Ehelyett környezetbarát módon vegye fel a kapcsolatot az újrafeldolgozó központokkal. Vigyázzon a környezet védelmére.





Garancialevél/Warranty

Modellszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Ügyfél neve (cég neve):	Ügyfél címje (Cég címje):

Az ügyfél az aláírásával megerősíti, hogy a készüléket bemutatták és elmagyarázták neki, hogy ismeri a gép üzemeltetésére és használatára vonatkozó utasításokat, valamint hogy a készülék teljesen volt neki kiadva.	Ügyfél aláírása:

Jegyzések a panszokról – jótálási javítások

A panasz elfogadásának dátuma:	A panasz befejezésének dátuma:	A panasz száma:	Aláírás az átvett jótálási javításról (Jegyzések a jogosulatlan panszról)	Serviztechnikus pecsétje:

Jótállás feltételek

- A szállító biztosítja a termék jótállását amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a használat és tárolás összhangban lesz a feltételekkel és normákkal, valamint a használati utasítással. A garanciaidő az értékesítés időpontjától kezdődik.
A jótálási idő a töltőkre 12 hónap.
- A kiterjesztett garanciát 5 éves időszakra nyújtják a feltétellel, hogy a termék bevan írva a hoszab garancia termékek listájára, az utolsó használó a vevő, es nemlesz használva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jótállás rendszeres szervizellenőrzést igényel a szállító hivatalos szervizközpontjában.
- A garancia időtartama meghosszabbodik a termék garanciális idejével mikor a szervizközpontba volt javításba, és a jótállási lapon felvann jegyezve ez az idő. A jótállási igényt a fogyasztó igényelheti egy hivatalos szervizközpontban, a mellékelt "A" szervizközpont lista szerint. A "B" szervizközpontokba csak ojan termékeken végeznek javításokat amelyeket ott adtak ell. A szervizközpontok listáját rendszeresen frissítik a gyártók és az import oldalon: www.strendpro.sk.
- A Szervizközpontnak a törvényi határidőn belül jótállási javítást kell biztosítania. A panaszkezelés törvényes határideje a panasz kézhezvételét követő napon kezdődik
- Az ingyenes garanciális javítás nem alkalmazható a termék helytelen használatából eredő hibákra, az üzemeltetési utasítás okal elentétben, a nem megfelelő kezelésének, a gép mechanikai károsodásra, az általános mechanikai károsodásra amely általános használatkor keletkezik, az üzemeltető helytelen használatára, természeti katasztrófaéknál, a termékkel való illetéktelen beavatkozásnál, a nem megfelelő pótalkatrészek használatánál a nem megfelelő tüzelőanyag használatnál és a látszólagos gépi túlterhelés következtében fellépő hibáknál a felső teljesítmény határ folyamatos túllépése miatt. Az üzemeltető által kezelhető, és a használati utasításban felsorolt tisztítási, karbantartási, gondoskodás és a beállítási munkák nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Az alkatrészek kopásának elsősorban ojan alkatrészek kopása érthető mind: minden forgó és mozgó alkatrész, vágó rész és burkolat, kapcsok és ékek, fogaskerekek és ékszíjak, láncos fogaskerekek, súrlódás és tengelykapcsoló súrlódó felületek, gumiabroncs futófelületek és rutinszerű karbantartási alkatrészek, mint például: , hidraulikus és olajsűrűk, gyújtógyertyák, olaj- és hűtőfolyadék-kazetták
- A kiterjesztett garanciából kivannak hagyva olyan gépek és berendezések mentesített részeit, amelyeknél az adott gyártó rövidebb garanciát nyújt, mint maga a termék gyártója. Ez a kategória magában foglalja: akkumulátorok, izzók és hasonlók
- A garancia alá tartozó igények igénybevételehez való jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésőbb a jótállási időszak utolsó napján teszi meg.
- A követelések feldolgozása a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
- A meghosszabbított 5 éves garanciális feltételeknek megfelelő szervizellenőrzést csak rendszeres időközönként, a szállító hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni, és az egyes vizsgálatok közötti időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az első szervizvizsgálatot legkésőbb a termék értékesítésének napjától számított 12 hónapon belül kell elvégezni. A szervizvizsgálatokat a naptári év utolsó három és első két hónapjában szervizközpontok végzik. Minden szervizvizsgálatot fel kell jegyezni a jótállási jegyen a szervizközpont ellenőrzésének, aláírásának és bélyegzőjének dátumával. A szervizvizsgálat a gyártó által ajánlott gépellenőrzést, a patronok és szűrők cseréjét, a kopott és sérült alkatrészek cseréjét, amelyek a más alkatrészek károsodását, kopását és a gép beállítását érinthetik. A szolgáltatási ellenőrzést és a felhasznált anyagot egy érvényes kiszolgálóközponti árlista szerint kell kiszámítani.

A panasz benyújtásakor a panaszolt köteles benyújtani egy tiszta és teljes terméket, a vásárlás igazolását, vagy egy kitöltött és megerősített garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgálatok és az egyes tőrak adózási dokumentumait rögzítik.
Ha a garanciális kártyán a meghosszabbított garanciális feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciát vállal.

GARANCIÁLIS ÉS A GARANCIA UTÁNI JAVÍTÁST AZ EGYEDÁRUSÍTÓ CSINÁLJA

Importőr: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel.: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Gyártó: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, P.R.China

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare în apropiere.

1. DESCREREA PRODUSULUI

Mașina este concepută pentru șlefuirea pereților despărțitori, a tavanelor și a pereților de pe suprafețe interioare și exterioare, curățarea reziduurilor de pe podea, a vopselelor, a adezivului și a tencuiei desprinse etc.

Mașina noastră nu este potrivită pentru procesarea obiectelor care conțin azbest.



Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul. Pentru a preveni vătămările corporale și pagubele, trebuie să citiți întotdeauna acest manual de operare cu atenție.

Acest manual trebuie păstrat într-un loc sigur, astfel încât informațiile pe care le conține să fie întotdeauna disponibile. Acest manual de operare trebuie să însoțească echipamentul dacă este transferat altcuiva.

Nu acceptăm nicio răspundere pentru accidente sau daune rezultate din ignorarea acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

2. SPECIFICAȚII

NR. MODEL	R7237A-F
PUTERE	600 W
VITEZĂ	600-1500 / min
DIAMETRU DISC DE ȘLEFUIT	215 mm
DIAMETRU ȘMIRGHEL	225 mm
LUNGIME SCURTĂ	32 mm
DIAMETRU TUB (FĂRĂ TUB SUPLIMENTAR)	1,10 / 1,35 m
LUNGIME COMPLETĂ (CU TUB ADIȚIONAL)	1,65 m
GREUTATE LUNGIME SCURTĂ	3,5 kg
GREUTATE LUNGIME COMPLETĂ	3,8 kg
CLASA DE PROTECȚIE	▣/ II

3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Următoarele pictograme apar în cadrul acestor instrucțiuni de utilizare:



Indică pericolul vătămării, riscului de viață și eventualele deteriorări ale aparatului dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.



Indică prezența șocurilor electrice

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul. Familiarizați-vă cu funcțiile și metoda de funcționare. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, întrețineți întotdeauna aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de utilizare și documentele asociate trebuie să fie întotdeauna în apropierea aparatului.

Când utilizați scule electrice, trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a vă asigura protecția împotriva electrocutării, vătămărilor și incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza această sculă electrică. Respectați notele privind siguranța.



Verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde cu valoarea de pe plăcuța de identificare



Mașina este prevăzută cu izolație dublă în conformitate cu EN60745: prin urmare, un fir de împământare nu este necesar

Folosiți tensiunea de alimentare corespunzătoare: Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informațiilor indicate pe plăcuța de identificare a sculei.

Utilizați cablul prelungitor corespunzător: Folosiți numai un cablu prelungitor omologat care este potrivit pentru alimentarea mașinii. Cablul trebuie să aibă un diametru de cel puțin 1,5 mm². Când cablul prelungitor se află pe un tambur, desfaceți cablul în întregime.

Opriti mașina imediat în caz de:

1. Defecțiune la priza de rețea, la cablul de alimentare sau deteriorare a cablului.
2. Comutator stricat.
3. Fumul sau miros neplăcut de izolație arsă.

4. NORME GENERALE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de la rețea (cu cablu) sau la baterie (fără fir).

1) SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.
- Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice generează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragerile pot cauza pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Fișele sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în nici un fel. Nu utilizați nici o fișă de adaptare cu scule electrice împământate. Fișele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, cuptoarele și frigiderile. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu întindeți excesiv cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, a trage sau a deconecta mașina. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Atunci când utilizați o sculă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată cu un dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

- Rămâneți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți scule electrice. Nu utilizați scule electrice dacă sunteți oboșiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.
- Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca sau antifoanele folosite în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție Off înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau acționarea sculelor electrice care au comutatorul în poziția On invită la accidente.
- Înainte de a porni mașina, scoateți orice cheie sau cheie de reglare. O cheie atașată de o componentă rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți excesiv. Mențineți o poziție stabilă și în echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
- Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULEI ELECTRICE

- Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corespunzătoare pentru aplicația dvs. Scula electrică corespunzătoare va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.
- Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o oprește. Orice scule electrice care nu pot fi controlate cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.
- Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- Nu depozitați sculele electrice cu putere reactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu sculele electrice sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Întrețineți sculele electrice. Verificați lipsa de aliniere sau blocarea componentelor în mișcare, stricarea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.
- Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- Folosiți scula electrică, accesoriile și cuțitele, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5) REPARAȚIILE

- Asigurați-vă că sculele electrice au fost întreținute de către o persoană calificată, care utilizează numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

5. PRECAUȚIA PENTRU UTILIZAREA MAȘINII DE ȘLEFUIT PEREȚI

Atenție! Trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază împotriva șocurilor electrice, a vătămărilor și a pericolului de incendiu atunci când utilizați scule electrice. Citiți și respectați aceste instrucțiuni înainte de a începe utilizarea oricăror scule. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate într-un loc sigur.

- Echipamentul nu trebuie folosit niciodată în împrejurimi în care există o atmosferă explozivă.
 - Nu lăsați cablul să atingă nici o parte a corpului.
 - Utilizați numai cablul prelungitor omologat pentru utilizare în zona de lucru.
 - Nu forțați mașina pentru o lucrare necorespunzătoare, de exemplu, șlefuire brută, periaj etc. În caz contrar, se vor produce pericole și daune.
 - Utilizați numai piese de schimb identice la reparații. În caz contrar, funcționarea fără risc nu poate fi garantată.
 - Viteza permisă a accesoriilor trebuie să fie cel puțin la fel ca viteza maximă a mașinii. Altfel, acestea se pot strica sau crăpa atunci când viteza lor de rulare depășește viteza permisă a mașinii.
 - Nu utilizați accesorii deteriorate. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă accesoriiile sunt stricate sau crăpate. De exemplu, la discul de șlefuit, verificați dacă placa de susținere nu este crăpată. Asigurați-vă că toată lumea se află în afara zonei de rotație a mașinii și că rulați mașina la viteza max. timp de un minut, pentru a testa complet accesoriiile.
 - Nu puneți mașina deoparte dacă nu este complet oprită. În caz contrar, veți pierde controlul mașinii.
 - Curățarea regulată a orificiului de evacuare al mașinii dvs.
- Când lucrați, controlați ferm mașina cu ambele mâini pentru a vă asigura o funcționare sigură.
- Când șlefuiți, nu utilizați șmirghelul prea mare. Când alegeți discul de șlefuit, respectați specificațiile producătorului. Șmirghelul care depășește blocul de șlefuit duce la riscul de tăiere și vătămare și cauzează și blocarea.
 - Mașina poate fi conectată la cel mult un singur tub de prelungire.
 - Vă recomandăm să purtați întotdeauna mănuși de protecție industriale și ochelari de protecție atunci când lucrați cu mașina de șlefuit pentru pereți.
 - Este obligatorie purtarea de îmbrăcăminte corespunzătoare.
 - Permiteți întotdeauna cuplul de reacție
 - Purtați mască de protecție P2 pentru a vă proteja de prafurile periculoase și alegeți un aspirator adecvat.

6. CUM SĂ UTILIZAȚI MAȘINA DE ȘLEFUIT PEREȚI



Înainte de setarea, repararea sau întreținerea aparatului, trebuie să opriți întotdeauna comutatorul de operare și să deconectați fișa de alimentare!

Înainte de operarea inițială

- Verificați dacă frecvența nominală a sursei de alimentare corespunde detaliilor de pe plăcuța de identificare.
- Înainte de a utiliza scula, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

6.1 Instalarea

- Îmbinați partea din față și partea din spate (a se vedea Fig. 1-1, Fig. 1-2). Împingeți maneta în poziția corectă și țineți vârful adiacent mânerului (a se vedea Fig. 1-2), apoi apăsați maneta spre mâner până la capăt. (a se vedea Fig. 1-3). Desfaceți mânerul prin împingerea manetei din interior

Fig. 1-1




Fig. 1-2



Fig. 1-3



- Lipiți șmirghelul de discul de șlefuit (Fig.2)

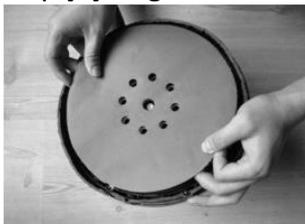

Asigurați-vă că găurile de pe șmirghel corespund cu găurile de pe disc.

Cea mai mare lungime de instalare

Introduceți mânerul suplimentar la capătul mașini. Apoi rotiți piulița pe capătul mașinii pentru a o strânge. (Fig.3)

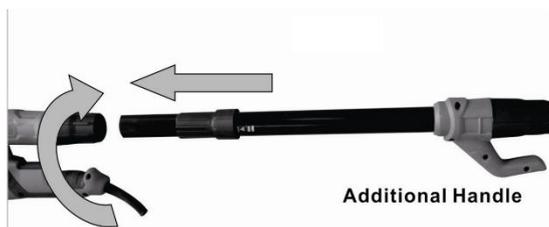


Fig. 3

6.2. Comanda electronică

Această mașină are caracteristicile de mai jos:



Fig. 4

- **Viteză reglabilă**

Reglați viteza de la 600-1500 rpm prin rotirea roții de reglare (Fig.4). Astfel, utilizatorul poate alege o viteză diferită pentru o suprafață de șlefuit diferită.

- **Controlul constant al vitezei**

Mențineți mașina în mișcare la aceeași viteză cu cea pe care o selectați, indiferent de încărcarea mașinii sau nu.

6.3 Înlocuiți discul de șlefuire

Fig. 5



- Introduceți cheia hexagonală (dimensiunea 5) în bolțul hexagonal de pe blocul de șlefuit (Fig.5)

- Țineți puternic suportul de șlefuit, apoi rotiți cheia pentru a demonta discul.

- Montarea unui nou suport de șlefuit prin strângerea șurubului (Fig.5).

Atenție: Montați numai discul de șlefuit specificat pe mașină.

Pentru a asigura o performanță optimă, mașina trebuie să funcționeze la o viteză ușor mai mică timp de câteva minute pentru a face ca discul de șlefuit să se potrivească perfect cu suprafața de etanșare. În timpul acestui proces, particulele de spumă albă vor ieși din capul de șlefuit. Cu toate acestea, acest lucru nu va deteriora aparatul.

6.4 Două opțiuni pentru extragerea prafului

Există extracție internă [6-1] și extracție externă [6-2] pentru particule de praf. Sistemul de extracție internă cu 8 găuri colectează particule fine de praf, care permit aderarea la pereți și tavan, obținând un efect perfect de extragere a prafului.

Fig. 6




6.5 Conectarea la aspirator

Inhalarea prafului este periculoasă pentru sănătate! La efectuarea lucrărilor care pot produce praf, vă rugăm să purtați întotdeauna o mască de praf.

- Desfaceți piulița de fixare.
- Conectați furtunul la orificiul de evacuare de pe mâner (Fig.7)

Fig. 7

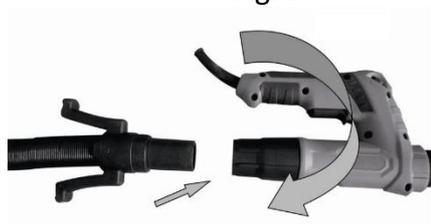

- Celălalt capăt al furtunului este conectat la aspirator.

7. OPERAREA MAȘINII

- Nu controlați capul mașinii.
- Țineți mașina cu ambele mâini.
- Înainte de a opera mașina, asigurați-vă că fiecare mâner de fixare este închis.
- Conectați mașina la sursa principală de alimentare.
- Înainte de a porni aparatul, păstrați ușor capul de șlefuit de pe suprafața de lucru.
- Porniți mașina pentru lucrările de șlefuire necesare.

Operați mașina cu o lungime mică într-o zonă îngustă și incomodă. Porniți mașina cu o lungime medie pentru pereți mai mari.

Utilizați mașina cu cea mai mare lungime pentru plafoane.

- Nu aplicați o presiune excesivă asupra mașinii pentru a evita supraîncărcarea! Apăsați o presiune adecvată pentru a obține efecte mai bune de șlefuire. Efectele bune de șlefuire și calitatea sunt determinate în principal prin alegerea materialului abraziv potrivit.
- După finalizarea lucrării de șlefuit, opriți mașina.

8. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA



Scoateți fișa din priză înainte de a efectua orice reglare, îngrijire sau întreținere

Sculele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentare. Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.

Dacă o defecțiune nu poate fi corectată, returnați mixerul la un dealer autorizat pentru reparații.

Curățarea

Păstrați cât mai mult posibil dispozitivele de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului. Curățați unitatea cu o cârpă curată sau curățați-o cu aer comprimat de joasă presiune.

Vă recomandăm să curățați întotdeauna unitatea imediat după utilizare.

Curățați aparatul în mod regulat, frecându-l cu o cârpă umedă și un pic de detergent moale. Nu utilizați substanțe de curățare sau solvenți; acestea vor ataca piesele din plastic din unitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că apa nu poate intra în interiorul unității.

Periile de carbon

Dacă apare scânteiere excesivă, trebuie să duceți periile de carbon să fie verificate de un electrician calificat. Atenție! Doar un electrician calificat are permisiunea de a schimba periile.

9. ACȚIUNEA CORECTIVĂ ÎN CAZ DE DEFECȚIUNE

(1) Întrerupătorul de comandă este pornit, dar motorul nu funcționează.

- Firele din priză sau în priză sunt desprinse.

Fișa și priza trebuie verificate sau reparate.

- Comutatorul este defect.

Schimbați comutatorul.

(2) Întrerupătorul de comandă este pornit, dar pot fi auzite zgomote neobișnuite, motorul nu funcționează sau este foarte lent.

- Contactul de comutare este defect.

Schimbați comutatorul.

- Componentă blocată.

Verificați sau reparați scula electrică.

-- Aplicarea unei forțe excesive, ca rezultat motorul merge lent.

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii.

(3) Motorul se încălzește.

- Substanțele străine se află în interiorul motorului.

Evitați substanțele străine.

- Lubrifiant lipsă sau contaminat.

Aplicați sau înlocuiți lubrifiantul.

- Presiunea prea mare

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii

(4) Scântei frecvente sau puternice pe comutator.

- Scurtcircuit pe armătură.

Armătura trebuie înlocuită.

- Periile de carbon uzate sau blocate

Verificați periile de carbon.



- Funcționarea dură a comutatorului.

Suprafața comutatorului trebuie să fie curățată sau împământată.

Pentru siguranța dvs., nu scoateți niciodată piesele sau accesoriile sculei electrice în timpul funcționării. În caz de defecțiune, reparați mașina electrică numai la un atelier specializat sau la producător.

10. ETICHETE PE INSTRUMENTUL DUMNEAVOASTRĂ (dacă există)

V	Volți	Hz	Hertz
~	Curent alternativ	W	Watt
n₀	Viteză de mers în gol	/min alebo min ⁻¹	Rotații pe minut
	Sculă de clasa 2		Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare
	Purtați antifoane		Purtați ochelari de protecție

11. PROTEJAREA MEDIULUI



Nu eliminați acest aparat împreună cu deșeurile menajere. Pentru protejarea mediului, contactați centrul dvs. local de reciclare pentru recomandări. Protejați mediul la modul serios.





Lista de garanție / Warranty

Numărul de fabricație:	Data vânzării:	Semnătura și ștampila vânzătorului:

Numele clientului (denumirea firmei):	Adresa clientului (sediul firmei):

Clientul prin semnătura sa confirmă, că instalația i-a fost prezentată și explicată, că a fost încunoștințat cu modul de folosire, punerea în funcțiune a mașinii și utilizare, și că instalația i-a fost eliberată (predată) completă.	Semnătura clientului:

Note despre reparații – reparații de garanție

Data primirii reclamației:	Data de sfârșit al reclamației:	Numărul de evidență a reclamației:	Semnătura de reparație garantată (nota despre reparația nexecutată)	Ștampila tehnicianului serviciului:

Condițiile de garanție

1. Furnizorul oferă pentru acest produs perioada de garanție menționată în această listă de garanție cu respectarea condițiilor modului de utilizare și depozitare a produsului, corespunzător cu condițiile și normele în vigoare, în sensul indicațiilor de utilizare. Perioada de garanție începe la data vânzării produsului. Garanția pentru baterii este de 12 luni.
2. Perioada de garanție prelungită de 5 ani se acordă clienților pentru produsul trecut în tabelul produselor cu garanția prezentată. Ultimul client este consumatorul, în condițiile că produsul nu va fi folosit ca obiect de comerț. Perioada prelungită este condiționată de control reglementar la centre de servicii autorizate ale furnizorului.
3. Perioada de garanție se prelungeste cu timpul cât a fost produsul în reparații de garanție. Această condiție este consemnată și în tabelul de reparații garantate. Beneficiarul poate revendica dreptul la asigurarea reparației la unul din centre de servis autorizat conform tabelului anexă „A” – centre de serviciu. Centre de serviciu „B” execută reparații de garanție numai la produsele, care au fost vândute la centrele lor de desfacere. Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vânzători, cât și pe siteul de import: www.strendpro.sk.
4. Centrul de servicii este obligat să asigure reparația în termen stabilit de lege. Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamației începe cu ziua următoare după data de primire a reclamației de centru de servicii.
5. Reparația garantată fără plată poate nu fi revendicată când este vorba despre defecțiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar prevederilor din indicațiile de utilizare, manipulare necorespunzătoare, defectarea mecanică curentă, uzura produsă de funcționarea mașinii, din vina deservirii, dezastru nestăvilit, intervenție neîndreptătită în produs, defecțiuni pricinuite de folosirea pieselor necorespunzătoare, carburanților necorespunzători și supraîncărcarea mașinii ca urmare a depășirii continue a limitei superioare de randament. Lucrările de curățire, întreținere curentă, repararea sau reglarea instalației, care poate executată de deservirea și sunt cuprinse în indicații de utilizare, nu fac parte din prevederile garanției.
6. Drept uzura curentă a pieselor se consideră uzura principală: a tuturor pieselor rotative și în mișcare, părților de tăiere și capacelor, șuruburilor tăietoare și pironului, curelelor de transmisie, transmisie în lanț, suprafeței de frecare a frânelor și ambreaj, dezenul anvelopelor și piesele de întreținere curentă cum sunt: filtre de aer, hidraulice și de ulei, lumânări de aprindere, rezervoare de ulei și de răcire.
7. Din garanția prelungită sunt scoase părțile mașinilor și instalației pentru care producătorul concret al acestor piese acordă garanția mai scurtă decât furnizorul pentru fiecare product în care sunt montate. Din această categorie fac parte: acumulatele, becurile și etc.
8. Dreptul de aplicare a revendicării rezultat din garanție are proprietarul produsului, dacă face acest lucru cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție.
9. La rezolvarea reclamațiilor se procedează conform prevederilor corespunzătoare ale Codului comercial și Legii de protecție a consumatorului.
10. Controlul de servicii, care constituie condiția garanției prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai în centrul de servicii autorizat al furnizorului, în intervale regulate; perioada între două controale nu poate depăși 12 luni. Primul control de servicii trebuie făcut cel târziu 12 luni de la data vânzării produsului. Controlul serviciilor efectuează centrele de servicii în perioada ultimelor trei luni și primelor două luni anului calendaristic. Fiecare control de servicii trebuie înregistrat în această listă de garanție cu introducerea datei controlului, semnătura și ștampila serviciului de control. Prin controlul serviciilor se înțelege controlul mașinii, înlocuirea materialului de umplutură și filtrelor conform recomandării producătorului, înlocuire pieselor uzate și defecte, cât și reglarea proprie a mașinii. Randamentul controlului de servicii și materialul folosit se stabilește conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamației reclamantul este obligat să preînte pe lângă reclamație produsul complet și curat, documentul de cumpărare sau lista de garanție completată și confirmată. În cazul garanției prelungite înregistrări ale controlului de servicii și documentele de impoyit pentru fiecare control. În cazul neîndeplinirii a vreunei condiții garanției prelungite cuprinse în această listă de garanție, se acorda pentru produs perioada de garanție de 2 ani.

SERVICIUL DE GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE EFECTUEAZĂ IMPORTATOR

Importator: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel.: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

Producător: ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang, 321200, P.R.China



Please read the instructions carefully before use. Keep the Instructions for use nearby.

1. PRODUCT DESCRIPTION

The machine is designed for grinding drywalls, ceilings and walls of the inner and outer surfaces, clearing the floor residues, paint coatings, adhesive and loose plaster etc.

Our machine is not suitable for processing the object containing asbestos.



You must abide by certain safety precautions when using the equipment. In order to prevent injuries and damages from occurring, you must always read through this operating manual carefully.

This manual must be kept in a safe place so that the information that it contains is always available. This operating manual must accompany the equipment if it is transferred to somebody else.

We do not accept any liability for accidents or damage arising from ignoring this manual and the safety instructions

2. SPECIFICATIONS

MODEL	R7237A-F
POWER	600 W
SPEED	600-1500 / min
GRINDING PAD DIAMETER	215 mm
SANDPAPER DIAMETER	225 mm
TUBE DIAMETER	32 mm
SHORT-LENGTH (WITHOUT ADDITIONAL TUBE)	1,10 / 1,35 m
LONG LENGTH (WITH ADDITIONAL TUBE)	1,65 m
SHORT-WEIGHT	3,5 kg
LONG WEIGHT	3,8 kg
PROTECTION CLASS	▣ / II

3. SAFETY INSTRUCTIONS

The following pictograms appear throughout these operating instructions:



Indicates danger of injury, risk to life and possible damage to the appliance if these instructions are not followed.



Indicates the presence of electric shocks.

Read through these operating instructions carefully before using the appliance. Become familiar with the functions and method of operation. To ensure proper operation, always maintain the appliance according to the instructions. The operating instructions and associated documents should always be kept close to the appliance.

When using power tools, you must observe the following basic safety precautions in order to ensure protection from electric shocks, injury and fire. Read and follow all the instructions before using this power tool. Look after the notes on safety.



Always check if your mains voltage corresponds with the value on the type plate



The machine has been double-insulated in accordance with EN60745: therefore, an earth wire is not necessary

Use correct supply voltage: The power supply voltage must match the information quoted on the tools identification plate.

Use proper extension cord: Only use an approved extension cable that is suitable for the machine's power. The cord must have a diameter of at least 1.5mm². When the extension cable is on a reel, unroll the cable in its entirety.

Switch off the machine immediately in case of:

1. Malfunction in the mains plug, power cable or damaging of cable.
2. Broken switch.
3. Smoke or stench of scorched insulation.

4. GENERAL SAFETY RULES



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.* Save all warnings and instructions for future reference. *The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.*

1) WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit. *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. *Distractions can cause you to lose control.*

2) ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*

- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

3) PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. *Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.*
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

4) POWER TOOL USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- Keep cutting tools sharp and clean. *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

5) SERVICE

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

5. PRECAUTIONS ON USING DRYWALL SANDER

Attention! You must abide by the following basic safety measures against electrical shocks, injuries and the danger of fire when using electric tools. Read and abide by these instructions before you start to use any tools. These instructions must be kept in a safe place.

- The equipment must never be used in surroundings where an explosive atmosphere exists.
- Do not let the cable touch any parts of your body.
- Only use the extension cable approved for use in the working area.
- Do not force the machine for unsuitable work, for example, rough grinding, brushing, etc. Otherwise, dangers and harms will be caused.
- Only use identical replacement parts when servicing. Otherwise, risk-free operation can't be guaranteed.
- The accessories' allowed speed must be at least the same as the maximum speed of the machine. Or else, they may be broken or cracked when their running speed is go over the machine's allowed speed.
- Do not use damaged accessories. Before use, always check whether the accessories are nicked or cracked. For example, to grinding pad, please check the support plate is not cracked. Ensure everybody to be out of the machine's rotation area and run the machine at max. speed for one minute, which can fully test the accessories.
- Do not put down the machine when it isn't stopped completely. Otherwise, you will loss control to the machine.
- Cleaning the exhaust port on your machine in regular.

When working, control the machine firmly with both hands to ensure safe operation.

- When sanding, do not use too big sandpaper. When choosing grinding disc, please observe the manufacturer's specifications. The sand paper beyond the grinding block leads to risk of cutting and injury and cause stuck as well.
- The machine can be connect to one extension tubes at most.
- We recommend that you always wear industrial safety gloves and safety goggles when working with the drywall sander.
- Wearing close-fitting clothes is mandatory.
- Always allow for reaction torque
- Wear protection mask P2 to protect you from hazardous dusts and choose suitable vacuum cleaner.

6. HOW TO USE DRYWALL SANDER



Before setting up, repair or maintenance of the appliance you must always turn off the operating switch and pull out the mains plug!

Before Initial Operation

- Check if the rated frequency of the mains supply corresponds to the details of the type plate.
- Before using the tool, read the instruction book carefully

6.1 Installation

- Fold the front and back part together (see Fig.1-1, Fig. 1-2). Push the lever to right position and keep the tip adjacent to the handle (see Fig. 1-2), and then press the lever towards the handle until the end. (see Fig. 1-3). Unfold the handle by pushing the lever from inside

Fig. 1-1




Fig. 1-2



Fig. 1-3



- Stick the sanding paper to the pad (Fig. 2)

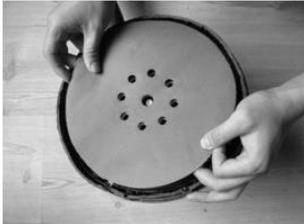

Ensure the holes on the sanding paper to fit the holes on the pad accuracy.

The longest length installation

Insert the additional handle to the end of the machine. And then turn the screw nut on the end of the machine for tightening. (Fig.3)

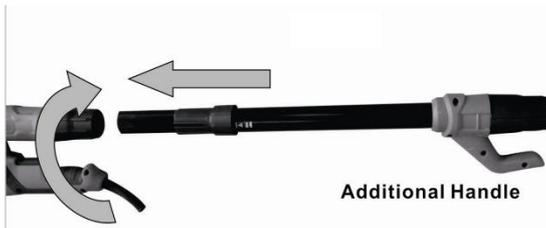


Fig. 3

6.2 Electronic Control:

This machine has the characteristics as below:



Fig. 4

- Adjustable Speed

Adjust the speed from 600-1500rpm by turning the speed wheel (Fig.4) In this way, user can choose different speed for different sanding surface.

- Constant Speed Control

Keep the machine running at the same speed as selected no matter loading to the machine changes or not.

6.3 Replace Grinding Pad

Fig. 5



- Insert the hex wrench (size 5) into the hexagonal screw bolt on the grinding block (Fig.5)
- Hold the grinding pad firmly, and then turn the wrench to dismount the pad.
- Installation of new grinding pad by tightening the bolt (Fig.5).

Attention: Only install the specified grinding pad on the machine.

In order to ensure optimal performance, machine should be run at slightly lower speed for several minutes to make the grinding pad fit the sealing surface perfectly. During this process, the white foam particles will come out from the grinding head. However, this won't damage the machine.

6.4 Two Options for Extracting Dust

There are internal extraction [6-1] and external extraction [6-2] for dust particles. The 8-hole internal extraction system collects fine dust particles, enabling to adhere to wall and ceiling, obtaining perfect effect of extracting dust.

Fig. 6




6.6 Connect to Vacuum Cleaner

Inhalation of dust is hazardous to health! When carrying out the work which can produce dust, please always wear a dust mask.

- Loose the fastening nut.
- Connect the hose to the exit of the handle (Fig.7)

Fig. 7

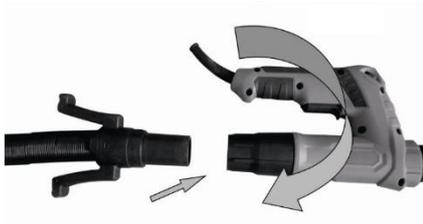

- The other end of the hose is connected to the vacuum cleaner.

7. OPERATE THE MACHINE

- Do not control the machine's head.
- Hold the machine with both hands.
- Before operating the machine, make sure every fastening handle is closed.
- Connect the machine to the main power supply.
- Before switching on the machine, keep the sanding head slightly away from the work surface.
- Start the machine for necessary sanding work.
- Operate the machine with short length in narrow and awkward area.
- Run the machine with medium length for higher walls.
- Use the machine with longest length for ceilings.
- Do not over-press machine so that to avoid overloading! Press with proper pressure for better grinding effects. Good grinding effects and quality are mainly decided by choosing the right abrasive material.
- Once finishing the sanding task, switch off the machine.

8. CARE AND MAINTENANCE



Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. Always store your power tool in a dry place. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. If a fault can not be rectified, return the mixer to an authorized dealer for repair.

Cleaning

- Keep the safety devices, ventilation slots and Motor housing as free of dirt and dust as possible. Clean the unit by rubbing it with a clean cloth or blow it clean using low-pressure compressed air.
- We recommend that you always clean the unit immediately after using it.
- Clean the unit regularly by rubbing it with a damp cloth and a little soft soap. Do not use cleaners or solvents; these will attack the plastic parts in the unit. You must also ensure that water cannot get into the inside of the unit.

Carbon brushes

- If excessive sparking occurs you must have the carbon brushes checked by a qualified electrician. Attention! Only a qualified electrician is allowed to change the brushes.

9. CORRECTIVE ACTION IN CASE OF FAILURE

(1) The operating switch is switched on, but the motor is not working.

- Wires in the mains plug or in the socket are loose.

Have socket and plug checked or repaired.

- The switch is faulty.

Have the switch replaced.

(2) The operating switch is switched on, but unusual noises can be heard, the motor is not working or only very slowly.

- Switch contact has failed.

Have the switch replaced.

- Component jammed.

Have the electric tool checked or repaired.

- Too much thrust, as a result the motor is dragging.

Use less thrust during the task.

(3) Motor gets hot.

- Foreign substances have got inside the motor.

Have the foreign substances removed.

- Lack of or contaminated lubrication grease.

Have lubricating grease applied or replaced.

- Pressure too high

Use less thrust during the task

(4) Frequent or strong sparks on the commutator.

- Short circuit on the armature.

Have the armature replaced.

- Carbon brushes worn out or jammed

Have the carbon brushes checked.

- Rough running of the commutator.



Have the surface of the commutator cleaned or ground.

For your own safety, never remove parts or accessories of the electric tool during operation. In case of fault or damage have the electric tool repaired only by a specialist workshop or by the manufacturer.

10. LABELS ON YOUR TOOL (if any)

V	Volts	Hz	Hertz
~	Alternating current	W	Watts
no	No load speed	/min or min ⁻¹ ₁	Revolutions or reciprocation per minute
	Class II tool		To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Wear Ear Protection		Wear Eye Protection

11. ENVIRONMENTAL PROTECTION



Do not dispose of in general household waste. Instead dispose of in an environmental way, contact your local recycling centre or council for advice. Please take the care of the environment very seriously.

