

WORCRAFT
PROFESSIONAL

TC08-180

SK

Elektrický rezač dlaždíc

CZ

Elektrický řezač dlaždic

HU

Elektromos burkolatkő/cserép vágó

RO

Ferăstrău staționar plăci ceramice

EN


Tile Cutter








- Preklad originálneho návodu na použitie
- Překlad originálním návodu k použití
- Az eredeti használati útmutató fordítása
- Traducerea manualului de utilizare original.
- Instruction manual

TC180C-2

CE

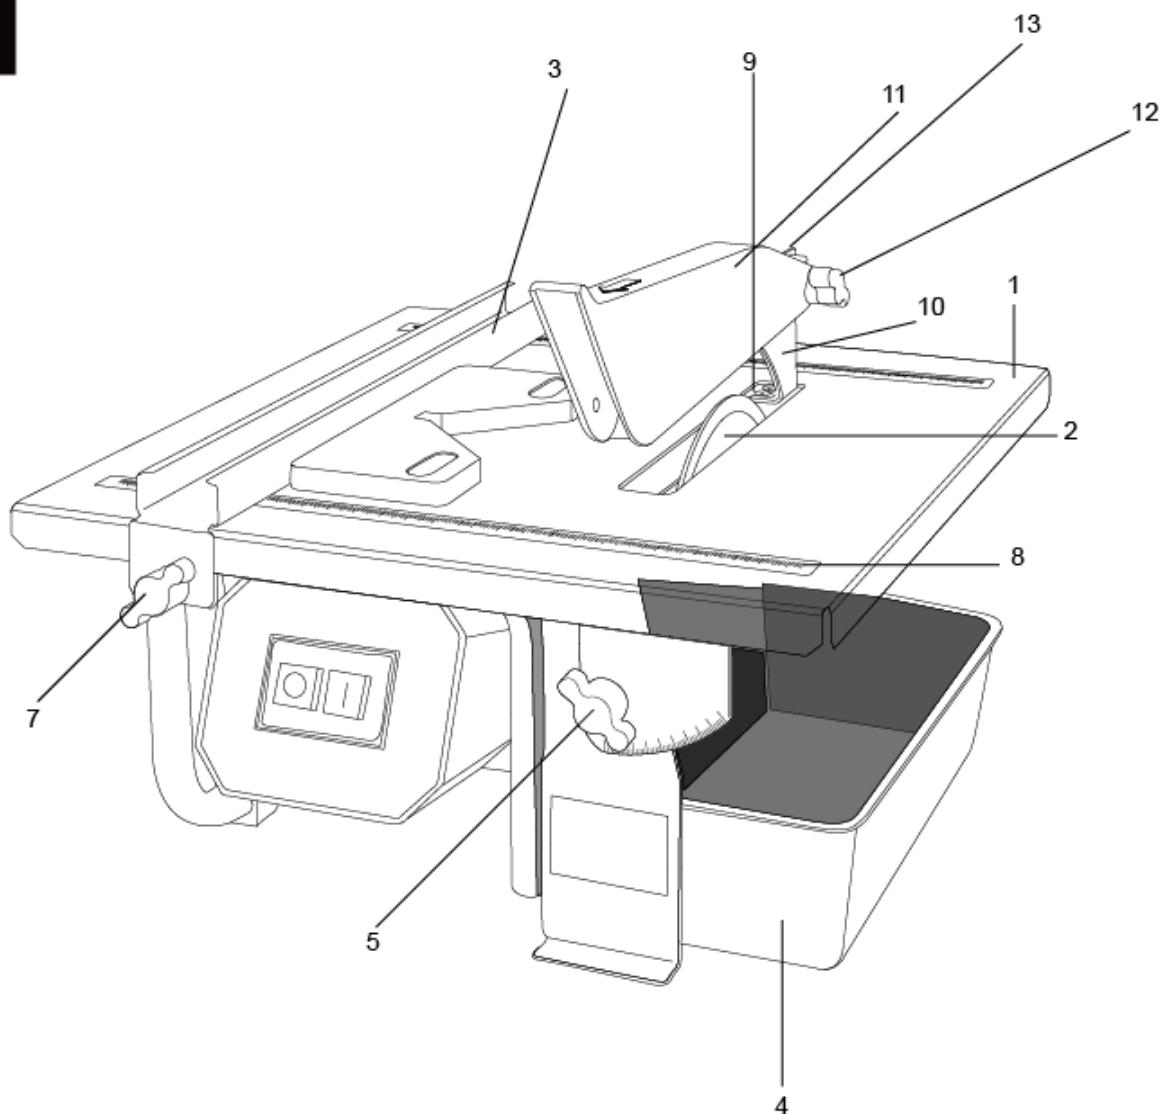1**2****3**

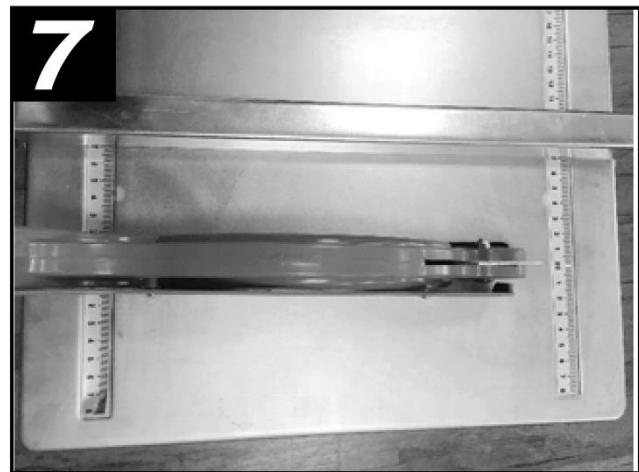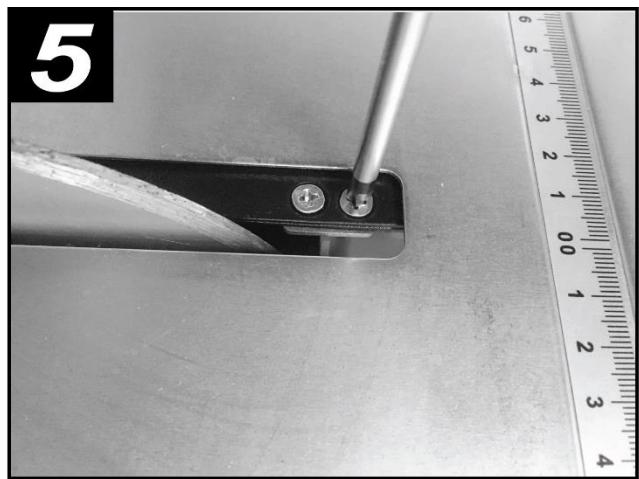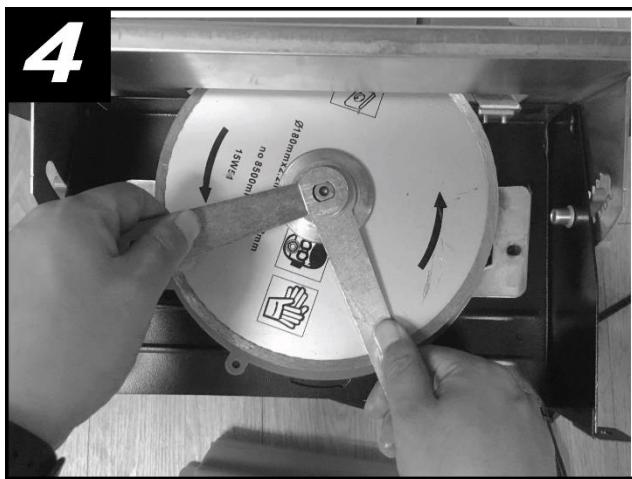

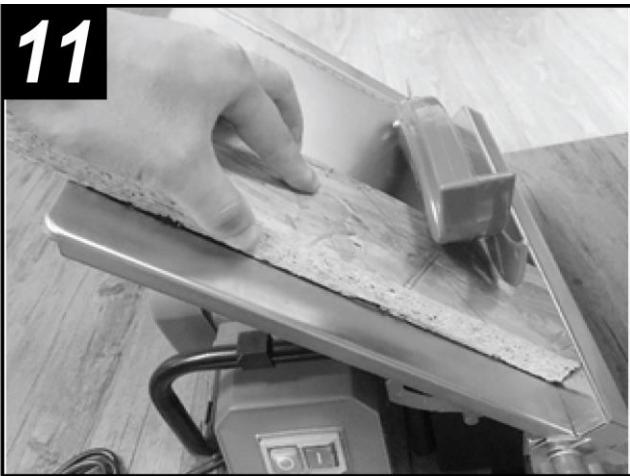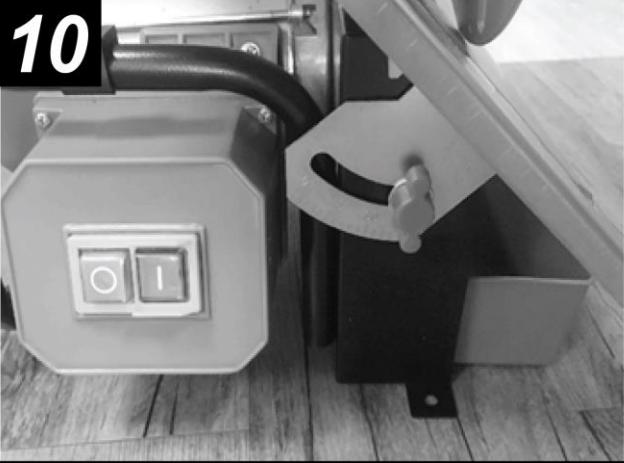

SK SLOVENSKÝ

ELEKTRICKÝ REZAČ DLAŽDÍC

POUŽITIE

- Elektrický rezač dlaždíc je určený na rezanie dlaždíc s maximálnymi rozmermi 500 x 500 x 35 mm. Elektrický rezač dlaždíc nepoužívajte na rezanie iných materiálov.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamäťajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokial bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

NAPATIE / FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
VÝKON MOTORA	800 W / S2 = 10 min *
OTÁČKY NAPRÁZDNO	2 950 min ⁻¹
TRIEDA OCHRANY	IPX4
MAX. HĽBKA REZU 90°	34 mm
MAX. HĽBKA REZU 45°	17 mm
UHOL REZU	0-45°
ROZMERY DIAMANTOVÉ ROZBRUSOVACIEHO KOTÚČA	Ø 180 x Ø 22,2 x 2,2 mm
ROZMERY REZACIEHO STOLA	360 x 330 mm
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU LPA	92 dB(A)
HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU LWA	105 dB(A)
VIBRÁCIE	< 2,5 m/s ²

*Doba zapnutia S2 = 10 minút (krátkodobá prevádzka) znamená, že sa motor s menovitým výkonom 800 W môže trvalo začažiť len po dobu uvedenú na výrobnom štítku (10 minút). V opačnom prípade by sa motor nadmerne zohrial. Počas prestávky sa motor znova ochladí na svoju pôvodnú teplotu.

ČASTI VÝROBKU

1	Rezný stôl
2	Diamantový rezný kotúč
3	Paralelný doraz
4	Vanička na vodu
5	Nastavovacia skrutka uhla skosenia

7	Upevňovacia skrutka paralelného dorazu
8	Pravítko
9	Upevňovacie skrutky (krížový závit)
10	Deliaci klin
11	Vrchný ochranný kryt
12	Upevňovacia skrutka vrchného ochranného krytu
13	Zaistovací kolík

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Prečítajte si návod na použitie.
	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Používajte ochranné pracovné okuliare.
	Noste chránič sluchu.
	Noste respiračné rúško.
	Noste ochranné rukavice.
	Pri práci používajte protišmykovú obuv.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky priateľnou cestou sa obráťte na recykláčné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Za tento obal bol uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou.
	Recyklovateľný výrobok
	Trieda ochrany I.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- UPOZORNENIE! Prečítajte si bezpečnostné upozornenia, inštrukcie, vyobrazenia a technické údaje poskytované s týmto elektrickým náradím. Porušenie dodržiavania všetkých inštrukcií uvedených ďalej v texte môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké ublíženie na zdraví.

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA:

- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete rušení, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:

- Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripájajte rozdvojkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradieť osobitou sieťovou

šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ľahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom
- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“.
- Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo vlastnou šnúrou.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB:

- Pri používaní elektrického náradia budťe pozorní a ostražitý, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzate. Sústredťte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.
- Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených časti el. náradia.
- Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrobku, ktorý budete obrábať.
- Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových látok.
- Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA:

- El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.
- Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Poškodený vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.
- Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia.
- Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Starostlivo udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohrozí bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.
- Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS:

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÝ REZAČ DLAŽBY

- Nikdy nepracujte s elektrickým rezačom dlaždičok pokial' je akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo ak nie sú namontované a funkčné všetky jeho bezpečnostné ochranné prvky.
- Dbajte na to, aby diamantový rezný kotúč bol zakrytý ochranným krytom.
- Používajte len diamantové rezné kotúče a príslušenstvo odporúčane výrobcom. V prípade používania iného typu diamantových rezných kotúčov a príslušenstva hrozí riziko poranenia. Dbajte na to, aby diamantový rezný kotúč zodpovedal údajom uvedeným v časti „Technické parametre“.
- Pravidelne kontrolujte, či diamantový rezný kotúč nie je prasknutý, poškodený, deformovaný alebo opotrebovaný.
- Nepoužívajte prasknuté, poškodené alebo deformované diamantové rezné kotúče.
- Používajte iba ostré diamantové rezné kotúče.
- Skontrolujte či je diamantový rezný kotúč pevne upevnení a smer otáčania zodpovedá smeru otáčania uvedenému na zariadení.
- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zariadenia je rovnaké ako sieťové napätie. Zariadenie pripojte len do elektrickej zásuvky, ktorej napätie sa zhoduje s údajmi na typovom štítku zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nejaví známky poškodenia. V prípade poškodenia elektrický rezač dlaždič nepoužívajte a napájací kábel vymeňte. Napájací kábel musí byť vymenený v autorizovanom servise, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Predtým ako začnete so zariadením pracovať sa uistite, či je zabezpečené dostatočné chladenie

diamantového rezného kotúča. Dbajte na to aby bol diamantový rezný kotúč spodnou časťou dostatočne ponorený vo vode. Počas práce podľa potreby dopĺňajte vodu do vaničky.

- Nikdy neodstraňujte deliaci klin. Vzdialenosť medzi diamantovým rezným kotúčom a deliacim klinom by mala byť aspoň 5 mm.

- Rezať začnite až v okamihu, keď diamantový rezný kotúč dosiahol potrebné otáčky.

- Elektrický rezač dlaždíc nepreťažujte a nechajte ho pracovať vlastným tempom. V žiadnom prípade nerežte iné materiály ako dlaždice.

- V žiadnom prípade sa nepokúšajte rezať extrémne malé kúsky dlaždíc.

- Pracovný priestor opustite až po vypnutí elektrického rezača dlaždíc a úplnom zastavení diamantového rezného kotúča. Nikdy sa neskúšajte zastaviť diamantový rezný kotúč tlakom.

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy elektricky rezač dlaždíc vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie.

- Elektrický rezač dlaždíc nepoužívajte predtým, ako bol riadne zmontovaný.

- Počas prevádzky nevykonávajte na reznom stole žiadne činnosti, ktoré nesúvisia s obsluhou zariadenia.

- Pred opustením pracoviska elektrický rezač dlaždíc vypnite a vyčistite rezný stôl.

MONTÁŽ

MONTÁŽ DELIACEHO KLINU

- Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky (krízový závit) (9) a umiestnite pätku deliaceho klinu pod rezný stôl.

- Deliaci klin priskrutkujte pomocou 2 upevňovacích skrutiek k reznému stolu.

MONTÁŽ DIAMANTOVÉHO REZNÉHO KOTÚČA

- Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky spodného ochranného krytu diamantového rezného kotúča a kryt odmontujte.

- Zablokujte hriadeľ motora a použitím vhodného kľúča otáčajte proti smeru hodinových ručičiek maticu vonkajšej príruby aby ste ju uvoľnili a mohli odmontovať.

- Odmontujte vonkajšiu prírubu.

- Namontujte diamantový rezný kotúč na vnútornú prírubu.

- Namontujte naspať vonkajšiu prírubu a otáčaním matice v smere hodinových ručičiek ju upevnite.

- Namontujte naspať spodný ochranný kryt a upevnite ho pomocou 2 skrutiek.

MONTÁŽ VRCHNÉHO OCHRANNÉHO KRYTU

- Ochranný kryt nasuňte vo vodorovnej polohe na deliaci klin.

- Pomocou upevňovacej skrutky (12) pripojte vrchný ochranný kryt k deliacemu klinu.

- Vrchný ochranný kryt umiestnite tak aby sa zaistovací kolík (13) nachádzal nad ním a zabránil jeho spadnutiu dozadu.

MONTÁŽ PARALELNÉHO DORAZU

- Odskrutkujte upevňovacie skrutky a upínacie podložky z paralelného dorazu a paralelný doraz následne nasuňte na rezný stôl.

- Paralelný doraz pripojte k reznému stolu pomocou upevňovacích skrutiek a upínacích podložiek. Upevňovacie skrutky zatiaľ úplne nedoťahujte.

- Nastavte požadovanú vzdialenosť.

- Otáčaním v smere hodinových ručičiek utiahnite upevňovacie skrutky.

MONTÁŽ VANIČKY NA VODU

- Pod namontovaný diamantový rezný kotúč umiestnite vaničku na vodu (4).

POUŽITIE

NASTAVENIE PARALELNÉHO DORAZU

- Paralelný doraz (3) umožňuje rezanie úzkych kúskov dlaždíc.

- Uvoľnite nastavovaciu skrutku paralelného dorazu (7) a nastavte požadovanú vzdialenosť.

- Nastavenú vzdialenosť je možné odčítať na základe pravítka (8).
- Dotiahnite nastavovaciu skrutku paralelného dorazu (7)

NASTAVENIE UHLU SKOSENIA

- Uhol skosenia je možné plynule nastaviť od 0° do 45°.
- Uvoľnite nastavovaciu skrutku uhla skosenia (5) a nastavte požadovaný uhol skosenia.
- Nastavovaciu skrutku dotiahnite.

KONTROLA A VÝMENA DIAMANTOVÉHO REZNÉHO KOTÚČA

VAROVANIE: Predtým ako začnete vykonávať kontrolu alebo výmenu diamantového rezného kotúča sa uistite, že elektrický rezač dlaždíc je vypnutí a odpojený od zdroja elektrickej energie.

- Používajte len diamantové rezné kotúče a príslušenstvo odporúčane výrobcom. V prípade používania iného typu diamantových rezných kotúčov a príslušenstva hrozí riziko poranenia. Dbajte na to, aby diamantový rezný kotúč zodpovedal údajom uvedeným v časti „Technické parametre“.
- Nepoužívajte prasknuté, poškodené alebo deformované diamantové rezné kotúče.
- Používajte iba ostré diamantové rezné kotúče.
- Skontrolujte či je diamantový rezný kotúč pevne upevnení a smer otáčania zodpovedá smeru otáčania uvedenému na zariadení.

Postup pre výmenu diamantového rezného kotúča:

1. Odmontujte vaničku na vodu (4).
2. Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky spodného ochranného krytu diamantového rezného kotúča a kryt odmontujte.
3. Zablokujte hriadeľ motora a použitím vhodného kľúča otáčajte proti smeru hodinových ručičiek maticu vonkajšej príruby aby ste ju uvoľnili a mohli odmontovať.
4. Odmontujte vonkajšiu prírubu.
5. Namontujte diamantový rezný kotúč na vnútornú prírbu.
6. Namontujte naspať vonkajšiu prírubu a otáčaním matice v smere hodinových ručičiek ju upevnite.
7. Namontujte naspať spodný ochranný kryt a upevnite ho pomocou 2 skrutiek.

PREVÁDZKA

- Elektrický rezač dlaždíc umiestnite a priskrutkujte na pevný a rovný povrch v oblasti, do ktorej nemajú prístup deti.
- Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zariadenia je rovnaké ako sieťové napätie. Zariadenie pripojte len do elektrickej zásuvky, ktorej napätie sa zhoduje s údajmi na typovom štítku zariadenia.
- Predtým ako začnete so zariadením pracovať sa uistite, či je zabezpečené dostatočné chladenie diamantového rezného kotúča. Dbajte na to aby bol diamantový rezný kotúč spodnou časťou dostatočne ponorený vo vode. Počas práce podľa potreby dopĺňajte vodu do vaničky.
- Elektrický rezač dlaždíc zapnite a nechajte diamantový rezný kotúč úplne rozbehnuť. Rezať začnite až v okamihu, keď diamantový rezný kotúč dosiahol potrebné otáčky.
- Diamantový rezný kotúč nesmie byť **NIKDY** vystavený bočnému tlaku. Mohol by sa zlomiť a lietajúce kúsky by sa stali nebezpečnými projektilmi!
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte rezať extrémne malé kúsky dlaždíc.
- Uistite sa, že žiadna časť rezanej dlaždice nevytrča mimo oblasti rezného stola.
- Dlaždice počas rezania pevne držte a rovnomerne ich posúvajte pozdĺž diamantového rezného kotúča.
- Na posúvanie dlaždíc pozdĺž diamantového rezného kotúča môžete použiť paralelný doraz.
- Najmä v počiatočnej fáze rezania dbajte na to aby dlaždice boli úplne pritlačené na rezný stôl a nedošlo k ich posunu smerom nahor.
- Elektrický rezač dlaždíc nepreťažujte a nechajte ho pracovať vlastným tempom. V žiadnom prípade nerežte iné materiály ako dlaždice.
- Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budťe pozorní a ostražitý, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Nepracujte s elektrickým rezačom na dlaždice ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom

drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického rezača na dlažbu môže viest k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčíte.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

- Elektrický rezač dlaždíc zapnite prepnutím vypínača do polohy „I“.
- Elektrický rezač dlaždíc vypnite prepnutím vypínača do polohy „O“.

Vykonávanie pozdĺžnych rezov

1. Pomocou paralelného dorazu (3) nastavte požadovanú šírku rezu.
2. Zariadenie pripojte k zdroju elektrickej energie zastrčením zástrčky do elektrickej zásuvky.
3. Elektrický rezač dlaždíc zapnite a nechajte diamantový rezný kotúč úplne rozbehnúť.
4. Dlaždicu, ktorú chcete rezať položte na rezný stôl a rovnomerne ju posúvajte pozdĺž diamantového rezného kotúča
5. Elektrický rezač dlaždíc vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky.



Vykonávanie diagonálnych rezov

1. Na dlaždici si vyznačte líniu rezania.
2. Dlaždicu umiestnite do otvoru v opornej doske a pritlačte k paralelnému dorazu tak aby vyznačená rezná línia smerovala zvisle priamo na diamantový rezný kotúč.
3. Zariadenie pripojte k zdroju elektrickej energie zastrčením zástrčky do elektrickej zásuvky.
4. Elektrický rezač dlaždíc zapnite a nechajte diamantový rezný kotúč úplne rozbehnúť.
5. Dlaždicu, ktorú chcete rezať položte na rezný stôl a rovnomerne ju posúvajte pozdĺž diamantového rezného kotúča
6. Elektrický rezač dlaždíc vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky.



Vykonávanie skosených rezov

1. Nastavte požadovaný uhol skosenia.
2. Pomocou paralelného dorazu (3) nastavte požadovanú šírku rezu.
3. Zariadenie pripojte k zdroju elektrickej energie zastrčením zástrčky do elektrickej zásuvky.
4. Elektrický rezač dlaždíc zapnite a nechajte diamantový rezný kotúč úplne rozbehnúť.
5. Dlaždicu, ktorú chcete rezať položte na rezný stôl a rovnomerne ju posúvajte pozdĺž diamantového rezného kotúča
6. Elektrický rezač dlaždíc vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky.



ÚDRŽBA

- Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby, zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Elektrický rezač dlaždíc dôkladne vyčistite po každom použití. Ak nečistoty nemožno odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod.! Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti výrobku.
- Odmontujte vaničku na vodu a vylejte z nej špinavú vodu.
- Odskrutujte 2 upevňovacie skrutky spodného ochranného krytu diamantového rezného kotúča, kryt odmontujte a vyčistite.
- Pravidelne kontrolujte svoje zariadenie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte. Opotrebené či poškodené časti stroja sa môžu vymeniť iba v autorizovanom servise alebo ich výmenu zaistí predajca.
- Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Worcraft.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Výrobca/Producer: Yancheng Baoding Electrical Tools Co., Ltd.
Sídlo/Seated: Between south of century avenue and west of longcheng road, Yandu District 224000,
Yancheng City, Jiangsu Province, P.R.C.

Represented by: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Elektrický rezač dlaždíc / Tile cutter Worcraft TC08-180, 330x360 mm, 230 V, 50 Hz, 800W S2 10 min, Class I, IPX4

Typ: TC180C-2
Model: TC08-180

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61029-1:2009/A11:2010

EN ISO 12100:2010

AfPS GS 2014:01 PAK

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

2014/30/EU

2006/42/EC

2011/65/EU

Noise measured Level/Hladina hluku nameraná LwA (105) dB(A)

Noise guaranteed Level/Hladina hluku garantovaná LwA (105) dB(A)

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o,
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou

CE: 19

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

Michalovská 87/1414

073 01 S O B R A N C E

IČO: 46512250

DIČ: 2023408371

Sobrance 15.8.2019

Dátum a miesto vydania vyhlásenia

meno, priezvisko a podpis, pečiatka
Ing. Slavomír Čižmár, obchodný riaditeľ



Záručný list / Warranty

Výrobné číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletné.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamáciach- záručných opravách

Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácii)	Pečiatka servisného technika:

Podmienky záruky

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. Záruka na batérie je 12 mesiacov.
2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
3. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnu manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapričinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejmé preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže previesť obsluhu a sú uvedené v návode na obsluhu, nespadajú do rozsahu záruky.
6. Za bežné opotrebenie dielov sa pouvažuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých časti, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy brzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapáľovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky ma vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10. Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporučenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácií čistý výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a dažobe doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektoréj z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVÁ SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA VÝROBCU

Splnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

ELEKTRICKÝ ŘEZAČ DLAŽDIC

POUŽITÍ

- Elektrický řezač dlaždic je určen na řezání dlaždic s maximálními rozměry 500 x 500 x 35 mm. Elektrický řezač dlaždic nepoužívejte k řezání jiných materiálů.

Zařízení používejte pouze na předepsané účely. Jakékoliv jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel / obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové použití. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používané pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V / 50 Hz
VÝKON MOTORU	800 W / S2 = 10 min *
OTÁČKY NAPRÁZDNO	2 950 min ⁻¹
TŘÍDA OCHRANY	IPX4
MAX. HLOUBKA ŘEZU 90°	34 mm
MAX. HŁBKA ŘEZU 45°	17 mm
ÚHEL ŘEZU	0-45°
ROZMĚRY DIAMANTOVÉ DĚLICÍHO KOTOUČE	Ø 180 x Ø 22,2 x 2,2 mm
ROZMĚRY ŘEZACÍHO STOLU	360 x 330 mm
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU LPA	92 dB(A)
HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU LWA	105 dB(A)
VIBRACE	< 2,5 m/s ²

* Doba zapnutí S2 = 10 minut (krátkodobý provoz) znamená, že se motor s jmenovitým výkonem 800 W může trvale zatížit jen po dobu uvedenou na výrobním štítku (10 minut). V opačném případě by se motor nadměrně zahřál. Během přestávky se motor znova ochladí na svou původní teplotu.

ČÁSTI VÝROBKU

1	Řezný stůl
2	Diamantový řezný kotouč
3	Paralelní doraz
4	Vanička na vodu
5	Nastavovací šroub úhlu zkosení
7	Upevňovací šroub paralelního dorazu
8	Pravítko
9	Upevňovací šrouby (křížový závit)
10	Dělící klín
11	Vrchní ochranný kryt
12	Upevňovací šroub vrchního ochranného krytu
13	Zajišťovací kolík

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.

	Používejte ochranné pracovní brýle.
	Noste chránič sluchu.
	Noste respirační rouško.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obráťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Za tento obal byl uhraven finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek
	Používejte ochranné rukavice.
	Při práci používejte protiskluzovou obuv.
	Třída ochrany I.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění, instrukce, vyobrazení a technické údaje poskytované s tímto elektrickým náradím. Porušení dodržování všech instrukcí uvedených níže může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a / nebo těžké ublížení na zdraví.

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Pracoviště je třeba udržovat v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického náradí zamezte přístupu dětem a dalším osobám. Pokud budete rušeni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Vidlice napájecího kabelu elektrického náradí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte el. přívodní kabel. Náradí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nepřipojte rozdvojky nebo jinými adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané přívodní kably zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se síťová šňůra poškodí, musí se nahradit osobitou síťovou šňůrou, kterou lze dostat u výrobce nebo jeho obchodního zástupce.
- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je např. potrubí, těleso ústředního vytápění, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, pokud je vaše tělo spojené se zemí.
- Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhkmu nebo vodě. Elektrického náradí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí nikdy nemýjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- Kabel se nesmí nadměrně zatěžovat. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo vytahování vidlice elektrického náradí. Kabel nesmí být vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepracujte s náradím, které má poškozený el. kabel příp. vidlici nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozeno.
- Při používání elektrického náradí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
- Pokud používáte elektrické náradí ve vlhkých prostorech, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používanie RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem "proudový chránič

(RCD)" může být nahrazen pojmem "hlavní jistič obvodu (GFCI)" nebo "jistič unikajícího proudu (ELCB)".

- Držte el. ruční nářadí výlučně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým řidičem nebo vlastní šňůrou.

3) BEZPEČNOST OSOB:

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražitý, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují riziko poranění osob.
- Vyvarujte se neúmyslnému zapnutí el. nářadí. Nepřenášeje te el. nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na vypínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napětí se ujistěte, zda vypínač nebo spoušť v poloze "vypnuto". Přenášení el. nářadí s prstem na vypínači nebo připojování vidlice el. nářadí do zásuvky ze zapnutým vypínačem může být příčinou vážných úrazů.
- Před zapnutím el. nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Nastavovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni.
- Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení, rukavice nebo jiná část těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.
- Připojte el. nářadí k odsávání prachu. Pokud má el. nářadí možnost připojení zařízení na zachycování nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití takových zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- Pevně upevněte obrobek. Použijte stolařskou svorku nebo svérák pro upevnění obrobku, který budete obrábět.
- Nepoužívejte jakékoli nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že se nehrají se zařízením.

4) POUŽITÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ:

- El. nářadí vždy odpojte od el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a při ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozeno.
- Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže s ním budete pracovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Vhodné nářadí bude dobré a bezpečně vykonávat práci, pro kterou bylo vyrobeno.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím vypínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Poškozený vypínač musí být opraven certifikovaným servisem.
- Odpojte nářadí od elektrické sítě předtím, než začnete provádět jeho nastavení, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření omezí nebezpečí náhodného spuštění.
- Nepoužívané elektrické nářadí uschovějte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- Pečlivě udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřízení pohybujících se částí a

jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického náradí. Pokud je nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.

- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí úrazu a práce s nimi se lépe kontroluje. Použití jiného příslušenství než toho, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučené dovozemcem může způsobit poškození nářadí a být příčinou úrazu.

- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh převáděné práce. Používání nářadí pro jiné účely, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS:

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi. Mohou se používat pouze náhradní díly. Zaručíte tak, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÝ ŘEZAČ DLAŽBY

- Nikdy nepracujte s elektrickým řezačem dlaždic pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen nebo pokud nejsou namontovány a funkční všechny jeho bezpečnostní ochranné prvky.

- Dbejte na to, aby diamantový řezný kotouč byl zakryt ochranným krytem.

- Používejte pouze diamantové řezné kotouče a příslušenství doporučené výrobcem. V případě používání jiného typu diamantových řezných kotoučů a příslušenství hrozí riziko poranění. Dbejte na to, aby diamantový řezný kotouč odpovídal údajům uvedeným v části "Technické parametry".

- Pravidelně kontrolujte, zda diamantový řezný kotouč není prasklý, poškozený, deformovaný nebo opotřebován.

- Nepoužívejte prasklé, poškozené nebo deformované diamantové řezné kotouče.

- Používejte pouze ostré diamantové řezné kotouče.

- Zkontrolujte zda je diamantový řezný kotouč pevně upevnění a směr otáčení odpovídá směru otáčení uvedenému na zařízení.

- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že napětí uvedené na štítku zařízení je stejné jako síťové napětí. Zařízení připojte pouze do elektrické zásuvky, jejíž napětí se shoduje s údaji na typovém štítku zařízení.

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nejeví známky poškození. V případě poškození elektrický řezač dlaždic nepoužívejte a napájecí kabel vyměňte. Napájecí kabel musí být vyměněn v autorizovaném servisu, aby se předešlo nebezpečí.

- Předtím než začnete se zařízením pracovat se ujistěte, zda je zajištěno dostatečné chlazení diamantového řezného kotouče. Dbejte na to aby byl diamantový řezný kotouč spodní částí dostatečně ponořený ve vodě. Během práce dle potřeby doplňujte vodu do vaničky.

- Nikdy neodstraňujte dělící klín. Vzdálenost mezi diamantovým řezným kotoučem a dělícím klínem by měla být alespoň 5 mm.

- Řezat začněte až v okamžiku, kdy diamantový řezný kotouč dosáhl potřebné otáčky.

- Elektrický řezač dlaždic nepřetěžujte a nechte ho pracovat vlastním tempem. V žádném případě neřežte jiné materiály než dlaždice.

- V žádném případě se nepokoušejte řezat extrémně malé kousky dlaždic.

- Pracovní prostor opusťte až po vypnutí elektrického řezače dlaždic a úplném zastavení diamantového řezného kotouče. Nikdy se nezkoušejte zastavit diamantový řezný kotouč tlakem.

- Před prováděním jakékoli údržby vždy elektricky řezač dlaždic vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie.

- Elektrický řezač dlaždic nepoužívejte předtím, než byl rádně smontován.

- Během provozu neprovádějte na řezném stole žádné činnosti, které nesouvisí s obsluhou zařízení.

- Před opuštěním pracoviště elektrický řezač dlaždic vypněte a vyčistěte řezný stůl.

MONTÁŽ

MONTÁŽ DĚLICÍM KLÍNU

- Odšroubujte 2 upevňovací šrouby (křížový závit) (9) a umístěte patku dělícího klínu pod řezný stůl.
- Dělící klín přišroubujte pomocí 2 upevňovacích šroubů k řeznému stolu.

MONTÁŽ DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČE

- Odšroubujte 2 upevňovací šrouby spodního ochranného krytu diamantového řezného kotouče a kryt odmontujte.
- Zablokujte hřidel motoru a použitím vhodného klíče otáčejte proti směru hodinových ručiček matici vnější příruby abyste ji uvolnili a mohli odmontovat.
- Odmontujte vnější přírubu.
- Namontujte diamantový řezný kotouč na vnitřní přírubu.
- Namontujte zpět vnější přírubu a otáčením matice ve směru hodinových ručiček ji upevněte.
- Namontujte zpět spodní ochranný kryt a upevněte jej pomocí 2 šroubů.

MONTÁŽ HORNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU

- Ochranný kryt nasuňte ve vodorovné poloze na dělící klín.
- Pomocí upevňovacího šroubu (12) připevněte vrchní ochranný kryt k dělícímu klínu.
- Vrchní ochranný kryt umístěte tak aby se zajišťovací kolík (13) nacházel nad ním a zabránil jeho spadnutí dozadu.

MONTÁŽ PARALELNÍHO DORAZU

- Odšroubujte upevňovací šrouby a upínací podložky z paralelního dorazu a paralelní doraz následně nasuňte na řezný stůl.
- Paralelní doraz připevněte k řeznému stolu pomocí upevňovacích šroubů a upínacích podložek. Upevňovací šrouby zatím zcela nedotahujte.
- Nastavte požadovanou vzdálenost.
- Otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte upevňovací šrouby.

MONTÁŽ VANÍČKY NA VODU

- Pod namontovaný diamantový řezný kotouč umístěte vaničku na vodu (4).

POUŽITÍ

NASTAVENÍ PARALELNÍHO DORAZU

- Paralelní doraz (3) umožňuje řezání úzkých kousků dlaždic.
- Uvolněte stavěcí šroub paralelního dorazu (7) a nastavte požadovanou vzdálenost.
- Nastavenou vzdálenost lze odečít na základě pravítka (8).
- Dotáhněte stavěcí šroub paralelního dorazu (7)

NASTAVENÍ ÚHLU ZKOSENÍ

- Úhel zkosení lze plynule nastavit od 0 ° do 45 °.
- Uvolněte stavěcí šroub úhlu zkosení (5) a nastavte požadovaný úhel zkosení.
- Seřizovací šroub dotáhněte.

KONTROLA A VÝMĚNA DIAMANTOVÉHO ŘEZNÉHO KOTOUČE

VAROVÁNÍ: Než začnete provádět kontrolu nebo výměnu diamantového řezného kotouče se ujistěte, že elektrický řezač dlaždic je vypnutí a odpojen od zdroje elektrické energie.

- Používejte pouze diamantové řezné kotouče a příslušenství doporučené výrobcem. V případě používání jiného typu diamantových řezných kotoučů a příslušenství hrozí riziko poranění. Dbejte na to, aby diamantový řezný kotouč odpovídal údajům uvedeným v části "Technické parametry".
- Nepoužívejte prasklé, poškozené nebo deformované diamantové řezné kotouče.
- Používejte pouze ostré diamantové řezné kotouče.

- Zkontrolujte zda je diamantový řezný kotouč pevně upevnění a směr otáčení odpovídá směru otáčení uvedenému na zařízení.

Postup pro výměnu diamantového řezného kotouče:

1. Odmontujte vaničku na vodu (4).
2. Odšroubujte 2 upevňovací šrouby spodního ochranného krytu diamantového řezného kotouče a kryt odmontujte.
3. Zablokujte hřídel motoru a použitím vhodného klíče otáčejte proti směru hodinových ručiček matici vnější přírubu abyste ji uvolnili a mohli odmontovat.
4. Odmontujte vnější přírubu.
5. Namontujte diamantový řezný kotouč na vnitřní přírubu.
6. Namontujte zpět vnější přírubu a otáčením matice ve směru hodinových ručiček ji upevněte.
7. Namontujte zpět spodní ochranný kryt a upevněte jej pomocí 2 šroubů.

PROVOZ

- Elektrický řezač dlaždic umístěte a přišroubujte na pevný a rovný povrch v oblasti, do které nemají přístup děti.

- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že napětí uvedené na štítku zařízení je stejné jako síťové napětí. Zařízení připojte pouze do elektrické zásuvky, jejíž napětí se shoduje s údaji na typovém štítku zařízení.

- Předtím než začnete se zařízením pracovat se ujistěte, zda je zajištěno dostatečné chlazení diamantového řezného kotouče. Dbejte na to aby byl diamantový řezný kotouč spodní částí dostatečně ponořený ve vodě. Během práce dle potřeby doplňujte vodu do vaničky.

- Elektrický řezač dlaždic zapněte a nechte diamantový řezný kotouč zcela rozjet. Řezat začněte až v okamžiku, kdy diamantový řezný kotouč dosáhl potřebné otáčky.

- Diamantový řezný kotouč nesmí být **NIKDY** vystaven bočnímu tlaku. Mohl by se zlomit a létající kousky by se staly nebezpečnými projektily!

- V žádném případě se nepokoušejte řezat extrémně malé kousky dlaždic.

- Ujistěte se, že žádná část řezané dlaždice není mimo oblasti řezného stolu.

- Dlaždice během řezání pevně držte a rovnoměrně jejich posunujte podél diamantového řezného kotouče.

- Na posouvání dlaždic podél diamantového řezného kotouče můžete použít paralelní doraz.

- Zejména v počáteční fázi řezání dbejte na to aby dlaždice byly zcela přitisknuté na řezný stůl a nedošlo k jejich posunu směrem nahoru.

- Elektrický řezač dlaždic nepřetěžujte a nechte ho pracovat vlastním tempem. V žádném případě neřežte jiné materiály než dlaždice.

- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Buďte pozorní a ostražitý, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Nepracujte s elektrickým řezačem na dlaždice pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvílková nepozornost při používání elektrického řezače na dlažbu může vést k vážnému poranění osob. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

- Elektrický řezač dlaždic zapněte přepnutím vypínače do polohy "I".

- Elektrický řezač dlaždic vypněte přepnutím vypínače do polohy "O".

Provádění podélných řezů

1. Pomocí paralelního dorazu (3) nastavte požadovanou šířku řezu.
2. Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie zastrčkou do elektrické zásuvky.
3. Elektrický řezač dlaždic zapněte a nechte diamantový řezný kotouč zcela rozjet.
4. Dlaždici, kterou chcete řezat položte na řezný stůl a rovnoměrně ji posunujte podél diamantového řezného kotouče
5. Elektrický řezač dlaždic vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.



Provádění diagonálních řezů

1. Na dlaždici si vyznačte linii řezání.
2. Dlaždicu umístěte do otvoru v opěrné desce a přitlačte k paralelnímu dorazu tak aby vyznačena řezná linie směřovala svisle přímo na diamantový řezný kotouč.
3. Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie zastrčením zástrčky do elektrické zásuvky.
4. Elektrický řezač dlaždic zapněte a nechte diamantový řezný kotouč zcela rozjet.
5. Dlaždici, kterou chcete řezat položte na řezný stůl a rovnoměrně ji posunujte podél diamantového řezného kotouče
6. Elektrický řezač dlaždic vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.



Provádění zkosených řezů

1. Nastavte požadovaný úhel zkosení.
2. Pomocí paralelního dorazu (3) nastavte požadovanou šířku řezu.
3. Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie zastrčením zástrčky do elektrické zásuvky.
4. Elektrický řezač dlaždic zapněte a nechte diamantový řezný kotouč zcela rozjet.
5. Dlaždici, kterou chcete řezat položte na řezný stůl a rovnoměrně ji posunujte podél diamantového řezného kotouče
6. Elektrický řezač dlaždic vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.



ÚDRŽBA

- Před zahájením jakékoliv kontroly nebo údržby, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Elektrický řezač dlaždic důkladně vyčistěte po každém použití. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod.! Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.
- Odmontujte vaničku na vodu a vylijte z ní špinavou vodu.
- Odšroubujte 2 upevňovací šrouby spodního ochranného krytu diamantového řezného kotouče, kryt odmontujte a vyčistěte.

- Pravidelně kontrolujte své zařízení a když zjistíte, že některé součástky jsou opotřebované nebo poškozené, preventivně je kvůli vlastní bezpečnosti vyměňte. Opotřebené či poškozené části stroje se mohou vyměnit pouze v autorizovaném servisu nebo jejich výměnu zajistí prodejce.
- Postarejte se o to, aby byly použity originální náhradní součástky značky Worcraft.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Záruční list / Warranty

Výrobní číslo:	Dátum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu bylo zařízení předvedeno a vysvětleno, že byl seznámen s návodem k obsluze, nasazením a užíváním stroje a že mu zařízení bylo vydáno kompletní.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamacích – záručních opravách

Dátum prijetí reklamace:	Datum ukončení reklamace:	Evidenční číslo reklamace:	Podpis prevedené záruční opravy (Záznam o neoprávnenej reklamace)	Razítko servisného technika:

Podmínky záruky

1. Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu uvedenou v tomto záručním listu za podmínek dodržení způsobu používání a skladování výrobku v souladu s platnými podmínkami a normami, jako i návodem k obsluze. Záruční doba začíná běžet od data prodeje. Záruka na baterie je 12 měsíců.
2. Prodloužená záruční doba 5 let se poskytuje na výrobek za podmínek, že tento výrobek je dodavatelem označený v seznamu výrobků s prodlouženou zárukou, konečným zákazníkům je spotřebitel a výrobek nebude používaný na komerční nasazení. Prodloužená záruka je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisních střediscích dodavatele.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a je o tom uveden záznam v seznamu o záručních opravách tohoto záručního listu. Právo na záruční opravu si spotřebitel může uplatnit v některém autorizovaném servisním středisku, podle přiloženého seznamu A servisních středisek. Servisní střediska B převádějí záruční opravy pouze na produkty, které byly prodány v jejich provozech. Seznam servisních středisek je pravidelně aktualizován u prodejců a na stránce dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisní středisko je povinné zajistit záruční opravu v zákonem stanovené lhůtě. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po datu přijetí reklamace v servisním středisku..
5. Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována pokud jde o poruchy, které byly způsobeny používáním výrobku v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením, běžným mechanickým opotřebením dílů způsobeným provozem stroje, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávněným zásahem do výrobku, poruchy zapříčiněné použitím nevhodných náhradních dílů, použitím nevhodného paliva, a zřejmě přetížení stroje v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Práce spojené s čištěním, základní údržbou, ošetřováním nebo nastavením zařízení, které může převést obsluhu a jsou uvedeny v návodu k obsluze, nespadají do rozsahu záruky.
6. Za běžné opotřebení dílů se zváží hlavně opotřebení: všech rotujících a pohyblivých částí, řezných částí a jejich krytů, střížných šroubů a klínů, převodových a klínových řemenů, řetězových převodů, třecí plochy brzd a spojek, dezény pneumatik a díly běžné údržby jako jsou: vzduchové, hydraulické a olejové filtry, zapalovací svíčky, olejové a chladící náplně.
7. Z prodloužené záruky jsou vyjmuty části strojů a zařízení, na které je konkrétní výrobce poskytuje kratší záruku jako dodavatel na samotný výrobek, ve kterém jsou namontovány. Do této kategorie částí patří: akumulátory, žárovky a podobně.
8. Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky mě vlastník výrobku, pokud tak učiní nejpozději v poslední den záruční doby.
9. Při reklamacích se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
10. Servisní prohlídky, které jsou podmínkou prodloužené 5 leté záruky, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku dodavatele, v pravidelných intervalech a období mezi jednotlivými prohlídkami nesmí překročit dobu 12 měsíců. První servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců od data prodeje výrobku. Servisní prohlídky provádějí servisní střediska v období posledních tří a prvních dvou měsících kalendářního roku. Každá servisní prohlídka musí být zaznamenána v tomto záručním listě s uvedeným datem prohlídky, podpisem a razitkou servisního střediska. Servisní prohlídka se rozumí kontrola stroje, výměna náplní a filtrů dle doporučení výrobce, výměna opotřebených a poškozených dílů, které mohou ovlivnit poškození nebo opotřebení jiných dílů a samotné nastavení stroje. Úkon servisní prohlídky a použitý materiál se účtuje dle platného ceníku servisního střediska.

Při uplatňování reklamace je reklamující povinen předložit k reklamaci čistý a kompletní výrobek, doklad o koupi nebo vyplněný a potvrzený záruční list. V případě prodloužené záruky, záznamy o servisních prohlídkách a daňové doklady za jednotlivé prohlídky. Při nesplnění některé z podmínek prodloužené záruky uvedené v tomto záručním listu, se na výrobek poskytuje záruční doba 2 roky.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ ZÁSTUPCE VÝROBCE

Zplnomocněný zástupce výrobce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

ELEKTROMOS BURKOLATVÁGÓ

HASZNÁLAT

- Az elektromos burkolatvágót maximálisan 500 x 500 x 35 mm méretű csempe vágására tervezték. Ne használjon elektromos cserépvágót más anyagok vágására.

A berendezést csak az előírt célra használja. minden más felhasználás helytelen felhasználásnak minősül. A felhasználó/ kezelő, és nem pedig a gyártó, lesz felelős a bármiféle meghibásodás, vagy sérülés esetén, ami ezen nem megfelelő hátsználat miatt keletkezik. Ne feledje, hogy a készülék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra. A garancia nem érvényes, amennyiben a berendezést kereskedelmi, ipari vagy más hasonló célra használja.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

FESZÜLTSÉG/ FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
A MOTOR TELJESÍTMÉNYE	800 W / S2 = 10 perc *
ÜRES JÁRAT	2 950 perc ⁻¹
VÉDELMI OSZTÁLY	IPX4
A VÁGÁS MAX.MÉLYSÉGE 90°	34 mm
A VÁGÁS MAX MÉLYSÉGE 45°	17 mm
A VÁGÁS SZÖGE	0-45°
A GYÉMÁNTCSISZOLÓ TEKERCS MÉRETEI	Ø 180 x Ø 22,2 x 2,2 mm
A VÁGÓ ASZTAL MÉRETEI	360 x 330 mm
AZ AKUSZTIKAI NYOMÁS SZINTJE LPA	92 dB(A)
AZ AKUSZTIKAI TELJESÍTMÉNY SZINTJE LWA	105 dB(A)
VIBRÁLÁS	< 2,5 m/s ²

* Az S2 bekapcsolási ideje = 10 perc (rövid távú működés) azt jelenti, hogy a 800 W névleges teljesítményű motort csak az adattáblán feltüntetett ideig (10 percig) lehet állandóan terhelni. Ellenkező esetben a motor túl melegszik. A szünet alatt a motor visszatér az eredeti hőmérsékletre.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1	Vágó asztal
2	Gyémánt vágó tekercs
3	Párhuzamos megállás
4	Edény a vízre
5	Leeresztő szög beállító csavarja
7	Párhuzamos ütköző csavar
8	Vonalzó
9	Erősítő csavarok (keresztes tekervény)
10	Megosztó ék
11	Felső védelmi fedel
12	A felső fedel rögzítőcsavarja
13	Bisztosító cövek

JELMAGYARÁZAT

	Olvassa el a használati utasítást.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, a azonosság értékelési módszer ezen irányelveken el lett végezve
	Használjon védőszemüveget.
	Viseljen fülvédőt.
	Viseljen védőmaszkot.
	Noste ochranné rukavice.
	Használjon csúszásgátló cipőt.
	Ne dobja a szokásos háztartási hulladékba. Ehelyett környezetbarát módon lépjön kapcsolatba az újrahasznosító központokkal. Kérjük, vigyázzon a környezetvédelemre.
	Ezért a csomagolásért ki volt fizetve a visszaváltására és további újrahasznosítására vonatkozó díj.
	Ujrahasznosítható szerszám.
	Védelmi osztály I.

ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ, ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- FIGYELMESZTETÉS! Olvassa el az elektromos szerszámhoz nyújtott biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, illusztrációkat és műszaki adatokat. A továbbiakban leírt utasítások betartásának megszegése következményeként előfordulhat áramütés, tűz és/ vagy súlyos testi sérülés.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG:

- A munkaterület legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkaterület könnyen balesetet okozhat.
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, ami meggyújthatja a port vagy a gőzt.
- Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szalagcsiszoló feletti irányítást.

2) ELEKTROMOS BISZTONSÁG:

- Az elektromos szerszám csatlakozódugója illeszkedjen a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. A szerszámot, amelynek a hálózati kábel csatlakozódugóján vedő kolik van, soha ne csatlakoztassa elosztókhoz vagy más adapterekhez. Az eredeti csatlakozó és a megfelelő dugaszolóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a egyéni tápkábelre, amely rendelkezésre áll a gyártónál vagy annak képviselőjénél.
- A kezelő nem érintkezhet földelt felületekkel – például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrénnel. Az áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.
- Esőtől, nedvességtől, víztől tartsa távol az elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámokhoz soha ne érjen nedves kézzel. Az elektromos szerszámot soha mosza folyó víz alatt és ne merítse vízbe.
- A kábelt tilos túlterhelni. Soha ne használja a kábelt szállítására, húzására vagy dugója az elektromos készlerszámot. A kábelt tilos túlterhelni. Ne használja a kábelt az elektromos készülék hordozására, felakasztására vagy a csatlakozó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a készülék részeit hőtől, olajtól, éles

peremektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát.

- Soha ne használjon olyan elektromos eszközt, amelynek sérült a hálózati kábele vagy csatlakozódugója, illetve földre esett, vagy bármilyen módon sérült.
- Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. Kisebb az áramütés veszélye, ha kültérre alkalmas hosszabbító kábelt használ.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata, használjon áramvédőkapcsolót. Az áram-védő- kapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Az „áram-védőkapcsoló (RCD)“ fogalom helyettesítendő az „áramkör főmegszakító (GFCI)“ vagy a „földzárlat megszakító (ELCB)“ fogalmával.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak szigetelt markolási felületeknél fogva szabad tartania, mert használat közben a csiszolóbérelt kábelrel vagy saját csatlakozózsinórjával érintkezhet.

3) SZEMÉLYI BISZTONSÁG:

- Legyen elővigyázatos, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Nem használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben akár a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.
 - Mindig viseljen személyi védőfelszerelést és védőszemüveget. Csökkenti a sérülés kockázatát, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt.
 - Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, illetve felemeli vagy szállítja azt. Balesetet vezethet, ha az elektromos szerszám szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy a szalagcsiszolót bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.
 - A villamos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. A forgó készülékrészben maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat.
 - Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy stabilan álljon és ne veszítse el az egyensúlyát. Soha ne becsülje túl saját erejét. Ne használja az elektromos szerszámot ha fáradt.
 - Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a mozgó elemektől haját, ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszúhajat.
 - Csatlakoztassa az elektromos szerszámot a porelszívóhoz. Ha felszerelhető porelszívó vagy -felfogó berendezés, győződjön meg róla, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatja és használja. A porelszívás használata a porral kacsolatos kockázatokat csökkenti.
 - Biztosítsa ki a munkadarabot. Befogószerkezzel vagy satuval biztosabban tartható a munkadarab, mint kézzel. Rögzítse a munkadarabot egy stabil alapzaton.
 - Ne használjon bármilyen szerszámot ha alkohol, kábítószer, gyógyszerek vagy más anyagok hatása alatt ál.
- j) Ez a készülék alkalmatlan olyan személyek (belértve gyerekek) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességűek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak nem álnak felügyelet alatt, vagy utasításokat nem kaptak felhasználását illetően olyan személytől, aki a biztonságért felel. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE:

- Húzza ki az Elektromos szerszám hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból a szalagcsiszoló bármilyen meghibásodása esetén, a munka befejezése után, vagy bármilyen tisztítás, karbantartási munkák, vagy a szerszám áthelyezés előtt.
- Ha az eszköz rendellenes hangot vagy szagot bocsájt ki, azonnal fejezte be a munkát.
- Az elektromos szerszámot ne terhelje. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog működni, ha azon fordulatszámon fog vele dolgozni amelyre meglett tervezve. Használjon megfelelő eszközt, amely az adott célra volt szánva. A megfelelő eszközök a jó és biztonságos munkát eredményezik, amelyenekre tervezve voltak.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója. Az az elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, ezért javításra szorul. A meghibásodott kapcsolót csakis igazolt

szervízben javítsa.

- A készülék beállítása, alkatrészcsere és a készülék elrakása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen elindítását.
- A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják az eszközt, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja őket. Az elektromos szerszámot száraz, biztonságos helyen tartsa.
- Ügyeljen az elektromos szerszámok alapos gondozására. Rendszeresen ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek. Ellenőrizze nem e sérültek a burkolatfedelek és más részek, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszám biztonságos működését. A készülék használata előtt javítassa meg a sérült részeket. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.
- Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A gondosan ápolt vágószerszámok éles vágóéllel kevésbé akadnak és könnyebben haladnak. A csomaghoz tartozó, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja, más tartozékok kárt okozhatnak vagy személyes sérülést.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, behelyező szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja. Mindeközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes körülményekhez vezethet.

5) SZERVIZ:

- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett javítóműhelynek kell javítania. Csak ugyanazok a pótalkatrészek használhatók. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kéziszerszám biztonsága megmaradjon.

BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ELEKTROMOS BURKOLATVÁGÓHOZ

- Soha ne műköthesse az elektromos burkolatvágót, ha az bármilyen módon megsérült, vagy ha az összes biztonsági védőeleme nincs felszerelve és működik.
- Ellenőrizze, hogy a gyémántlapát védőborítással van-e borítva.
- Csak a gyártó által ajánlott gyémánt daraboló pengeket és tartozékokat használjon. Más típusú gyémántvágó tekercs és tartozékok használata esetén fennáll a sérülés veszélye. Ellenőrizze, hogy a gyémánt darabolótárcsa megfelel-e a "Műszaki adatok" szakaszban megadott adatoknak.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyémántvágó nincs-e megrepedve, sérült, deformálódott vagy kopott.
- Ne használjon repedt, sérült vagy deformált gyémánt darabolótárcsákat.
- Csak éles gyémántvágó tekercset használjon.
- Ellenőrizze, hogy a gyémántvágó megfelelően van-e rögzítve, és hogy a forgásirány megfelel-e a gépen megjelölt forgásiránynak.
- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Csak a hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha sérült, ne használja az elektromos cserépvágót és cserélje ki a tápkábelt. A veszély elkerülése érdekében a hálózati kábel hivatalos szervizközpontban kell cserélni.
- Mielőtt a géppel dolgozna, ellenőrizze, hogy a gyémántpenge megfelelően lehűlt-e. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt vágópenge megfelelő mértékben víz alá van merítve. Munka közben szükség szerint adjon vizet a medencéhez.
- Soha ne távolítsa el az elválasztó éket. A gyémánt darabolótárcsa és a vágó ék közötti távolságnak legalább 5 mm-nek kell lennie.
- Ne kezdje el a darabolást, amíg a gyémánt penge el nem éri a kívánt sebességet.
- Ne terhelje túl az elektromos cserépvágót és hagyja, hogy a saját tempójában működjön. Soha ne vágjon meg más anyagokat, mint a csempe.
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kivágni a rendkívül kicsi burkolálapokat.
- Csak akkor hagyja el a munkaterületet, ha kikapcsolta az elektromos cserépvágót és leállította a gyémánt pengét. Soha ne próbálja megállítani a gyémánt pengét nyomással.
- Karbantartás előtt minden kapcsolja ki és húzza ki a burkolatvágót.

- Ne használja az elektromos burkolatvágót, mielőtt azt megfelelően összeállították.
- Üzemelés közben a vágóasztalon ne végezzen semmilyen, a géphez nem kapcsolódó műveletet.
- A munkahely elhagyása előtt kapcsolja ki az elektromos cserépvágót és tisztítsa meg a vágóasztalot.

SZERELÉS

AZ ELOSZTÓ CÖVEK SZERELÉSE

- Csavarja le a 2 rögzítőcsavart (keresztirányú) (9), és helyezze az elválasztó ék lábat a vágóasztal alá.
- Csavarozza az elválasztó éket a vágóasztalra 2 rögzítőcsavarral.

A GYÉMÁNTVÁGÓ TEKERCS SZERELÉSE

- Csavarja le a gyémántvédő tekercs alsó védőkeretének 2 rögzítőcsavarját, és távolítsa el a védőburkolatot.
- Zárja le a motor tengelyét és egy megfelelő csavarkulccsal fordítsa el a külső peremes anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy meglazítsa és eltávolítsa.
- Távolítsa el a külső peremet.
- Szerelje fel a gyémánt darabolótárcsát a belső karimára.
- Helyezze vissza a külső peremet, és rögzítse az anyát az óramutató járásával megegyező irányban.
- Helyezze vissza az alsó védőburkolatot, és rögzítse 2 csavarral.

A FELSŐ VÉDŐ FEDEL SZERELÉSE

- Csúsztassa vízszintesen a védőburkolatot az elválasztó ékhez.
- A rögzítőcsavarral (12) rögzítse a felső védőburkolatot az elválasztó ékhez.
- Helyezze a felső védőburkolatot úgy, hogy a rögzítőcsap (13) fölött legyen, és megakadályozza annak visszaesését.

A PÁRHAZAMOS ÜTKÖZŐ SZERELÉSE

- Csavarja le a rögzítő csavarokat és a rögzítő alátéteket a párhuzamos ütközőről, majd csúsztassa a párhuzamos ütközőt a vágóasztalra.
- Rögzítse a párhuzamos ütközőt a vágóasztalhoz rögzítő csavarokkal és rögzítő alátétekkel. Még ne húzza meg teljesen a rögzítőcsavarokat.
- Állítsa be a kívánt távolságot.
- Az óramutató járásával megegyező irányban meghúzza a rögzítőcsavarokat.

A VÍZ TÁROLÓ EDÉNYE

- Helyezzen egy víztartót (4) a szerelt gyémántvágó korong alá.

HASZNÁLAT

A PÁRHAZAMOS ÜTKÖZŐ BEÁLLÍTÁSA

- A párhuzamos ütköző (3) lehetővé teszi apró darabok vágását.
- Lazítsa meg a párhuzamos ütköző (7) beállító csavarját és állítsa be a szükséges távolságot.
- A beállított távolság a vonalzóval (8) olvasható le.
- Húzza meg a párhuzamos ütköző beállító csavart (7)

A VÁGÁS SZÖG BEÁLLÍTÁSA

- A ferde szög folyamatosan 0° és 45° között állítható.
- Lazítsa meg a ferde szög beállító csavart (5) és állítsa be a kívánt ferde szöget.
- Húzza meg a beállító csavart.

A GYÉMÁNTVÁGÓ TEKERCS ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉLÉSE

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy az elektromos cserépvágó ki van kapcsolva és leválasztva az áramforrásról, mielőtt megvizsgálná vagy cserélne a gyémántvágó tekercset.

- Csak a gyártó által ajánlott gyémánt vágó pengéket és tartozékokat használjon. Más típusú gyémántvágó tekercsek és tartozékok használata esetén fennáll a sérülés veszélye. Ellenőrizze, hogy a gyémánt vágó tekerecs megfelel-e a "Műszaki adatok" szakaszban megadott adatoknak.
- Ne használjon repedt, sérült vagy deformált gyémánt vágó tekercset.
- Csak éles gyémánt vágó tekercset használjon.
- Ellenőrizze, hogy a gyémánttekercs megfelelően van-e rögzítve, és hogy a forgásirány megfelel-e a gépen megjelölt forgásiránynak.

A gyémánvágó tekercs cserélésének folyamata:

1. Távolítsa el a víztartót (4).
2. Távolítsa el a gyémánt vágó 2 alsó rögzítőcsavarját és vegye le a fedeleit.
3. Rögzítse a motor tengelyét és egy megfelelő csavarkulccsal forgassa el a külső peremes anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy meglazítsa és eltávolítsa.
4. Távolítsa el a külső peremet.
5. Helyezze be a gyémántvágó tekercset a belső kör peremre.
6. Helyezze vissza a külső peremet, és rögzítse az anyát az óramutató járásával megegyező irányban.
7. Helyezze vissza az alsó védőburkolatot és rögzítse 2 csavarral.

ÜZEMELTETÉS

- Helyezze és csavarja az elektromos burkolatvágót szilárd és sima felületre olyan helyre, amely nem elérhető a gyermekek számára.
- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Csak a hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket.
- Mielőtt a géppel dolgozna, ellenőrizze, hogy a gyémántpenge megfelelően lehűlt-e. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt vágópenge megfelelő mértékben víz alá van merítve. Munka közben szükség szerint adjon vizet a medencéhez.
- Kapcsolja be az elektromos burkolatvágót és hagyja, hogy a gyémánttekercs teljesen elinduljon. Ne kezdje el a darabolást, amíg a gyémánt penge el nem éri a kívánt sebességet.
- A gyémánt pengét **SOHA** ne tegye ki oldalirányú nyomásnak. Megtört és a repülő darabok veszélyes lövedékeké válhatnak!
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kivágni a rendkívül kicsi burkolólapokat.
- Ügyeljen arra, hogy a vágott lapok egyetlen része ne kerüljön a vágóasztal területére.
- Vágás közben tartsa szilárdan a csempe lapját, és tolja el egyenletesen a gyémánt pengén.
- Használhat egy párhuzamos ütközöt a csempe mozgatásához a gyémánt penge mentén.
- Különösen a kezdeti vágási szakaszban ügyeljen arra, hogy a burkolólapok teljesen be legyenek nyomva a vágóasztalhoz, és hogy ne mozduljanak felfelé.
- Ne terhelje túl az elektromos burkolatvágót és hagyja, hogy a saját tempójában működjön. Soha ne vágjon meg más anyagokat, mint a csempe.
- Mindig tartson stabil helyzetet és egyensúlyt. Légy figyelmes és éber, és különös figyelmet fordíts az elvégzett tevékenységre. Ne működtesse az elektromos cserépvágót, ha fáradt vagy drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Még egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos vágó használatakor a járdán súlyos személyi sérüléseket okozhat. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.

BEKAPCSOLÁS KIKAPCSOLÁS

- Állítsa az elektromos burkolatvágót „I” helyzetbe.
- Az elektromos burkolatvágó kikapcsolásához állítsa a kapcsolót "O" helyzetbe.

Hosszirányú vágás

1. Állítsa be a kívánt vágási szélességet a párhuzamos ütközővel (3).
2. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz úgy, hogy a dugót egy fali aljzatba dugja.
3. Kapcsolja be az elektromos cserépvágót és hagyja, hogy a gyémántlapát teljesen elinduljon.
4. Helyezze a vágni kívánt csempét a vágóasztalra, és tolja el egyenletesen a gyémánt pengével
5. Kapcsolja ki és húzza ki az elektromos cserépvágót az elektromos hálózatról a hálózati csatlakozó kihúzásával



Kereszt vágások

1. Jelölje meg a vágóvonalat a csempeön.
2. Helyezze a burkolólapot a tartólemez lyukába és nyomja meg a párhuzamos ütközőn úgy, hogy a megjelölt vágóvonal függőlegesen álljon közvetlenül a gyémánt vágópengével.
3. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz úgy, hogy a dugót egy fali aljzatba dugja.
4. Kapcsolja be az elektromos burkolatvágót és hagyja, hogy a gyémántlapát teljesen elinduljon.
5. Helyezze a vágni kívánt csempét a vágóasztalra, és tolja el egyenletesen a gyémánt pengével
6. Kapcsolja ki és húzza ki az elektromos burkolatvágót az elektromos hálózatról a hálózati csatlakozó kihúzásával.



Levágott vágások

1. Állítsa be a kívánt ferde szöget.
2. Állítsa be a kívánt vágási szélességet a párhuzamos ütközővel (3).
3. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz úgy, hogy a dugót egy fali aljzatba dugja.
4. Kapcsolja be az elektromos cserépvágót és hagyja, hogy a gyémántlapát teljesen elinduljon.
5. Helyezze a vágni kívánt csempét a vágóasztalra, és tolja el egyenletesen a gyémánt pengével
6. Kapcsolja ki és húzza ki az elektromos burkolatvágót az elektromos hálózatról a hálózati csatlakozó kihúzásával.



KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen ellenőrzési vagy karbantartási munkát végezne, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- minden használat után alaposan tisztítsa meg az elektromos cserépvágót. Ha a szennyeződést nem lehet eltávolítani, használjon szapponos vízzel megnedvesített puha ruhát. Soha ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket, például benzint, alkoholt, ammóniát stb.! Ezek az oldószerek károsíthatják a termék műanyag részeit.
- Távolítsa el a víztartót és öntse ki a piszkos vizet.
- Csavarja le a gyémántvágó kés alsó burkolatának 2 rögzítőcsavarját, vegye le és tisztítsa meg a védőburkolatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és cserélje ki saját biztonsága érdekében, ha úgy találja, hogy valamelyik alkatrész kopott vagy sérült. A gép kopott vagy sérült részeit csak egy hivatalos szervizközpont cserélheti, vagy a kereskedő cserélheti ki.
- Ügyeljen arra, hogy eredeti Worcraft pótalkatrészeket használjon.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokon áthúzott, kerekesszemetkosár-szimbólum azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a háztartási hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre ingyenes szállítás céljából. Alternatív megoldásként néhány országban visszajuttathatja termékeit a helyi kereskedőhöz, amikor egyenértékű új terméket vásárol. A termék helyes ártalmatlanítása hozzájárul az értékes természeti erőforrások megmentéséhez és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanításáért a nemzeti jogszabályokkal összhangban szankciókat lehet kiszabni.



Garancialevél/Warranty

Modellszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Ügyfél neve (cég neve):	Ügyfél címje (Cég címje):

Az ügyfél az aláírásával megerősíti, hogy a készüléket bemutatták és elmagyarázták neki, hogy ismeri a gép üzemeltetésére és használatára vonatkozó utasításokat, valamint hogy a készülék teljesen volt neki kiadva.	Ügyfél aláírása:

Jegyzések a panszokról – jótálási javítások

A panasz elfogadásának dátuma:	A panasz befejezésének dátuma:	A panasz száma:	Aláírás az átvet jótálási javításról (Jegyzések a jogosulatlan panszról)	Serviztechnikus pecsétje:

Jótállás feltételek

1. A szállító biztosítja a termék jótálását amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a használat és tárolás összhangban lesz a feltételekkel és normákkal, valamint a használati utasításal. A garanciaidő az értékesítés időpontjától kezdődik.
A jótállási idő a töltökre 12 hónap.
2. A kiterjesztett garanciát 5 éves időszakra nyújtják a feltétellel, hogy a termék bevan írva a hoszab garancia termékek listájára, az utolsó használó a vevő, es nemlesz használva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jótállás rendszeres szervizellenőrzést igényel a szállító hivatalos szervizközpontjában.
3. A garancia időtartama meghosszabbodik a termék garanciális idejével mikor a szervizközpontba volt javításba, és a jótállási lapon felvann jegyezte ez az idő. A jótállási igényt a fogyasztó igényelheti egy hivatalos szervizközpontban, a mellékelt "A" szervizközpont lista szerint. A "B" szervizközpontokba csak ojan termékeken végeznek javításokat amelyeket ott adtak ell. A szervizközpontok listáját rendszeresen frissítik a gyártók és az import oldalon: www.strendpro.sk.
4. A Szervizközpontnak a törvényi határidőn belül jótállási javítást kell biztosítania. A panaszkezelés törvényes határideje a panasz kézhezvételét követő napon kezdődik
5. Az ingyenes garanciális javítás nem alkalmazható a termék helytelen használatából eredő hibákra, az üzemeltetési utasítás okai elentében, a nem megfelelő kezelésének, a gép mechanikai károsodásra, az általános mechanikai károsodásra amely általános használatkor keletkezik, az üzemeltető helytelen használatára, természeti katasztrófáknál, a termékkel való illetéktelen beavatkozásnál , a nem megfelelő pótalkatrészek használatánál a nem megfelelő tüzelőanyag használatnál és a látszólagos gépi túlterhelés következtében fellépő hibákban a felső teljesítmény határ folyamatos túllépése miatt. Az üzemeltető által kezelhető, és a használati utasításban felsorolt tisztítási, karbantartási, gondoskodás és a beállítási munkák nem tartoznak a jótállási hatálya alá.
6. Az alkatrészek kopásának elsősorban ojan alkatrészek kopása érthető mind: minden forgó és mozgó alkatrész, vágó rész és burkolat, kapcsok és ékek, fogaskerekek és ékszíjak, lánco fogaskerekek, súrlódás és tengelykapcsol súrlódó felületek, gumiabroncs futófelületek és rutinszerű karbantartási alkatrészek, mint például: hidraulikus és olajszűrők, gyűjtőgyertyák, olaj- és hűtőfolyadék-kazetták
7. A kiterjesztett garanciából kivannak hagyva olyan gépek és berendezések mentesített részeit, amelyeknél az adott gyártó rövidebb garanciát nyújt, mint maga a termék gyártója. Ez a kategória magában foglalja: akkumulátorok, izzók és hasonlók
8. A garancia alá tartozó igények igénybevételéhez való jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésőbb a jótállási időszak utolsó napján teszi meg.
9. A követelések feldolgozása a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
10. A meghosszabbított 5 éves garanciális feltételeknek megfelelő szervizellenőrzést csak rendszeres időközönként, a szállító hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni, és az egyes vizsgálatok közötti időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az első szervizvizsgálatot legkésőbb a termék értékesítésének napjától számított 12 hónapon belül kell elvégezni. A szervizvizsgálatokat a napári év utolsó három és első két hónapjában szervizközpontok végezik. minden szervizvizsgálatot fel kell jegyezni a jótállási jegyen a szervizközpont ellenőrzésének, aláírásának és bélyegzőjének dátumával. A szervizvizsgálat a gyártó által ajánlott géppellenőrzést, a patronok és szűrők cseréjét, a kopott és sérült alkatrészek cseréjét, amelyek a más alkatrészek károsodását, kopását és a gép beállítását érinthetik. A szolgáltatási ellenőrzést és a felhasznált anyagot egy érvényes kiszolgálóközponti árlista szerint kell kiszámítani.

A panasz benyújtásakor a panaszolt köteles benyújtani egy tiszta és teljes terméket, a vásárlás igazolását, vagy egy kitöltött és megerősített garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgálatok és az egyes túrák adózási dokumentumait rögzítik. Ha a garanciális kártyán a meghosszabbított garanciális feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciát vállal.

A JÓTÁLLÁSON BELÜLI ÉS JÓTÁLLÁSON KÍVÜLI SZERVIZT A GYÁRTÓ FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VÉGZI

A gyártó felhatalmazott képviselője: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

RO ROMANIAN

Ferăstrău staționar plăci ceramice

UTILIZAREA PENTRU CARE A FOST CONCEPUT

Această sculă este potrivită pentru tăierea diferitelor plăci ceramice de perete și de podea cu dimensiunea maximă a plăcilor de 500 x 500 x 35 mm. Discul de diamant poate fi înlocuit de client. Nu este permisă utilizarea sculei pentru alte materiale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	230 V~
Frecvență	50 Hz
Consum de putere	800 W / S2=10 min*
Clasa IP	IPX4
Viteză de mers în gol	2950 / min
Adâncimea max. a tăieturii la 90°	34 mm
Adâncimea max. a tăieturii la 45°	18 mm
Unghi de tăiere	0-45°
Ø lamă de tăiere	Ø180 x Ø22.2 x 2.2 mm
Dimensiuni masă	360 x 330 mm
Lpa (nivel de presiune acustică)	92 dB(A)
Lwa (nivel de putere acustică)	105 dB(A)
Vibrării	<2.5 m/s ²

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL/VIBRAȚIILE

Nivelul de vibrație dat în această foaie de informare a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat în EN 60745 și poate fi utilizat pentru a compara o sculă cu alta. Poate fi utilizat pentru o evaluare preliminară a expunerii.

Nivelul declarat al emisiilor de vibrații reprezintă principalele aplicații ale sculei. Cu toate acestea, dacă scula este folosită pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau instrumente de inserție sau este slab întreținută, emisia de vibrații poate fi diferită. Aceasta poate crește semnificativ nivelul de expunere pe perioada totală de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibrații ar trebui să țină seama, de asemenea, de perioadele în care scula este oprită sau când este în funcție, dar nu face efectiv treaba. Aceasta poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe perioada totală de lucru. Identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întrețineți scula și accesorile, mențineți mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

DESCRIEREA APARATULUI (Fig 1)

1	Masa	8	Scală de măsurare
2	Lama ferăstrău	9	Șurub
3	Riglă de ghidare	10	Cuțit de despărțit
4	Rezervor de apă	11	Protectie lama
5	Buton de blocare a înclinării	12	Buton de blocare
7	Buton de blocare a riglei	13	Bolt de blocare

SIGURANȚĂ

Avertismente generale privind siguranța sculei electrice

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la soc electric, incendiu și / sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică cu cablu sau la scula electrică acționată cu baterii (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate pot genera accidente.
- Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezență lichidelor sau a gazelor inflamabile. Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.
- Tineți copiii și persoanele din apropiere în timp ce acționați o sculă electrică. Distragerile vă pot cauza pierderea controlului.

Siguranța electrică

- Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Scula corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
- Nu folosiți scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie reparată.
- Deconectați fișa de la sursa de alimentare și / sau compartimentul de baterii de la scula electrică înainte de a efectua ajustări, înainte de schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculelor electrice. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de a porni accidental scula.

- Fișele sculei electrice trebuie să corespundă cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți fișe adaptătoare cu scule electrice împământate. Fișele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conducte, calorifere, cuptoarele și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat.
- Nu expuneți scule electrice la condiții de ploaie sau de umezeală. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, a trage sau a deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, marginile ascuțite și părțile mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când folosiți o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru uz exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, folosiți un dispozitiv protejat cu curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Fiți atenți, urmărește ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați o sculă electrică. Nu folosiți o sculă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Folosiți echipament individual de protecție. Întotdeauna purtați ochelari de protecție. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încărcămintea de siguranță antiderapantă, casca sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările personale.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția off înainte de a conecta scula la sursa de alimentare și / sau la baterie, înainte de a ridica sau de a transporta scula. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau scule electrice care au comutatorul în poziția on poate duce la accidente.
- Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți excesiv. Mențineți-vă echilibrul în permanentă. Aceasta permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzator. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în părți mobile.
- nu atingeți cablul, ci deconectați imediat fișa
- Această sculă este potrivită pentru tăierea umedă, nu executați tăieturi pe uscat.
- După ce ați oprit ferăstrăul circular, nu opriți niciodată rotația lamei de fierăstrău cu o forță laterală aplicată acesteia
- Nu folosiți niciodată lame de ferăstrău din otel de mare viteză (HSS), utilizând doar discuri de diamant cu margini continue.
- Nu folosiți niciodată discuri de șlefuit / tăiere cu această sculă
- Nu prelucrați materiale care conțin azbest (azbestul este considerat cancerigen)

ASAMBLAREA

ATENȚIE! Asigurați-vă că fișa este deconectată din priză.

Montarea riglei de ghidare paralelă (a se vedea fig.2)

1. Desfaceți pentru a separa butoanele cu șurub și șaiba de prindere.
2. Fixați corpul protecției pe masă.

- Nu depozitați scule electrice cu regim de mers în gol în îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Întrețineți sculele electrice. Verificați lipsa de aliniere sau blocarea pieselor mobile, ruperea pieselor și orice alte condiții care ar putea afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.
- Mențineți sculele tăiate ascuțite și curate. Sculele de tăiere corect întreținute cu muchii ascuțite sunt mai puțin susceptibile să se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați scula electrică, accesorii și burghiele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operații diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

Reparațiile

- Cereți ca scula dvs. electrică să fie reparată de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Observații de siguranță specifice pentru ferăstrăul de plăci ceramice

- Verificați dacă protecția lamei se închide corect înainte de fiecare utilizare
- Nu folosiți ferăstrăul dacă protecția nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu.
- Nu fixați niciodată și nu blocați protecția în poziția deschisă
- Evitați deteriorarea care poate fi cauzată de șuruburi, cuie și alte elemente din piesa de prelucrat; îndepărtați-le înainte de a începe să tăiați
- Când puneti mașina deosebată, opriți motorul și asigurați-vă că toate piesele mobile sunt opriți
- În caz de blocaj sau defectiune electrică sau mecanică, opriți imediat scula și deconectați fișa
- Folosiți numai accesorii cu o viteză admisă care să corespundă cel puțin cu cea mai mare viteză de mers în gol a sculei
- Nu folosiți niciodată scula fără sistemul de protecție original
- Această sculă nu trebuie utilizată de persoanele cu vîrstă sub 16 ani
- Nivelul de zgomot atunci când lucrăți poate depăși 85 dB (A);
- În cazul în care cablul este deteriorat sau tăiat în timpul lucrului,

- Nu încercați să tăiați piese extrem de mici
- Îndepărtați toate obstacolele din partea de sus, precum și de sub calea de tăiere înainte de a începe tăierea
- Nu lucrăți deasupra capului cu această sculă
- Folosiți doar o masă de ferăstrău prevăzută cu un întrerupător care împiedică repornirea motorului după întreruperea tensiunii
- Folosiți doar o masă de ferăstrău prevăzută cu un ghidaj cu fantă
- Deconectați întotdeauna fișa de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglare sau a schimba orice accesoriu

REȚINEȚI: Ieșirea este lăsată filetată, rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic

Asamblarea cutițului de tăiere (a se vedea fig. 5 și 6)

1. Desfaceți lent cele două șuruburi de pe fanta mesei, nu le slăbiți în mod uniform, doar slăbiți 5 până la 8 rotiri.

- Fixați butoanele cu șurub și șaibele cu clape cu ambele capete ale protecției pe masă.
- Fixați dimensiunile de tăiere în funcție de şablonul de măsurare, apoi blocați-l.
- Asamblarea lamei (fig. 3 și 4)
 - Slăbiți capacul lamei.
 - Montați lama pe arbore.
 - Folosind cele două cheie furnizate pentru a fixa lama.

- Slăbiți ambele buton de blocare a înclinării. Înclinarea mesei la 45 de grade.
- Aliniați cele două fante de pe piciorul cuțitului cu cele două șuruburi de sub masă, apoi introduceți-l.
- Mișcați ușor cuțitul unghiular pentru a vă asigura că cuțitul este aliniat cu lama. Apoi fixați șuruburile pentru a-l bloca.

Operarea

Înainte de utilizare

Înainte de a începe lucrarea, vă rugăm să vă asigurați că există o cantitate suficientă de apă în tava de apă (4), adică discul de diamant trece prin apă. În timpul lucrului, tava de apă trebuie completată.

- Nu începeți să lucrați înainte de a atinge viteza maximă.
- Discul de diamant NICKODATĂ nu trebuie să fie expus presiunii laterale; se pot rupe și piesele pot fi proiectate!
- Nu încercați să tăiați bucăți extrem de mici de pe plăci. Asigurați-vă întotdeauna că suprafața completă a plăcii este pe masa de lucru. Ghidajul circular furnizat poate fi utilizat pentru a împinge plăcile prin freză. În primele etape ale tăierii, în special, placa ceramică trebuie să rămână absolut la nivel pentru a evita ridicarea plăcii.
- Nu suprâncărcați scula. Este mai bine și mai sigur să lucrați în intervalul indicat de putere. Nu tăiați alte materiale decât plăci ceramice.
- Întrețineți sculele cu atenție. Mențineți sculele ascuțite și curate pentru a funcționa corect și în siguranță.
- Urmați instrucțiunile de întreținere și instrucțiunile pentru înlocuirea discului de diamant.
- Păstrați siguranța și mențineți-vă echilibrul. Evitați orice unghieri nefirești ale corpului. Rămâneți vigilant și acordați atenție muncii dvs. Folosiți bunul simt. Nu folosiți mașina atunci când nu vă puteți concentra sau când sunteți obosit.

Pornirea și oprirea aparatului

Această mașină echipată cu un întrerupător magnetic. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de comutare verde. Pentru a opri aparatul, trebuie doar să apăsați butonul roșu.

Tăiere dreaptă (a se vedea fig. 7 și 8)

- Așezați cele două capete ale riglei de ghidare paralel în funcție de şablonul de măsurare de pe masă, asigurați-vă că rigla este paralelă cu lama, iar lățimea este exact cum doriti.
- Conectați fișa la priză.

- Porniți aparatul și așteptați puțin până când lama atinge cea mai mare viteză.

- Puneți placă ceramică pe masă și fixați-o în riglă.
- Împingeți lent placă înainte, până când a fost tăiată complet.

- Oriți mașina și scoateți fișa din priză.

Tăierea circulară (a se vedea fig. 9)

- Folosiți un pix pentru a marca linia de tăiere de pe placă ceramică.

Așezați cele două capete ale riglei de ghidare paralele în funcție de şablonul de măsurare de pe masă, asigurați rigla paralel cu lama.

- Puneți şablonul pentru tăietura la 45° pe masă și puneți și placă ceramică pe masă. Deplasați placă ceramică și şablonul până când linia de tăiere atinge lama. Deplasați rigla până la şablonul circular, apoi blocați-l.

- Conectați fișa la priză.
- Porniți mașina. Așteptați un timp până când lama atinge cea mai mare viteză.

- Împingeți lent placă înainte, până când a fost tăiată complet.

- Oriți mașina și scoateți fișa din priză.

Tăierea conică (a se vedea fig. 10 și 11)

- Masa poate fi înclinată de la 0° la 45° . În primul rând inclinați-o la unghiul dorit și blocați-o.

- Fixați rigla de ghidare paralel.
- Porniți mașina și așteptați puțin până când lama atinge cea mai mare viteză.

- Așezați placă ceramică pe masă și împingeți-o încet înainte pentru a o tăia, până este tăiată complet.

- Oriți mașina.

ÎNTREȚINEREA



Asigurați-vă că mașina nu este sub tensiune atunci când efectuați lucrări de întreținere a motorului. Curățați regulat carcasa mașinii cu o cârpă moale, de preferință după fiecare utilizare. Păstrați fantele de ventilație ferite de praf și murdărie. Dacă murdăria nu se elimină, folosiți o cârpă moale umezită cu apă cu detergent. Nu folosiți niciodată solventi precum benzină, alcool, amoniac, etc. Acești solventi pot deteriora componente din plastic.

Mașina nu necesită lubrificare suplimentară.

Dacă apare o defecțiune, de ex. după uzura unei piese, vă rugăm să contactați serviciul dealerului local.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a preveni deteriorarea mașinii în timpul transportului, aceasta este livrată într-un ambalaj rezistent. Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate. Duceți aceste materiale la locațiile corespunzătoare de reciclare. Duceți mașinile nedorite la distribuitorul local. Aici vor fi eliminate într-un mod sigur pentru mediu.




Aparatele electrice aruncate sunt reciclabile și nu ar trebui eliminate împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să ne susțineți activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin returnarea acestui aparat în centrele de colectare (dacă sunt disponibile).

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Declarăm pe propria noastră răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN61029-1: 2009 / A11: 2010, EN61029-2-1: 2012, EN55014-1: 2006 / A2: 2011; EN55014-2: 1997 / A2: 2008, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-11: 2000; în conformitate cu reglementările 2006/42 / EEC, 2014/30 / EEC.

ZGOMOT / VIBRAȚIE Măsurat în conformitate cu EN61029, nivelul de presiune acustică al acestei scule este <91 dB (A), iar nivelul de putere acustică <104dB (A) (abatere standard: 3 dB).

Descriere detaliată TC08-180

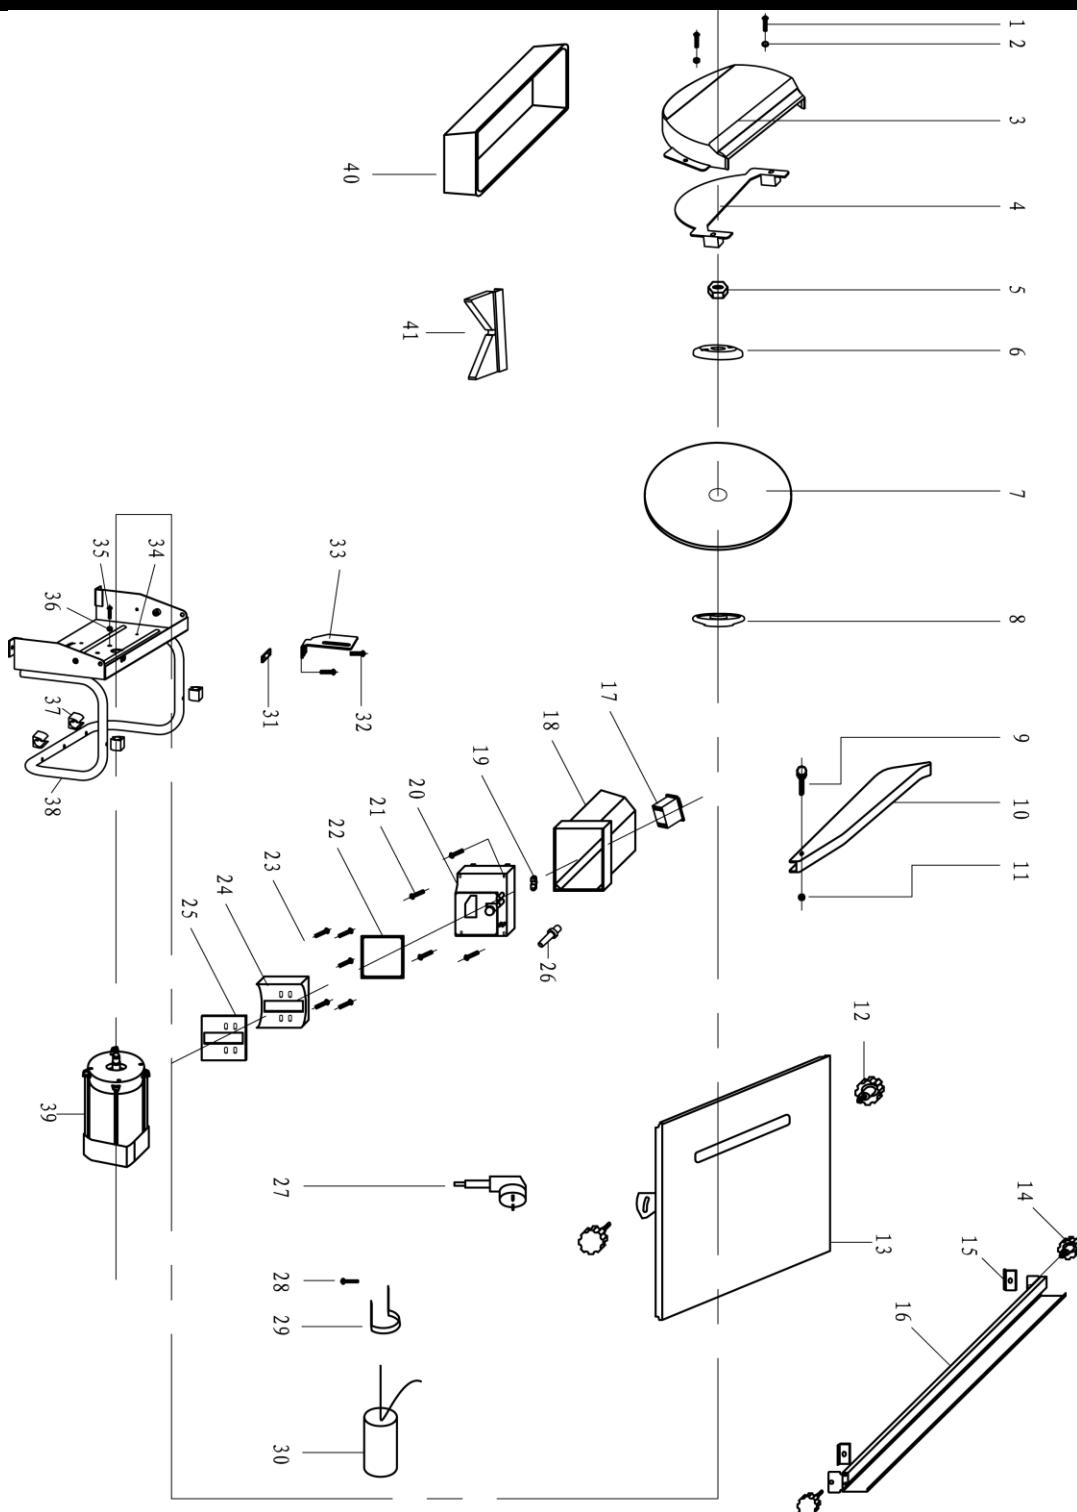

Piese de schimb pentru TC08-180

Nr. Articol	Descriere	Cant.		Nr. Articol	Descriere	Cant.
1	Şurub	2		22	Şaibă de cauciuc	1
2	Şaibă	2		23	Şurub	4
3	Capac exterior lamă	1		24	Bloc de montaj	1
4	Capac interior lamă	1		25	Placă de montaj	1
5	Piuliță	1		26	Cablu	1
6	Flanşă exterioară	1		27	Fişă	1
7	Lama	1		28	Şurub	1
8	Flanşă interioară	1		29	Suport condensator	1
9	Bolt	1		30	Condensator	1
10	Capac lamă	1		31	Placă şurub	1
11	Piuliță	1		32	Şurub	2
12	Piuliță	1		33	Placă cuţit	1
13	Masă	1		34	Console motor	1
14	Piuliță	2		35	Şurub	4
15	Masă	2		36	Şaibă	4
16	Riglă de ghidare paralelă	1		37	Picior de plastic	4
17	Întrerupător	1		38	Console ţeavă de oțel	1
18	Cutie circuit	1		39	Motor	2
19	Conector fire	2		40	Rezervor de apă	1
20	Placă cutie de circuit	1		41	Şablon unghiular	1
21	Şurub	2				



Listă de garanție / Warranty

Numărul de fabricație:	Data vânzării:	Semnătura și stampila vânzătorului:

Numele clientului (denumirea firmei):	Adresa clientului (sediul firmei):

Clientul prin semnătura sa confirmă, că instalația i-a fost prezentată și explicată, că a fost încunoștințat cu modul de folosire, punerea în funcțiune a mașinii și utilizare, și că instalația i-a fost eliberată (predată) completă.	Semnătura clientului:

Note despre reparații – reparații de garanție

Data primirii reclamației:	Data de sfârșit al reclamării:	Numărul de evidență a reclamării:	Semnătura de reparație garantată (nota despre reparația nexecutată)	Stampila tehnicienului serviciului:

Condițiile de garanție

1. Furnizorul oferă pentru acest produs perioada de garanție menționată în această listă de garanție cu respectarea condițiilor modului de utilizare și depozitare a produsului, corespunzător cu condițiile și normele în vigoare, în sensul indicațiilor de utilizare. Perioada de garanție începe la data vânzării produsului. Garanția pentru baterii este de 12 luni.
2. Perioada de garanție prelungită de 5 ani se acordă clienților pentru produsul trecut în tabelul produselor cu garanția prezentată. Ultimul client este consumatorul, în condițiile că produsul nu va fi folosit ca obiect de comerț. Perioada prelungită este condiționată de control reglementar la centre de servicii autorizate ale furnizorului.
3. Perioada de garanție se prelungește cu timpul cât a fost produsul în reparații de garanție. Această condiție este consemnată și în tabelul de reparații garantate. Beneficiarul poate revindica dreptul la asigurarea reparației la unul din centre de servicii autorizat conform tabelului anexă „A” – centre de serviciu. Centre de serviciu „B” execută reparații de garanție numai la produsele, care au fost vândute la centrele lor de desfacere. Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vânzători, cât și pe siteul de import: www.strendpro.sk.
4. Centrul de servicii este obligat să asigure reparația în termen stabilit de lege. Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamației începe cu ziua următoare după data de primire a reclamației de centru de servicii.
5. Reparația garantată fără plată poate nu fi revendicată când este vorba despre defecțiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar prevederilor din indicațiile de utilizare, manipulare necorespunzătoare, defectarea mecanică curentă, ușarea produsă de funcționarea mașinii, din vina deservirii, dezastru nestăvilit, intervenție neîndreptățită în produs, defecțiuni pricinuite de folosirea pieselor necorespunzătoare, carburanților necorespuzători și supraîncărcarea mașinii ca urmare a depășirii continue a limitei superioare de randament. Lucrările de curățire, întreținere curentă, repararea sau reglarea instalației, care poate executa de deservirea și sunt cuprinse în indicații de utilizare, nu fac parte din prevederile garanției.
6. Drept uzura curentă a pieselor se consideră uzura principală: a tuturor pieselor rotative și în mișcare, părților de tăiere și capacelor, șuruburile tăietoare și pironului, curelelor de transmisie, transmisie în lanț, suprafaței de frecare a frânelor și ambreaj, dezenul anvelopelor și piesele de întreținere curentă cum sunt: filtre de aer, hidraulice și de ulei, lumânări de aprindere, rezervoare de ulei și de răcire.
7. Din garanție prelungită sunt scoase părțile mașinilor și instalației pentru care producătorul concret al acestor piese acordă garanția mai scurtă decât furnizorul pentru fiecare product în care sunt montate. Din această categorie fac parte: acumulatoarele, becurile și etc.
8. Dreptul de aplicare a revindicării rezultat din garanție are proprietarul produsului, dacă face acest lucru cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție.
9. La rezolvarea reclamațiilor se procedează conform prevederilor corespunzătoare ale Codului comercial și Legii de protecție a consumatorului.
10. Controlul de servicii, care constituie condiția garanției prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai în centrul de servicii autorizat al furnizorului, în intervale regulate; perioada între două controale nu poate depăși 12 luni. Primul control de servicii trebuie făcut cel târziu 12 luni de la data vânzării produsului. Controlul serviciilor efectuează centrele de servicii în perioada ultimelor trei luni și primelor două luni anului calendaristic. Fiecare control de servicii trebuie înregistrat în această listă de garanție cu introducerea datei controlului, semnătura și stampila serviciului de control. Prin controlul serviciilor se înțelege controlul mașinii, înlocuirea materialului de umplutură și filtrelor conform recomandării producătorului, înlocuirea pieselor uzate și defecte, cât și reglarea proprie a mașinii. Randamentul controlului de servicii și materialul folosit se stabilește conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamației reclamantul este obligat să preinte pe lângă reclamație produsul complet și curat, documentul de cumpărare sau lista de garanție completată și confirmată. În cayul garanției prelungite înregistrări ale controlului de servicii și documentele de impozit pentru fiecare control. În cayul neîndeplinirii a unei condiții garanției prelungite cuprinse în această listă de garanție, se acorda pentru produs perioada de garanție de 2 ani.

SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE ESTE EFECTUAT DE CĂTRE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI

Reprezentantul împoternicit al producătorului: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

GB

English

Tile Cutter

INTENDED USE

This tool is suitable for cutting various wall and floor tiles with a maximum tile size of 500 x 500 x 35 mm. The diamond wheel can be replaced by the customer. It is not permitted to use the tool for any other materials.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V~
Frequency	50 Hz
Power consumption	800W / S2=10 min*
IP Class	IPX4
No load speed	2950 / min
Max. depth of cut 90°	34 mm
Max. depth of cut 45°	18 mm
Cutting angle	0-45°
Ø Cutting blade	Ø180 x Ø22.2 x 2.2 mm
Table dimensions	360 x 330 mm
Lpa (sound pressure level)	92 dB(A)
Lwa (sound power level)	105 dB(A)
Vibration	<2.5 m/s ²

NOISE/VIBRATION INFORMATION

The vibration level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

PRODUCT ELEMENTS (Fig 1)

1	Table	8	Measurement scale
2	Saw blade	9	Screw
3	Rip fence	10	Riving knife
4	Water tank	11	Blade guard
5	Tilting locking knob	12	Locking knob
7	Fence locking knob	13	Locking pin

SAFETY

General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areasinvite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases ordust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug

- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are

in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. do not touch the cord, but immediately disconnect the plug
- This tool is suitable for wet cutting, do not dry cutting.
- After switching off your circular saw, never stop the rotation of the saw blade by a lateral force applied against it
- Never use this saw blades made of high speed steel (HSS), Only using continuous rim diamond blade.
- Never use grinding/cutting discs with this tool
- Do not work materials containing asbestos (asbestos is considered carcinogenic)

ASSEMBLY

CAUTION! Make sure the pug is pull out from the socket.

Mounting the pararel rip fence (See fig.2)

1. Loosen to separate the screw knobs and clamp washer.
2. Put the fence body on the table.
3. Fasten screw knobs and clap washers with both ends of the fence on the table .
4. Set the cutting dimensions according the measurement scales then lock it.

Assembly blade (fig. 3 & 4)

dangerous in the hands of untrained users.

- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety notices specific for tile saws

- Check blade guard for proper closing before each use
- Do not operate the saw if the guard does not move freely and close instantly.
- Never clamp or tie the guard into the open position
- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start cutting
- When you put away the tool, switch off the motor and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
- In case of jamming or electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug
- Use only accessories with an allowable speed matching at least the highest no-load speed of the tool
- Never use the tool without the original protection guard system
- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- The noise level when working can exceed 85 dB(A); wear ear protection
- If the cord is damaged or cut through while working,
- Do not attempt to cut extremely small workpieces
- Remove all obstacles on top of as well as underneath the cutting path before you start cutting
- Do not work overhead with the tool
- Only use a saw table provided with a switch that prevents restarting of the motor after interruption of voltage
- Only use a saw table provided with a kerf guide
- Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessory

NOTE: The output is left threaded, turn the spanner clockwise is.fasten side, and anti-clockwise is loosen direction

Assembly riving knife (see fig. 5 & 6)

1. Loosen the two screws on the table slot slowly, do not evenly loosen it, just loosen 5 to 8 turns.
2. Loosen both of the titling locking knob. Tilting the table to 45 degree.
3. Align the two slots on the riving knife foot with the two

1. Loosen the blade cover.
2. Mount the blade onto the shaft.
3. Using the two spanner supplied to fasten the blade.

Operation

Before operation

Before starting the job, please ensure there is sufficient water in the water tray (4) i.e. the diamond blade runs through the water. During the job, the water tray must be topped up.

- Do not start working before the maximum speed has been reached.
- The diamond blade must NEVER be exposed to sideways pressure; they can break and the flying pieces become projectiles!
- Do not attempt to cut extremely small pieces from the tiles. Always make sure that the full surface of the tile is on the work table. The supplied mitre guide can be used to push the tiles through the cutter. In the early stages of cutting in particular, the tile must remain absolutely level to avoid the tile moving up.
- Do not overload your tool. It is better and safer to work within the indicated power range. Do not cut materials other than tiles.
- Maintain your tools carefully. Keep the tools sharp and clean in order to work properly and safely.
- Follow the maintenance instructions and the instructions for replacing the diamond blade.
- Stand safely and maintain your balance. Avoid any unnatural body angles. Remain alert and pay attention to your work. Use common sense. Do not use the machine when you cannot concentrate or when you are tired.

Switching on and off the machine

This machine equipped with a magnetic switch. To start the machine, press down the green switch knob. To stop the machine, just press down the red knob.

Straight cutting (see fig 7 & 8)

1. Locate the two ends of parallel guide fence according the measurement scale on the table, ensure the fence parallel with the blade and the width is exactly right as you want.
2. Plug in the socket.

MAINTENANCE



Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor. Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

The machine requires no additional lubrication.

If a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local dealer's service.

ENVIRONMENT PROTECTION

In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the appropriate recycling locations. Take your unwanted machines to your local dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.



Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).


DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or

standardized documents: EN61029-1:2009/A11:2010,EN61029-2-1:2012, EN55014-1:2006/A2:2011; EN55014-2:1997/A2:2008, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-11:2000 ; in accordance with the regulations 2006/42/EEC, 2014/30/EEC.

NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN61029 the sound pressure level of this tool is <91 dB(A) and the sound power level is <104dB(A) (standard deviation: 3 dB).

Exploded view for TC08-180

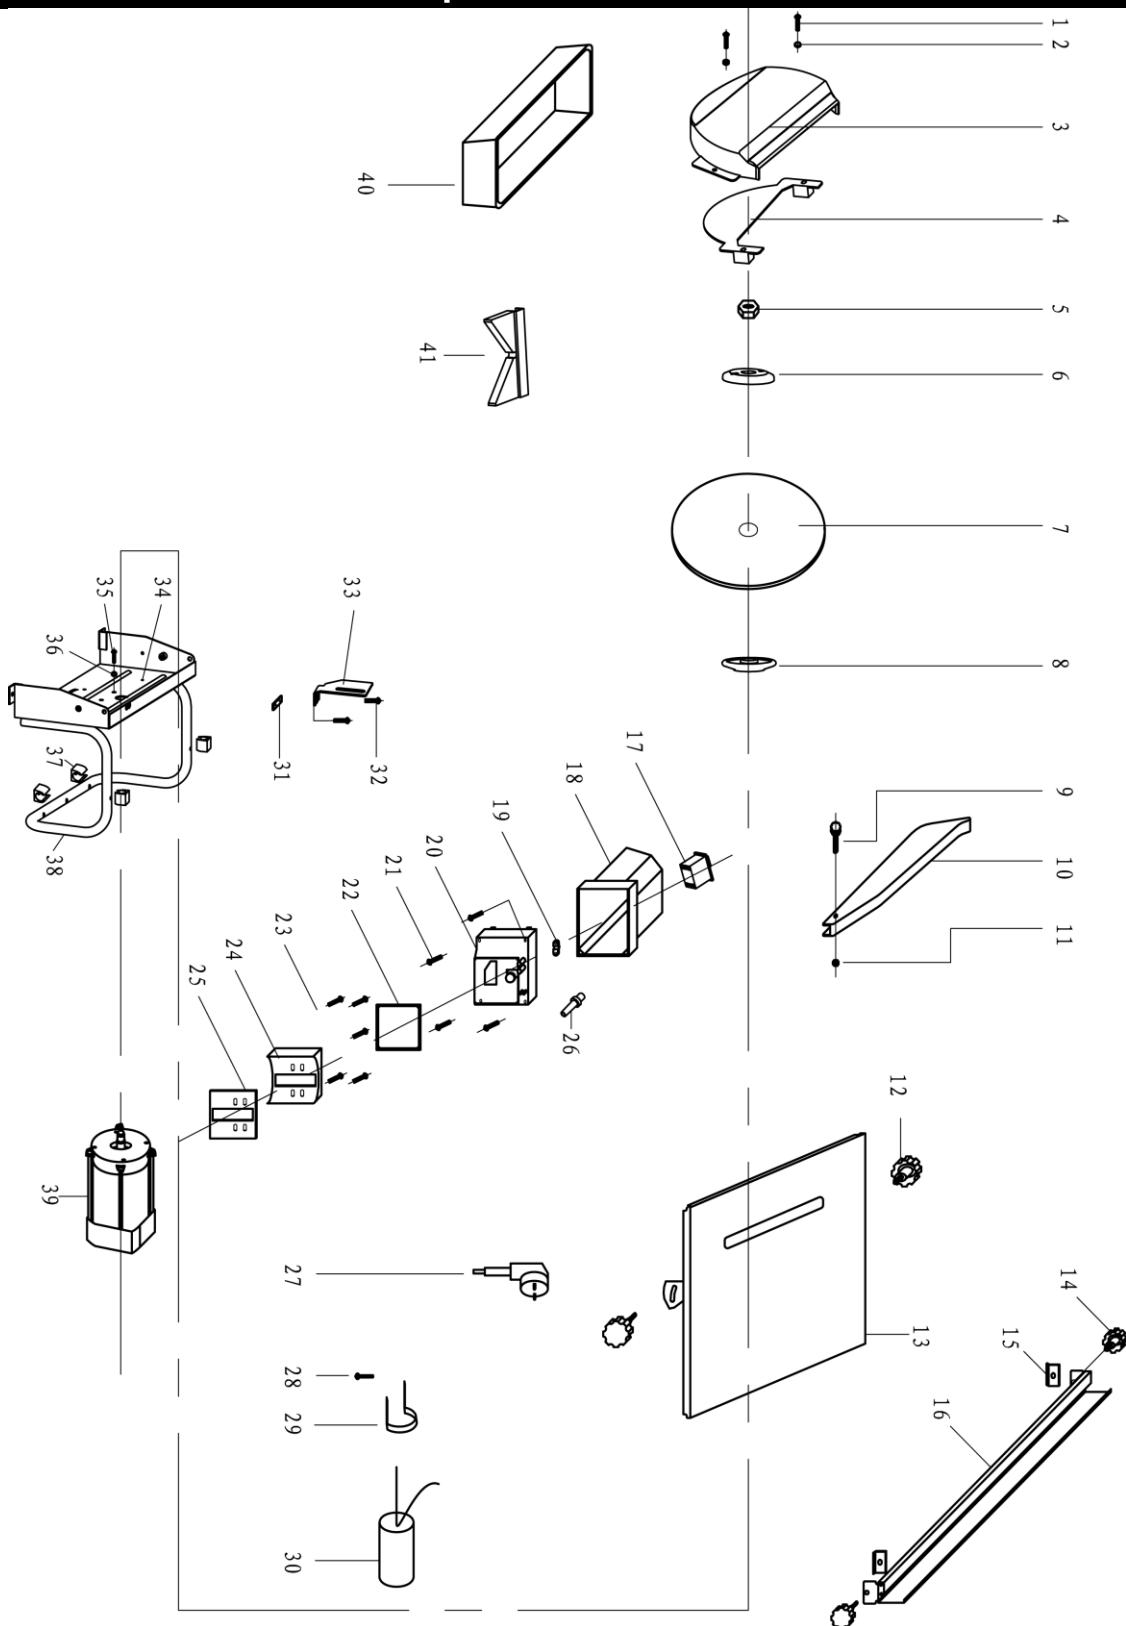

Spare parts for TC08-180

Item no	Description	Q'TY		Item No.	Description	Q'TY
1	Screw	2		22	Rubber washer	1
2	Washer	2		23	Screw	4
3	Blade outer cover	1		24	Assembly block	1
4	Blade inner cover	1		25	Assembly plate	1
5	Nut	1		26	Cable	1
6	Out flange	1		27	Plug	1
7	Blade	1		28	Screw	1
8	Inner flange	1		29	Capacitor stand	1
9	Bolt	1		30	Capacitor	1
10	Blade cover	1		31	Screw plate	1
11	Nut	1		32	Screw	2
12	Screw nut	1		33	Knife plate	1
13	Table	1		34	Motor braket	1
14	Screw nut	2		35	Screw	4
15	Table	2		36	Washer	4
16	Parral guide fence	1		37	Plastic foot	4
17	Switch	1		38	Steel tube brasket	1
18	Circuit box	1		39	Motor	2
19	Wire connector	2		40	Water tank	1
20	Circuit box plate	1		41	Mitre gauge	1
21	Screw	2				